

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/86642/26/09/15
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 15-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145957	TOYOTA, Proace City Verso 19-24, Proace City Verso 1.5 D-4D Combi				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	102/75	manualna	165 796	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6K157	YARECYHT2GJ993561		30-06-2022/2022	25-06-2027	biały/UNI

Data oględzin: 21-09-2026**Miejsce oględzin:**

Półczyńska
Półczyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Czujnik zmierzchu, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe, Drzwi tylne (otwierane na boki 60/40), przeszklone, Dywaniki welurowe, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy podstawowy (regulacja wysokości i pochylenia), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenia przestrzeni pasażerskiej, PSC - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 2 głośniki, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu, Uchwyty w bagażniku szt. 4, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykładzina bagażnika, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth.

Wypożyczenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	1,5 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	1,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	1,5 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	1,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka serwisu. Widoczne ślady po grafice reklamowej. Informacja sprawdzić środkowe światło stop. Odpryski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	SU001B0026	pęknięcie/rozerwanie	
2	Zderzak, środek	SU001A8794	wgniecenie, rysa/odprysk	
3	Kołpak koła przód L	SU001B2624	pęknięcie/rozerwanie	
4	Kołpak koła przód R	SU001B2624	pęknięcie	
5	Kołpak koła tył L	SU001B2624	pęknięcie	
6	Podłokietnik środkowy kpl.	SU001B1183	pęknięcie/rozerwanie	
7	Dywaniki podłogi przód	SU001B2053	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	SU001A9730	wgniecenie, ślady korozji	2
2	Błotnik przedni R	SU001A9729	wgniecenie, rysa/odprysk	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	SU001B5074	wgniecenie	2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	SU001B5144	wgniecenie	2
5	Drzwi części ład.przesuwne L	SU001B0465	wgniecenie	1
6	Próg L	SU001B1240	zarysowanie, wgniecenie	1
7	Próg R	SU001B1253	rysa/odprysk	

8	Błotnik tylny L	SU001B1241	wgniecenie	2
9	Błotnik tylny R	SU001B1251	wgniecenie	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	III		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		
3	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
4	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
5	Drzwi boczne, kompletne, przeszklone K L	III		
6	Próg (przy drzwiach bocznych) L	III		
7	Próg (przy drzwiach bocznych) R	III		
8	Ściana boczna, tylna, kompletna, przeszklona K L	III		
9	Ściana boczna, tylna, kompletna, przeszklona K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	SU001B1895	rysa/odprysk	
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	SU001B2067	rysa/odprysk	
3	Pokrywa przednia	SU001B4966	rysa/odprysk	
4	Słupek przed.(A) część zewn. L	SU001B1829	rysa/odprysk	
5	Słupek przed.(A) część zewn. R	SU001B1255	rysa/odprysk	
6	Dach	SU001A9769	rysa/odprysk	
7	Nakładka dolna drzwi przednich L	SU001B0234	rysa/odprysk	
8	Oslona lusterka zewnętrznego L	SU001A5700	rysa/odprysk	
9	Drzwi części ład.przesuwne R	SU001B0462	wgniecenie, rysa/odprysk	
10	Rama drzwi,przód L	SU001B1237	rysa/odprysk	
11	Rama drzwi,przód R	SU001B1252	rysa/odprysk	
12	Kołpak koła tył R	SU001B2624	rysa/odprysk	
13	Nakładka błotnika tylnego L	SU001B0075	zarysowania eksploatacyjne	
14	Nakładka błotnika tylnego R	SU001B0692	zarysowania eksploatacyjne	
15	Tapicerka drzwi, przód L	SU001A9835	rysa/odprysk	
16	Tapicerka drzwi tylnych R	SU001A9826	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

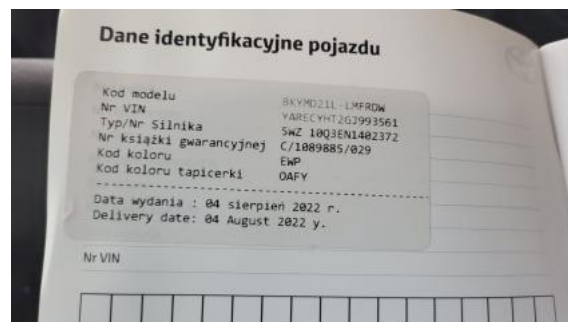


Fot. 34
Książka serwisowa – dane

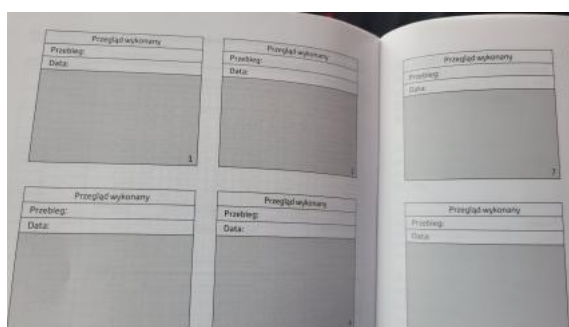

Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

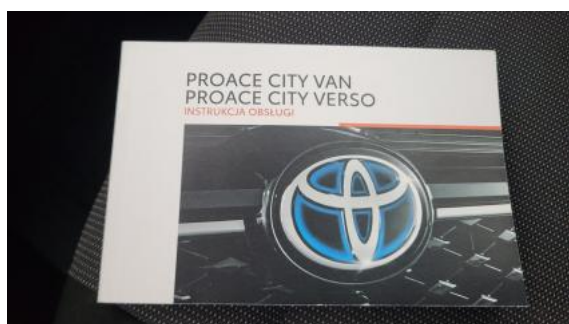

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu



Fot. 43
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 45
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 51

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Łotnik przedni P - Inne 1



Fot. 53

Łotnik przedni P - Inne 2



Fot. 54

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 55

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 61

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 63

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1




Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

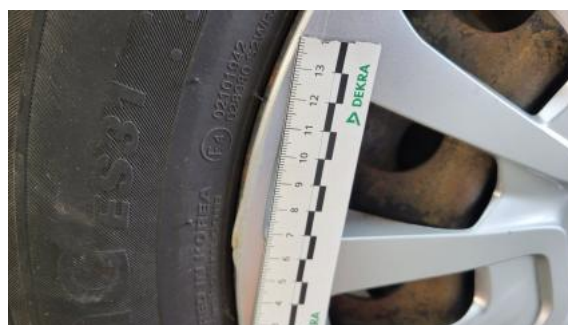

Fot. 68

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 71

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Kołpak tylny L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 75

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 77

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 78

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 79

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 83

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 85

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 87

Łotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 90

Błotnik przedni L - Inne 2



Fot. 91

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 93

Fotel prz. lew. - Inne 1




Fot. 94

Fotel prz. praw. - Inne 1

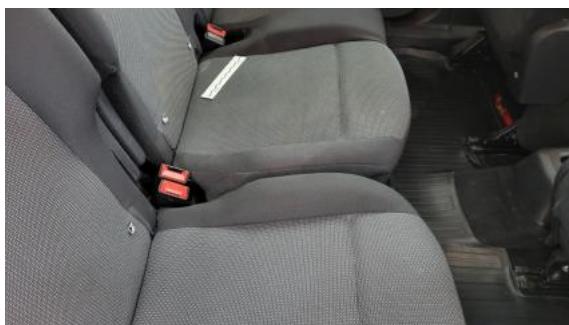

Fot. 95

Kanapa tyl. - Inne 1

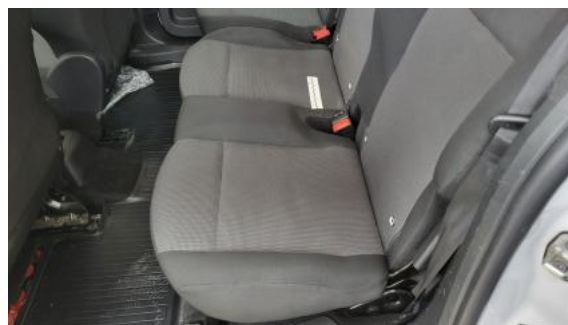

Fot. 96

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 98

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 99

Podsufitka - Inne 1



Fot. 100

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 101

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 102

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2