

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/80491/26/08/27
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznik:
Krzysztof Kalbarczyk
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138966	VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 1.5 TSI EVO Busi...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	128 413	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1AV82	WVWZZZ3CZPE074779		07-11-2023/2023		szary/UNI

Data oględzin: 02-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu, Bagażnik wyłożony tapicerką, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekr., Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórce, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Felgi aluminiowe 17 Nivelles, czarny lakier wewnątrz, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C do obsługi iPod/iPhone, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica multifunkcyjna 3-ramienna obszyta skórą z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki, 2 lampki do czytania z przodu oraz 2 z tyłu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej oraz drzwiach przednich Cross Hatch, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe, plastikowe, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko pasażera, convex, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Opony samouszczelniające się 215/55 R 17 o obniżonym oporze toczenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Panele drzwi wykończone tapicerką, Pas bezpieczeństwa 3 - punktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe z regulacją wysokości i napięcia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki kierowcy i pasażera, pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika, składana, Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie, Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size, Radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem 6.25, Radio WMA/MP3

Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Travel Assist z Lane Assist, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energie podczas hamowania, System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, WeConnect Plus, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wykończenie chromowane przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych, Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane, Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z 2 pilotami z funkcją SAFELOCK oraz funkcją Press and Drive, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrótu.

Wypożyczenie dealerskie

Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Koło zapasowe - dojazdowe, Pakiet zimowy 1 → [Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie - podgrzewane, z niezależną regulacją, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	215/55 17 94V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	215/55 17 94V	4,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, N FERA SU4	215/55 17 94W	5,5 mm
	lewe	NEXEN, N FERA SU4	215/55 17 94W	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

drobne rysy oraz odpryski na szybie czołowej,

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150

9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	3G9809844	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1.5
2	Podsufitka	3G9867501AHBR2	zabrudzenie	
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	3G0881405HGKLE	zabrudzenie	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd R	3G0881406GSKLE	zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K2		
2	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3G0807217ALGRU	rysa/odprysk	1
2	Okładzina zderzaka tylnego	3G9807417GGRU	rysa/odprysk	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	3G0601025GZD8	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

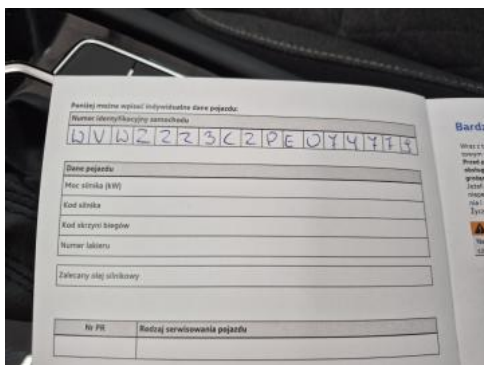


Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

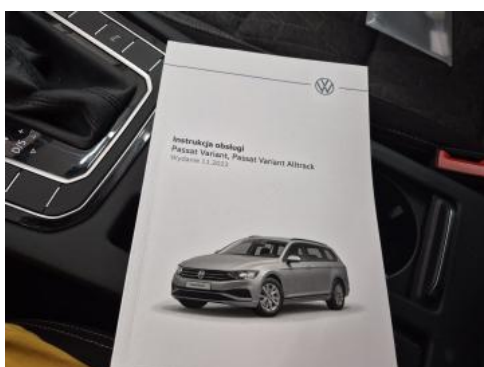

Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

kluczyki



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Czujniki parkowania tył - Inne 1



Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 45
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 46
Podsufitka - Inne 1