

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83525/26/09/07  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 07-09-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Iwo Tokarski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                                            |             |                       |                                   |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                                                  |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0145958                | <b>TOYOTA, Proace City Verso 19-24, Proace City Verso 1.5 D-4D Busi...</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                                            | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 1499                                                                       | 102/75      | manualna              | 140 223                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                                                          |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE9G634                | YARECYHT2GJ039087                                                          |             | 20-07-2023/2023       | 20-07-2028                        | biały/UNI          |

**Data oględzin:** 10-09-2026

**Miejsce oględzin:**

Połączyńska  
Połączyńska 5  
01-378 Warszawa

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Czujnik zmierzchu, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe, Dywaniki welurowe, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja wysokości, pochylecia i odcinka lędźwiowego), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym, Kłapa tylna przeszklona, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwy boczne w kolorze nadwozia, z elementami chromowanymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze fortepianowej czerni, Oświetlenia przestrzeni pasażerskiej, PSC - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran dotyk.8 cali, Android Auto, Apple CarPlay), 6 głośników, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa Toyota Manhattan, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu, Uchwyty w bagażniku szt. 4, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykładzina bagażnika, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth.

### Wypożyczenie dodatkowe

Czujniki parkowania - tył, Hak holowniczy stały.

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | KUMHO, ECOWING ES31 | 205/60 16 92H | 3,0 mm           |
|          | lewe  | KUMHO, ECOWING ES31 | 205/60 16 92H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | KUMHO, ECOWING ES31 | 205/60 16 92H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | KUMHO, ECOWING ES31 | 205/60 16 92H | 5,0 mm           |

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

**Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Zarysowania, odpryski (w tym szyby czołowej), ślady eksploatacji, napraw blacharsko-lakierniczych. Odkształcenie/załamanie rantu drzwi pl.

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150  $\mu\text{m}$

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ] |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                                  |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                                  |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                                  |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                                  |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                                  |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                                  |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                                  |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                                  |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                                  |
| 10   | Dach                                    | do 150                                                  |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                                  |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                                  |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                                  |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                                  |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                                  |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                                  |

W zakresie do 1000  $\mu\text{m}$

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ] |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa bagażnika | 150 - 1000                                              |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń****Do naprawy**

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia         | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | SU001B5074    | wgniecenie               | 2          |
| 2    | Próg L                          | SU001B1240    | rysa/odprysk             |            |
| 3    | Zderzak, środek                 | SU001A8800    | wgniecenie, rysa/odprysk | 1          |
| 4    | Pokrywa tylna                   | SU001B5071    | ślady korozji            |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                    | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Drzwi przednie, kompletne K L   | III                 |                  |        |
| 2    | Próg (przy drzwiach bocznych) L | III                 |                  |        |
| 3    | Drzwi tylne z ramą okna         | III                 |                  |        |
| 4    | Zderzak tylny, część środkowa k | K3                  |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                       | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Nakładka zderzaka przedniego, góra | SU001B1895    | rysa/odprysk     |            |
| 2    | Słupek przed.(A) część zewn. L     | SU001B1829    | rysa/odprysk     |            |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R    | SU001B5144    | wgniecenie       |            |
| 4    | Błotnik tylny L                    | SU001B1241    | wgniecenie       |            |
| 5    | Nakładka błotnika tylnego L        | SU001B0075    | rysa/odprysk     |            |
| 6    | Nakładka błotnika tylnego R        | SU001B0692    | rysa/odprysk     |            |
| 7    | Komplet nakładek pokrywy tylnej    | SU001B0269    | rysa/odprysk     |            |
| 8    | Tapicerka oparcia 2.rząd L         | SU001B2391    | rysa/odprysk     |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

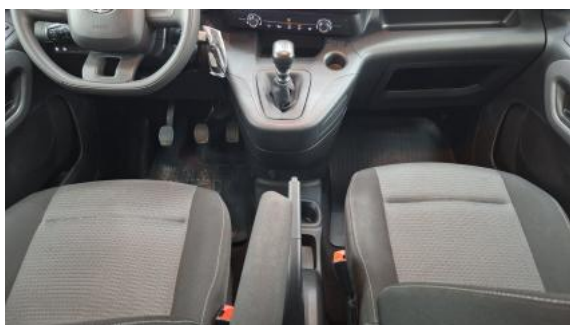

**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód

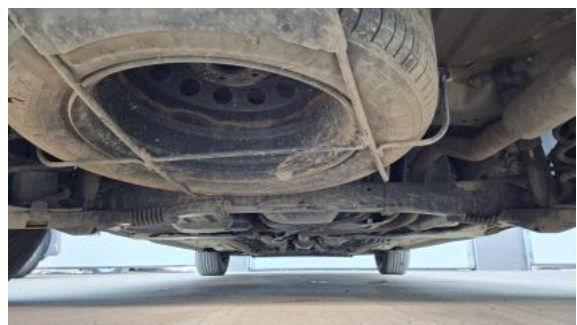

**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1

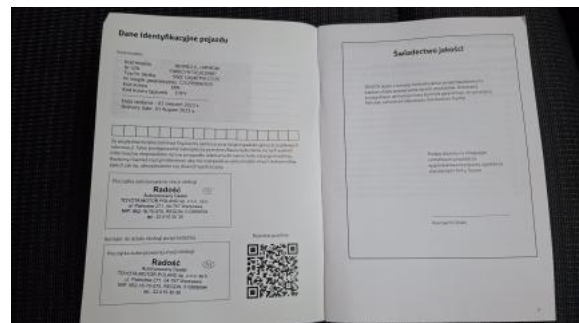

**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Dow. Rej. Str. 2



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Kluczyki



**Fot. 39**  
Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 43**

Pokrywy bagażnika - Inne 2



**Fot. 44**

Pokrywy bagażnika() - Inne 3



**Fot. 45**

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 47**

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 51**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 53**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Próg L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 55**

Próg L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 56**

Śłupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 59**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2