

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/84489/26/09/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0158262	OPEL, Vivaro 1.5 CDTI Euro 6 1499ccm - 120KM 19-24, Vivaro 1.5 C...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	120/88	manualna	99 076	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9M076	VXEVBVHVMP7810384		21-08-2023/2023	17-08-2028	biały/UNI

Data oględzin: 15-09-2026

Miejsce oględzin:

UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu), ESP + ASR, Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni), Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie, Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne, kąt otwarcia 180 stopni, z zamkiem, Felgi stalowe 16" szare, półkołpaki, z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy z podłokietnikiem, dwumiejscowa kanapa pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem, Gniazda 12V x3 (na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni ładunkowej), Głośniki x4, Immobilizer, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Klimatyzacja manualna, Kluczyki z pilotem zamka centralnego x2, 3 przyciski, funkcja selektywnego otwierania drzwi, Lakier uni, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Odciecie paliwa w przypadku zderzenia, Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W), Pakiet akustyczny (szyba przednia akustyczna, boczne pogrubione, wycisz. odgłosów silnika i zewn.), Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla bocznych foteli 1 rzędu, reg. wysokości, napinacze i ograniczniki, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe fotela centralnego 1 rzędu, Poduszka bezpieczeństwa kierowcy, Poduszka bezpieczeństwa pasażera podwójna z możliwością odłączenia, Przegroda stała blaszana, Reflektory przednie ze światłami dziennymi, Schowek A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty, Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie, Schowek podwójny po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej, Schowki w drzwiach przednich, Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa, System Radiowy (RD6) z tunerem cyfrowym, Bluetooth, USB, ekran monochromatyczny C - z białym wyświetlaczem, Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne: R1, Tapicerka tkaninowa Curitiba Triton Meltem, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku - 8 na podłodze, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO), Zamek centralny (selektywne zamykanie przestrzeni ładunkowej) - przycisk na desce rozdzielczej, Zawieszenie przednie pseudo Mac Pherson, Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie, Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki: w kolorze czarnym, Zegary LCD picto: biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne, Zestaw naprawczy opon.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/65 16 109107T	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/65 16 109107T	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/65 16 109107T	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/65 16 109107T	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych R	98087489XT	liczne, zarysowanie: głębokie	
2	Opona koła przedniego L		pęknięcie/rozerwanie: pow. boczna	60
3	Opona koła przedniego R		pęknięcie/rozerwanie: pow. boczna	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach kabiny	1613582480	głębokie, odpryski lakieru, ślady korozji	
2	Drzwi części ład.przesuwne R	9847296780	wgniecenie, zarysowanie	1
3	Błotnik tylny L	9808149780	liczne, wgniecenie/odkształcenie: punktowe	0.5

4	Tyłny panel boczny z ramą drzwi R	1685065880	wgniecenie	1
---	-----------------------------------	------------	------------	---

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Ślady kleju po okleinach reklamowych		ślady po okleinie:usunąć	
2	Czyszczenie tapicerki i wykładzin wnętrza		liczne, zaplamiona(y), liczne, zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi boczne, kompletne, nieprzeszkłone K R	III		
2	Próg (przy drzwiach bocznych) R	III		
3	Dach kabiny kierowcy	III		
4	Ściana b.,t.(od str.drzwi) cz.g.,nieprzeszkl. A L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	1615649280	liczne, zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9873395880	liczne, wgniecenie:punktowe, rysa/odprysk, na krawędzi	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	9873395980	rysa/odprysk, na krawędzi	
4	Rama drzwi,przód L	1673408780	liczne, zarysowaniepróg	
5	Zderzak, środek	1614345880	zarysowanie	
6	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	9808472180	rysa/odprysk, na krawędzi	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa

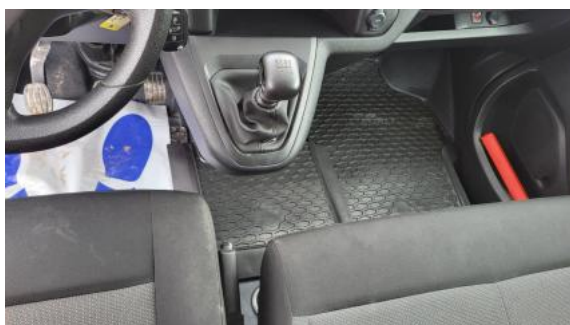

Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

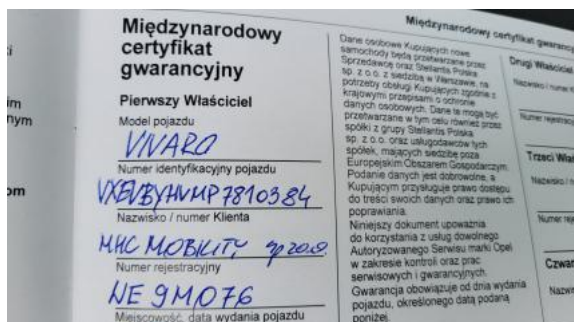

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

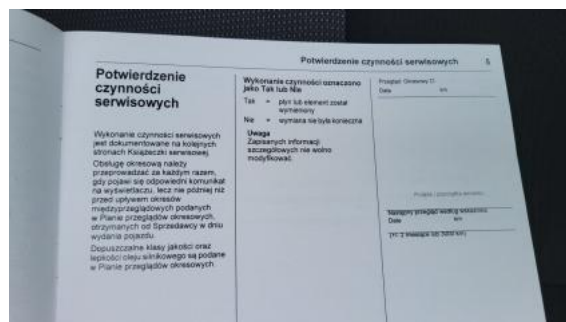

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

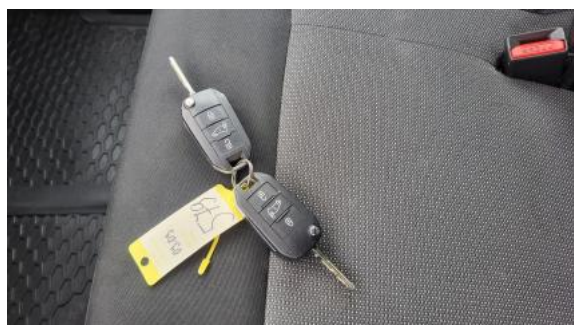

Fot. 37

Kluczyki



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 55

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 63

Dach - Inne 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 67

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 1




Fot. 69

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Inne 1

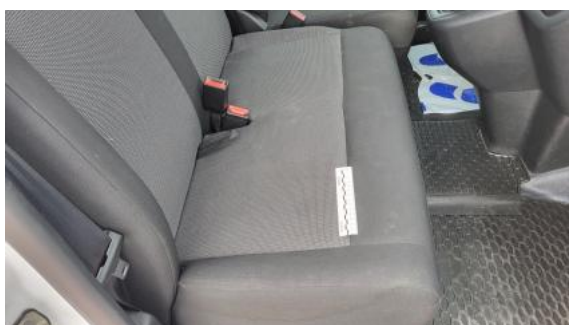

Fot. 71

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 72

Ośłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1