

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/86639/26/09/15
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 15-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145958	TOYOTA, Proace City Verso 19-24, Proace City Verso 1.5 D-4D Busi...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	102/75	manualna	231 464	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9L516	YARECYHT2GJ047404		10-08-2023/2023	23-07-2028	biały/UNI

Data oględzin: 21-09-2026

Miejsce oględzin:

Półczyńska
 Półczyńska 5
 01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Czujnik zmierzchu, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe, Dywaniki welurowe, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja wysokości, pochylecia i odcinka lędźwiowego), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym, Kłapa tylna przeszklona, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwy boczne w kolorze nadwozia, z elementami chromowanymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze fortepianowej czerni, Oświetlenia przestrzeni pasażerskiej, PSC - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran dotyk.8 cali, Android Auto, Apple CarPlay), 6 głośników, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa Toyota Manhattan, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu, Uchwyty w bagażniku szt. 4, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykładzina bagażnika, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth.

Wyposażenie dodatkowe

Czujniki parkowania - tył.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Trzy dywaniki w bagażniku. Ciężka praca drzwi tylnych lewych.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	SU001A9795	zarysowanie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	0883380130		
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	SU001A3541		
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	SU001A3541		
5	El. dystansowy szyby przedniej, górny L	SU001A3541		
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny R	SU001A3541		
7	Nakładka haka holowniczego R	SU001B0202	zarysowanie	
8	Dywaniki podłogi przód	SU001B2053	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	SU001B2067	zarysowanie	0.5
2	Błotnik przedni L	SU001A9730	ubytek powłoki, rysa/odprysk	0.4
3	Błotnik przedni R	SU001A9729	ślady korozji, wgniecenie	0.5
4	Poszycie drzwi przednich R	SU001A9703	wgniecenie, zarysowanie	0.5
5	Poszycie drzwi tylnych L	SU001A9907	wgniecenie, zarysowanie	0.5
6	Zderzak, środek	SU001A8794	wgniecenie, zarysowanie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Wnętrze		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c	K3		
2	Zderzak przedni, część dolna d-e	K3		
3	Błotnik przedni kompletny L	III		
4	Błotnik przedni kompletny R	III		
5	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
6	Drzwi boczne, kompletne, przeszkłone K L	III		
7	Zderzak tylny, część środkowa k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	SU001B1895	zarysowanie	0.5
2	Słupek przed.(A) część zewn. L	SU001B1829	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi przednich L	SU001A9938	rysa/odprysk, wgniecenie	
4	Nakładka dolna drzwi przednich L	SU001B0234	rysa/odprysk	
5	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	SU001A9345	rysa/odprysk	
6	Próg L	SU001B1240	zarysowanie	
7	Próg R	SU001B1253	wgniecenie, zarysowanie	
8	Błotnik tylny L	SU001B1241	wgniecenie	
9	Kołpak koła przód R	PZ4L0H06651H	ubytki powłoki	
10	Kołpak koła tył L	PZ4L0H06651H	zarysowanie	
11	Kołpak koła tył R	PZ4L0H06651H	ubytek powłoki.	
12	Tapicerka drzwi, przód R	SU001B0246	zarysowanie	
13	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	SU001B2222	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

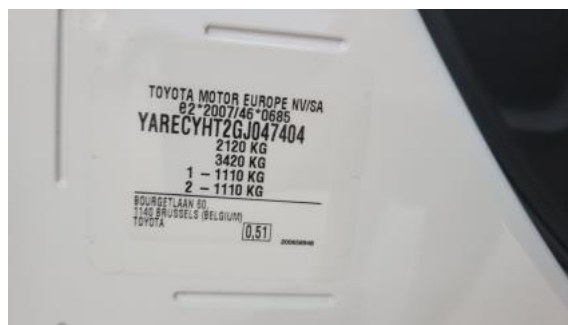

Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

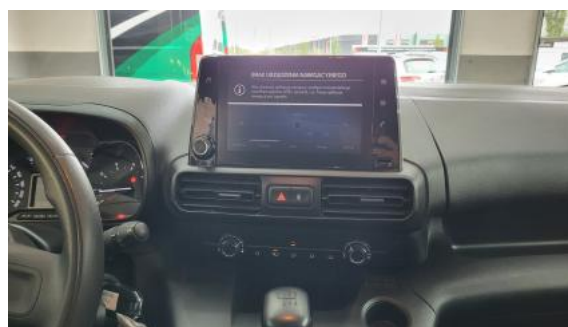

Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

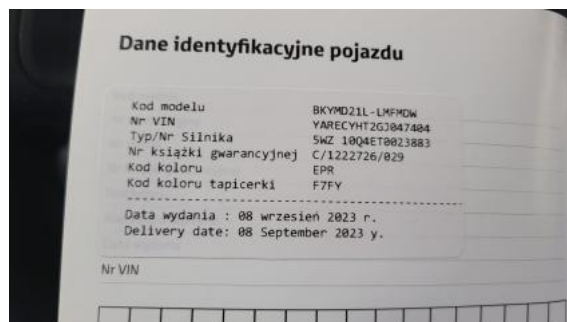

Fot. 34
Książka serwisowa – dane

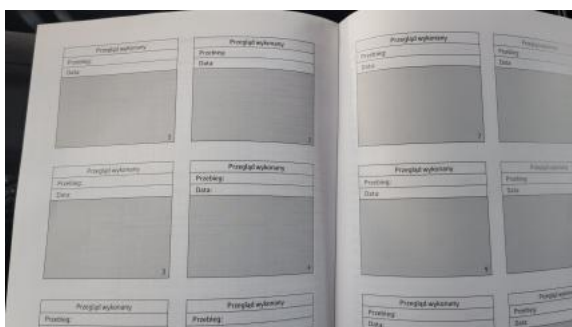

Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Zderzak przedni cz P - Wgnieciecie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 51

Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 59
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 61
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 63
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 66
Zaślepka tyl haka hol. - Rysa/odprysk 1



Fot. 67
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 69
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70
 Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 71
Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 75
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76
Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 77
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 79
Próg L() - Rysa/odprysk 3




Fot. 80
Śłupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

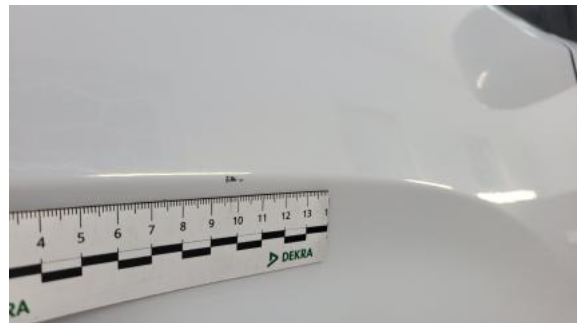

Fot. 82

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 83

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 84

Kołpak przedni L - Inne 1




Fot. 85

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 86

Fotel prz. praw. - Inne 1

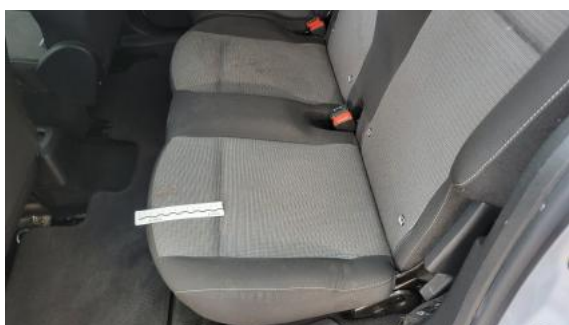

Fot. 87

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Podsufitka - Inne 1



Fot. 91

Podsufitka - Inne 2



Fot. 92

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 93

Wykładzina podłogi - przetarcie



Fot. 94

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1