

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/86647/26/09/15
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 15-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0140101	FORD, Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 19-24, Tra...				PDD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	130/96	manualna	178 224	4/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW085GJ	WF0CXXTTRCPD08409		21-06-2023/2023	16-06-2028	biały/UNI

Data oględzin: 18-09-2026

Miejsce oględzin:

UP Tarczyn k. Warszawy
 Żytnia 2
 05-555 Tarczyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

2. rząd siedzeń: dwie ławki 2-osobowe, wyjmowane, ABS, Akumulator standardowy, Alternator wzmocniony (250 A), Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 235/65, Filtr cząstek stałych, powlekany (cDPF), Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa, Gniazdo zasilania – 2 x 12V, Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu, Hamulec mechaniczny, postojowy, Immobilizer (Passive Anti-Theft System – PATS), Kierownica Premium, Klamki drzwi – w kolorze tworzywa, Klimatyzacja - manualna, Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kołpaki kół pełne, Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa z chromowanym obramowaniem, LKA - Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu, Lakier zwykły, Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Lusterka boczne z krótkimi ramionami, Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami, Modem FordPass Connect, Nadwozie – H1 (niski dach), Nagrzewnica – recyrkulacja, Okna w 2 rzędzie, nieotwierane, Otwieranie pokrywy silnika kluczykiem, Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz do czytania map, Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe, Pasy bezpieczeństwa, tylne – 3-punktowe bezwładnościowe, Podsufitka – w kabinie, profilowana, Poduszka powietrzna - kierowcy, Podłokietnik dla kierowcy, Przystosowanie do rozruchu w -20C, Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN, Reflektory halogenowe, Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie, Reflektory – regulacja ustawienia, Reflektory – światła do jazdy dziennej, Schowek podręczny z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4, Schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie kierowcy, Schowki pod siedzeniem pasażera (dotyczy podwójnego fotela pasażera), Schowki w przednich drzwiach, Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa, System Auto Start Stop, System elektroniczny rozdziału sił hamowania (EBD), System kontroli obciążenia pojazdu (LAC), System kontroli ryzyka wywróceniu pojazdu (RSC), System wlewu paliwa Ford Easy Fuel, Szyba przednia ogrzewana, Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyt na telefon/tablet, Uchwyty (2) na kubki w desce rozdzielczej, Układ foteli przednich 1+2, Układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie z samoczynną

regulacją i układem ABS, Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC), Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA), Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA), Układ wspomagania kierownicy elektryczny (EPAS), Wskaźnik zmiany biegu, Wybór trybu jazdy, Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu, Wycieraczki przednie - zmienna częstotliwość pracy, spryskiwacz elektryczny, Wykładzina podłogi w kabinie, gumowa, łatwa w czyszczeniu, Wąski rozstaw tylnych kół - 1759mm, Zamek centralny, Zamki drzwi - akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu, Zamki drzwi - konfiguracja zamykania nr 1, 2-stopniowe odryglowywanie, Zamki drzwi - samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca, Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 1 pilotem, Zawieszenie przednie, Zawieszenie tylne - resory piórowe, Zbiornik AdBlue - 24 litry, Zbiornik paliwa 70 litrów, Zderzak przedni - górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa, Światła obrysowe na dachu, Światła przednie przeciwmieglne.

Wyposażenie dealerskie

Aluminiowa skrzynia, szeroka - mocna stalowa ściana przednia z kratką, światła obrysowe, Hak holowniczy stały z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy i 13-pinowym gniazdem elektrycznym, Kluczyk flotowy, Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi, Lusterka boczne na długim ramieniu.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, PORTRAN KC53	235/65 16 115113R	5,5 mm
	lewe	KUMHO, PORTRAN KC53	235/65 16 115113R	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACTECO	235/65 16 115113R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN CONTACTECO	235/65 16 115113R	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pokrowce na fotelach i kanapie tylnej uniemożliwiają ocenę stanu. Widoczne ślady po grafice reklamowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	2554573	punktowe, pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	2053960		
3	Uszczelka dolna drzwi przednich L	2367644	zerwane mocowania	
4	Uszczelka dolna drzwi przednich R	2367641	zerwane mocowania	
5	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	2622096	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2795260	liczne, zarysowanie	
2	Słupek przed A z progiem wym.czes L	1829176	liczne, zarysowanie:głębokie, ubytki materiału:powłoki lakierowej, ślady korozji	
3	Słupek przed A z progiem wym.czes R	1829175	liczne, zarysowanie:głębokie, ubytki materiału:powłoki lakierowej	
4	Część końcowa dachu	1823619	wgniecenie	2
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2726655	liczne, wgniecenie, rysa/odprysk, na krawędzi	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	2380724	liczne, wgniecenie:punktowe	0.5
7	Rama drzwi,przód R	2842499	liczne, wgniecenie, liczne, zarysowanie:głębokie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki i wykładzin wnętrza		liczne, zaplamiona(y), liczne, zabrudzenie	
2	Skrzynia ładunkowa		liczne wgniecenia, odkształcenia, deformacje	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi przednie, część górna A-D L	III		
3	Słupek środkowy (B) kompletny R	III		
4	Drzwi boczne, część górna, przeszklone A-D L	III		
5	Próg/łuk pod drzwiami przednimi L	III		
6	Próg/łuk pod drzwiami przednimi R	III		
7	Dach, część końcowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	2404367	liczne, zarysowanie	
2	Błotnik przedni L	2203290	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2885612	liczne, wgniecenie:punktowestelaż drzwi, rysa/odprysk, na krawędzi	
4	Nakładka dolna drzwi przednich L	2309343	liczne, zarysowanie	
5	Nakładka dolna drzwi przednich R	2309266	zarysowanie, na krawędzi	

6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	1691718	zarysowanie	
7	Oslona lusterka zewnętrznego L	1823986	zarysowanie	
8	Oslona lusterka zewnętrznego R	1823995	zarysowanie	
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	2380721	zarysowanie	
10	Rama drzwi tył z błotnikiem tylnym L	2378190	zarysowanie	
11	Tapicerka drzwi, przód R	2769050	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

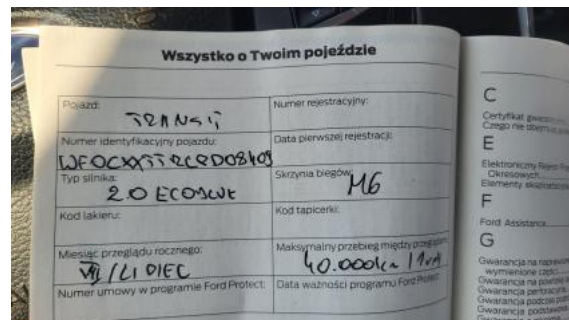

Fot. 34
Książka serwisowa – dane




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 37
Instrukcje

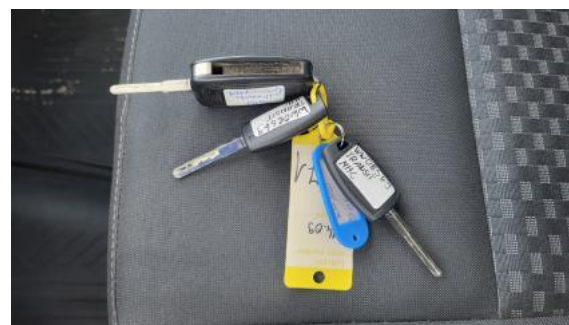

Fot. 38
Kluczki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu

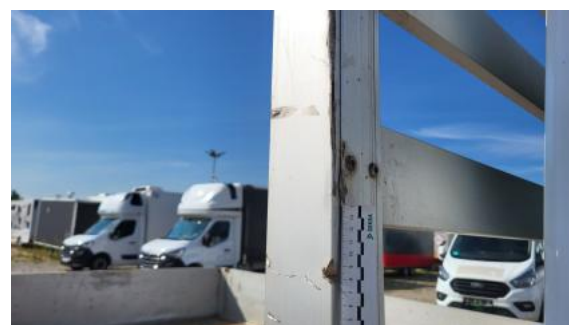

Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Zdjęcie do protokołu



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu



Fot. 47
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50
Zdjęcie do protokołu



Fot. 51
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52
Zdjęcie do protokołu



Fot. 53
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54
Zdjęcie do protokołu



Fot. 55
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zdjęcie do protokołu



Fot. 58

Zdjęcie do protokołu



Fot. 59

Zdjęcie do protokołu



Fot. 60

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 61

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 63

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 67

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 71

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 75

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Blotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 77

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Fot. 78

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 79

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

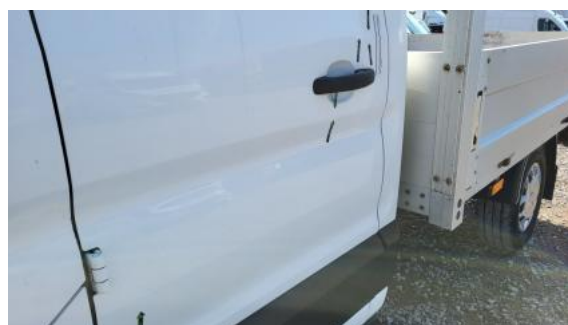

Fot. 80

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 83

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Próg L - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 85

Próg L - Inne 1




Fot. 86

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

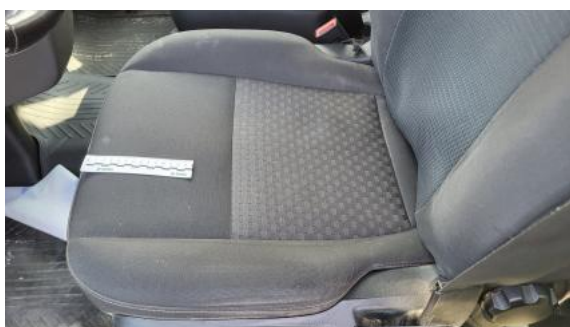

Fot. 87

Fotel prz. lew. - Inne 1

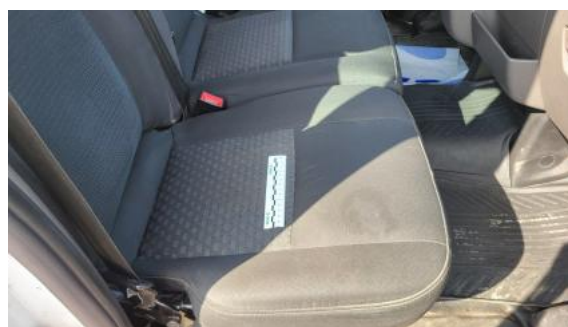

Fot. 88

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 91

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 92

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 93

Podsufitka - Inne 1



Fot. 94

Podsufitka - Inne 2



Fot. 95

Uszczelki progowe lew. - Inne 1



Fot. 96

Uszczelki progowe praw. - Inne 1