

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/89765/26/09/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0150986	SKODA, Kodiaq 21-24, Kodiaq 1.5 TSI ACT 4x2 Ambitio				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	107 532	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9P920	TMBJB7NS4R8015861		15-09-2023/2023	14-09-2026	niebieski/METALIK

Data oględzin: 30-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display 8", Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB +, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dojazdowe koło zapasowe, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył, FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 18 ELBRUS z ogumieniem 235/55, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, Gniazdo 12V w konsoli środkowej, w tylnej części podłokietnika oraz w bagażniku, Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu), HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, Immobiliser, KESSY GO - bezkluczykowe uruchamianie silnika, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze z pakietem skórzanym, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa, LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB - Multi Collision Brake, MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Ogranicznik prędkości, Parasol w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Pedestrian Monitor - system hamowania awaryjnego, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Radio Swing (kolorowy ekran dotykowy 6.5, USB), Relingi dachowe - czarne, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Składane oparcia tylnej kanapy w drugim rzędzie siedzeń, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa Ambition, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne światło przeciwmgielne, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Wspomaganie układu kierowniczego,

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw haczyków w bagażniku, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przód.

Wyposażenie dealerskie

Bluetooth Plus (Phone Box - wzmocnienie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona), Elektrycznie ogrzewana przednia szyba, Fotele przednie i zewnętrzne miejsca kanapy w drugim rzędzie siedzeń podgrzewane, HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Hak holowniczy (składany), Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, LANE ASSIST – asystent pasa ruchu, Lakier metalik, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterko kierowcy, Pakiet Comfort → [Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu, Radio Bolero (Ekran dotykowy 8 cali, WLAN, SmartLink), Radio Bolero (Ekran dotykowy 8 cali, WLAN, SmartLink)], SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Składane stoliki w oparciach przednich foteli.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, POWERPROOF 2	235/55 18 104V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF 2	235/55 18 104V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, POWERPROOF 2	235/55 18 104V	4,5 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF 2	235/55 18 104V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Liczne zarysowania, odpryski. Nie reagują przyciski tylnej konsoli tunelu śr (ogrzewania kanapy t, regulacji temperatury nawiewu)-do weryfikacji w A.S.O.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	150 - 500
2	Drzwi przednie lewe	150 - 500
3	Drzwi tylne lewe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych L	5658549499B9	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	565833056	rysa/odprysk, wgniecenie	1
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	565807421B	liczne, rysa/odprysk	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zaślepka gniazda 12v		brak	
2	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
2	Zderzak tylny, część górna a-c	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	565807217	rysa/odprysk	
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	565807061C9B9	rysa/odprysk	
3	Listwa ochronna rantu blotnika L	565854731A9B9	rysa/odprysk	
4	Pokrywa przednia	565823031B	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	565831055	rysa/odprysk	
6	Nakładka dolna drzwi przednich R	5658549409B9	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	565833055	rysa/odprysk	
8	Próg L	565809601D	rysa/odprysk	
9	Próg R	565809602D	rysa/odprysk	
10	Blotnik tylny L	565809601C	rysa/odprysk	
11	Listwa ochronna ściany bocznej L	565854819A9B9	rysa/odprysk	
12	Listwa ochronna ściany bocznej R	565854820A9B9	rysa/odprysk	
13	Pokrywa tylna	565827023E	rysa/odprysk	
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	5658679759B9	rysa/odprysk	
15	Tapicerka siedziska 2.rząd L	565885405BGWLG	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa

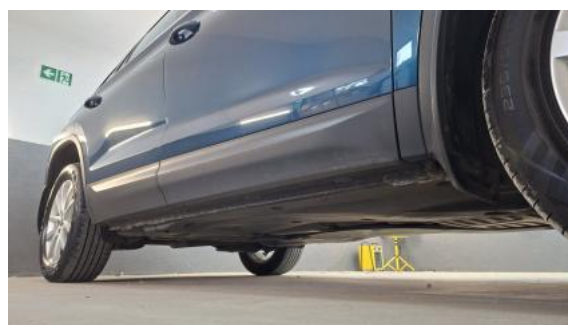

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str. 2



Instrukcje



Kluczyki



Zdjęcie do protokołu



Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 51

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Zderzak tylny - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 59

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 63

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 67

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1




Fot. 69

Konsola środkowa - Inne 1



Fot. 70

Konsola tunelu śr. - Inne 1

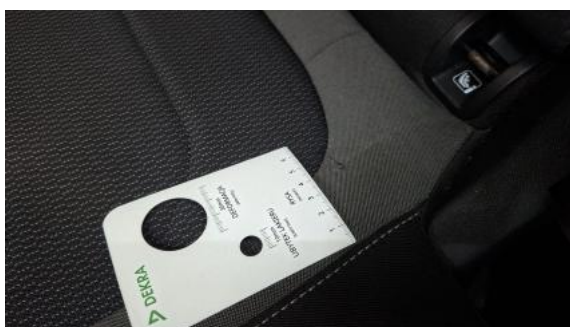

Fot. 71

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 72

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1