

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83508/26/09/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0136939	FORD, Ranger 19-23, Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 DC XL				PIC
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	130/96	manualna	114 918	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE3R229	6FPPXXMJ2PMU75089		21-06-2021/2021	22-05-2027	biały/UNI

Data oględzin: 10-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, ESC, EBL, EBA, LAC, HDC, HSA, TSC, ROM, Chlapacze z tyłu, Dywaniki podłogowe z przodu, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 16 srebrne z ogumieniem 255/70, Fotele przednie regulowane, fotel kierowcy z regulacją w 4 kierunkach, pakiet, Gniazdko 12V z tyłu, Kanapa tylna dzielona, Kanapa tylna z podłokietnikiem, Klimatyzacja manualna, Konsola centralna – pokrywa plastikowa, Konsola centralna – przednia, z podwójną pokrywą, ze schowkiem, wnęką na monety i uchwytem, Koło zapasowe, Lakier Uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX, Poduszki powietrzne czołowe, boczne, kolanowa, kurtyny boczne, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny środkowy, Skrzynia ładunkowa - wewnętrzne zaczepy mocowania ładunku, Skrzynia ładunkowa - zewnętrzne zaczepy mocowania ładunku, Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBL), System rozpoznawania znaków drogowych, System wlewu paliwa – Ford Easy Fuel, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist 1, Szyba przednia ogrzewana, Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, pakiet, Uchwyty pomocnicze, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wspornik ładunku za tylną ścianą kabiny, Zamek centralny sterowany pilotem z dwuetapowym ryglowaniem, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Hak holowniczy demontowalny z 13-stykowym gniazdem elektrycznym, Radio AM/FM, DAB, Bluetooth, USB, wyświetlacz 3.5", 4 głośniki, sterowanie z kierownicy, Wyłożenie skrzyni ładunkowej.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	COOPER, DISCOVER AT3 4S	255/70 16 111T	5,0 mm
	lewe	COOPER, DISCOVER AT3 4S	255/70 16 111T	6,0 mm
tylna	prawe	COOPER, DISCOVER AT3 4S	255/70 16 111T	5,0 mm
	lewe	COOPER, DISCOVER AT3 4S	255/70 16 111T	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	2397187	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	2031343	wgniecenie	0.5
2	Dach	2230882	liczne, odpryski lakieru, ślady korozji	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	1892653	liczne, wgniecenie: łagodne	0.5

4	Próg L	5780227	liczne, zarysowanie: głębokie, ubytki materiału: powłoki lakierowej	
5	Próg R	5780225	wgniecenie, liczne, zarysowanie, ubytki materiału: powłoki lakierowej	0.5
6	Błotnik tylny L	2567327	liczne, odpryski lakieru	
7	Błotnik tylny R	2384440	liczne, wgniecenie, głębokie, zarysowanie, odpryski lakieru	0.5
8	Pokrywa tylna	5928562	wgniecenie, liczne, zarysowanie, odpryski lakieru	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Podnośnik i zestaw narzędzi		brak	
2	Gaśnica		brak	
3	Trójkąt ostrzegawczy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	III		
2	Drzwi tylne kompletne K R	III		
3	Próg L	III		
4	Próg R	III		
5	Dach, część środkowa	III		
6	Błotnik tylny F L	III		
7	Błotnik tylny F R	III		
8	Drzwi tylne/klapa - 1- częściowe kompletne F	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Przysłona, dół	2336114	zarysowanie, dół	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2540102	zarysowanie	
3	Oslona lusterka zewnętrznego R	1717977	zarysowanie	
4	Ściana skrzyni, przód	2389331	liczne, zarysowania eksploatacyjne	
5	Tapicerka drzwi tylnych L	2527253	liczne, zarysowanie, zabrudzenie	
6	Tapicerka drzwi tylnych R	2527250	liczne, zarysowanie, zabrudzenie, luźno zamocowana	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2




Fot. 52

Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 53

Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

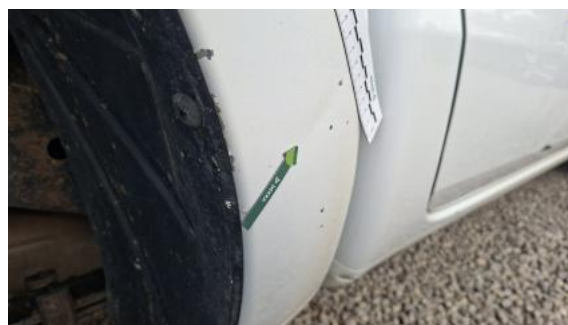

Fot. 54

Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 55

Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 56

Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 59

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 61

Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 67

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1