

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/40215/26/05/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-05-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Krzysztof Kalbarczyk
DEKRA Polska - Centrala
Włodzimierz Bytniewski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Garwolin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
141269	VOLKSWAGEN, Transporter T6.1 2.0 TDI Euro 6, Transporter T6.1 T...				SPK
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	110/81	manualna	131 355	4/6
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4S943	WV1ZZZ7JZNX008598		10-11-2021/2021	10-11-2026	biały/UNI

Data oględzin: 18-05-2026

Miejsce oględzin:

UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Airbag kierowcy i pasażera, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z EDS, ASR, MSR), Elektryczne podnoszenie szyb w kabinie kierowcy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Hill Start Assist - asystent ruszania pod górę, Immobiliser, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kluczyki składane dwa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier podstawowy, uni, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Opony o zmniejszonym oporze toczenia, Podeszłotka komfortowa, Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową, Przygotowanie do montażu radia: antena w lusterkach zewnętrznych, 2 głośniki, Radio Composition Audio, Regulacja zasięgu reflektorów, Schowek pasażera podświetlany, klimatyzowany, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System Start-Stop wyłączający silnik na postoju, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	205/65 16 107105T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	205/65 16 107105T	6,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	205/65 16 107105T	6,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	205/65 16 107105T	8,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupiek przedni lewy	do 150
4	Słupiek przedni prawy	do 150
5	Słupiek środkowy lewy	do 150
6	Słupiek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	7E0845099ATNVB	pęknięcie/rozerwanie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	D169300M2		
3	Zaślepka klamki drzwi tylnych R	7LA8378793FZ	brak	
4	Kołpak koła przód L	7LA6011471ZX	brak	
5	Kołpak koła przód R	7LA6011471ZX	brak	
6	Kołpak koła tył L	7LA6011471ZX	brak	
7	Kołpak koła tył R	7LA6011471ZX	brak	
8	Konsola środkowa	7L1857771ENA2	inne	
9	Tapicerka drzwi tylnych L	7J7867203AYP9	liczne, rysa/odprysk	
10	Tapicerka drzwi tylnych R	7J7867204AYP9	liczne, rysa/odprysk	
11	Tapicerka siedziska 1.rząd L	7E0881405DBUEL	pęknięcie/rozerwanie	
12	Tapicerka siedziska 1.rząd R	7E0881405DBUEL	pęknięcie/rozerwanie	
13	Tapicerka siedziska 2.rząd	7LA885405HUEN	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	7E0823033H	punktowe, ślady korozji	

2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	7LA831055	inne	
3	Rama drzwi, przód L	7E0810075	łagodne, rysa/odprysk	
4	Rama drzwi, tył L	7F7809051		1.2
5	Ściana skrzyni, tył	7F0829055		1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki		zaplamiona(y)	
2	Apteczka		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi przednie, część środkowa C-D L	III		
3	Próg/łuk pod drzwiami przednimi L	III		
4	Narożnik tylny komplet K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	7LA8072179B9	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	
2	Podłoga platformy ładunkowej, kpl.	7J7801041	płytkie, zarysowania eksploatacyjne	
3	Kierownica przystosowana do Airbag	2GM41909181U	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	
4	Nakładka słupka B góra R	7E0867244JY20	inne	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

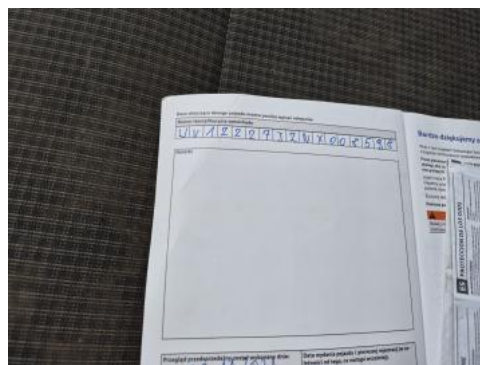

Fot. 34
Książka serwisowa – dane




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dowód rej. str. 2



Fot. 37
Instrukcje

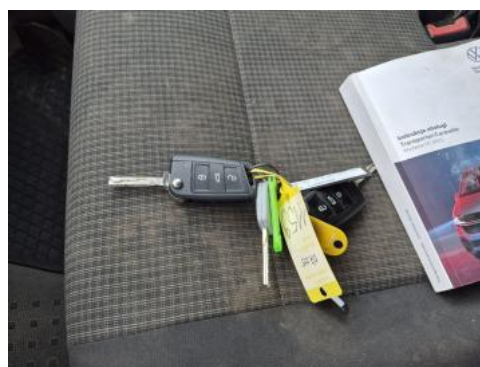

Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 44

Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Klamka drzwi tyl L - Inne 1



Fot. 50
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Kołpak przedni L - Inne 1



Fot. 53
Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 54
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 55
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56
Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58
Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 59
Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 2

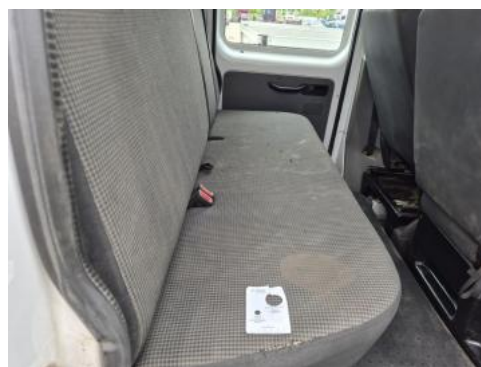

Fot. 60
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 61
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 63
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 64
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Podsufitka - Inne 1



Fot. 66

Podsufitka - Inne 2



Fot. 67

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Inne 1



Fot. 68

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Ściana tylna - Wgniecenie/odkształcenie 1