

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/04098/26/01/17
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 17-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154201	VOLVO, XC60 21-, XC60 B4 B Plus Dark aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	197/145	automatyczna	41 251	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6W475	LYVUZK9V9PB208120		09-09-2022/2022	08-09-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 22-01-2026

Miejsce oględzin:

Półczyńska
 Półczyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe, Asystent zjazdu i podjazdu, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów Unideco, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Felgi aluminiowe 19, 5 rozwidlonych ramion typu V, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie Comfort, Fotele przednie z elektryczną 4-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna składana i dzielona, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica trójramienna, Unideco, Kierownica ze sterowaniem audio, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klamki drzwi podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy okienne, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pakiet usług Digital Services, Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki i schowkiem, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, błyszczące, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Stylizacja nadwozia R-Design, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na

tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka skórzana/materiałowa + Fotele sportowe (Charcoal), Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Uchwyt do holowania samochodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Dynamic, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Climate → [Fotele przednie ogrzewane, Fotele w drugim rzędzie ogrzewane, Kierownica podgrzewana].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka spadku ciśnienia w ogumieniu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	40007487	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1
2	Pokrywa przednia	31424560	inne:Destrukcja lakieru	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Pokrywa przednia	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	32345959	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	
2	Nakładka dolna drzwi przednich L	39845880	rysa/odprysk	
3	Kierunkowskaz boczny R	31385686	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

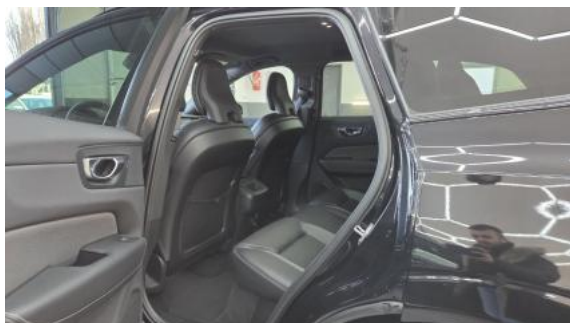

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

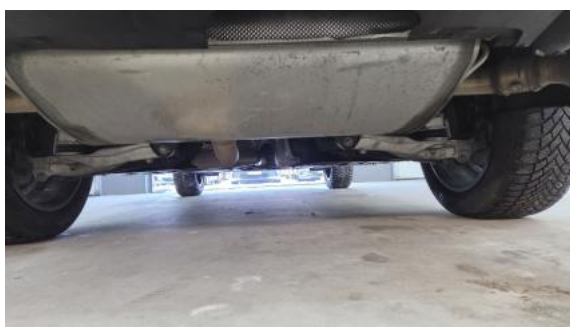

Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Zdjęcie do protokołu



Fot. 31
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1