

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/57279/25/08/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145166	BMW, Seria 3 [G20] 18-22, 330e xDrive M Sport sport-aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	184/135	automatyczna	139 012	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW933GC	WBA5P91020FM74529		12-04-2022/2022	07-04-2027	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 11-08-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10,25 cali), Bateria wysokiego napięcia, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 18", Double-spoke style 790 M Bicolor, z ogumieniem mieszanym, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika), Gniazdo 12V w przednim schowku, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny (EWS), In-Car Experiences, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson dwutonowy, Klapka ładowania, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kluczyk z dodatkowym akcentem M, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Lakier uni, Listwy dachowe w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne M Aluminium Tetragon, Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem M, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h), Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy w kształcie nerki, czarna błyszcząca z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oświetlenie ambientowe, otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe), Oświetlenie powitalne, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet schowków (siatki w oparciach, składany schowek kierowcy, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku), Pas przedni i tylny w stylistyce M, Podnóżek kierowcy i pedały M, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla

kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny centralny, Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi, Przewód do ładowania (tryb 2) do domowych gniazdek elektrycznych, Przewód do ładowania (tryb 3) do publicznych stacji ładowania, Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Przycisk eDrive, Przyciski ulubionych funkcji, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie i tylne diodowe (LED), Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, Sport Boost dodatkowy tryb jazdy - zwiększenie mocy o 30kW, sportowy dźwięk, eBoost, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Układ hamulcowy sportowy M, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik zmiany biegów, Zacisk akumulatora bezpieczny, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wypożyczenie dealerskie

Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec, Felgi aluminiowe 19", Double Spoke 791 M, z ogumieniem mieszanym Runflat, Hak holowniczy, obracany elektrycznie, monitor stabilizacji przyczepy, Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Lakier metalik, Reflektory BMW Individual Shadow Line, Reflektory przednie diodowe (LED) o rozszerzonym zakresie, Spojler tylny M, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Wykończenie elementów obsługi galwanizowane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	225/40 19 93Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	225/40 19 93Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	255/35 19 96Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	255/35 19 96Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zakurzone. Aktywna kontrolka sygnalizująca spadek ciśnienia w ogumieniu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego

oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła przód L	36118090094	ostre, zarysowanie	
2	Tarcza koła przód R	36118090094	ostre, zarysowanie	
3	Tarcze kół przód (2 szt)	KET		
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	52107472449	rozerwanie	
5	Tapicerka siedziska 1.rząd R	52107472449	przepalenie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41008494446	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia	51317467705	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41517482275	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41517482276	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41517482277	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41517482278	rysa/odprysk	
7	Nakładka progu zewn. L	51778493949	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny R	41007493268	rysa/odprysk	
9	Tarcza koła tył L	36118090095	rysa/odprysk	
10	Tarcza koła tył R	36118090095	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

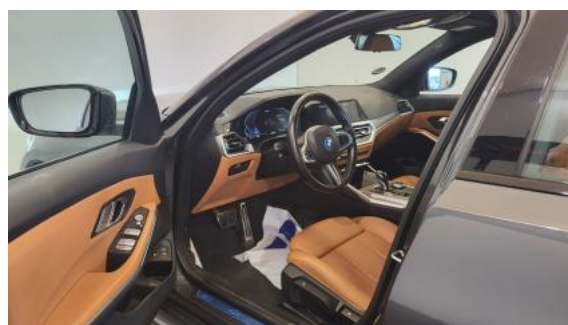

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Przewód ładowania baterii trakcyjnej




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

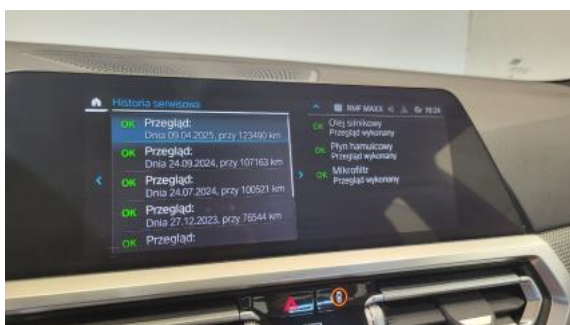


Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

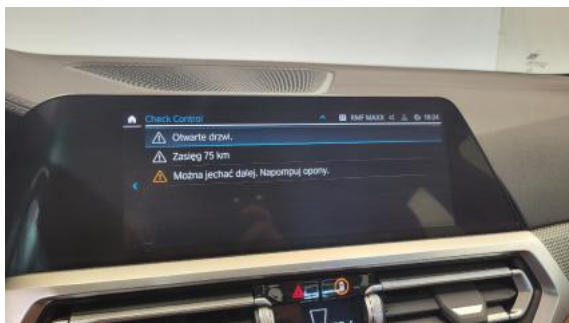


Fot. 33
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 35
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

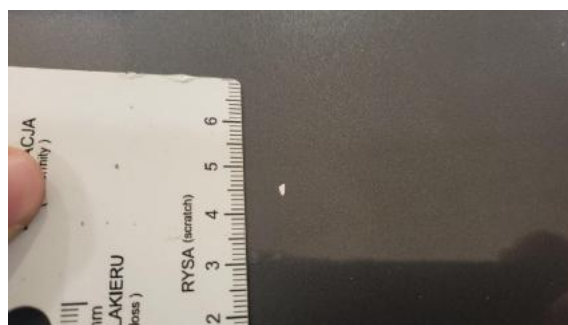

Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 37
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 2