

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82788/25/10/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146499	VOLKSWAGEN, Arteon Shooting Brake 20-24, Arteon 2.0 TDI R-Lin...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	200/147	automatyczna	90 990	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW938GC	WVWZZZ3HZNE506864		14-04-2022/2022	27-02-2027	czarny/METALIK

Data oględzin: 05-11-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach, Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm. biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na progi ze stali szlachetnej, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Pedaly wykończone stalą nierdzewną, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolana kierowcy), Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania kłapy bagażnika, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System

wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna z logo R-Line, Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzak w stylistyce R-Line z chromowanymi elementami, lusterek i klamki w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy.

Wypożyczenie dealerskie

Active Lighting system z Dynamic Light Assist-światła LED (dzienne, mijania, drogowe), na złą pogodę, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 19 Montevideo, z czarnym połyskiem z ogumieniem samouszczelniającym się 245/40, Lakier metalik, Pakiet Safety Plus dla DSG → [Kamera parkowania - rear assist, Park Assist - system automatycznego parkowania, Poduszki powietrzne, boczne - tył, Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu, System kontroli ciśnienia w oponach, System ochrony pasażerów, proaktywny], System Easy Open / Easy Close w połączeniu z alarmem → [System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania kłapy bagażnika, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarmem].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	5,7 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	5,6 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

16	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Felga koła tylnego lewego		zarysowanie	0.5
2	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	0.5
3	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
2	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
3	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3G8833056N	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

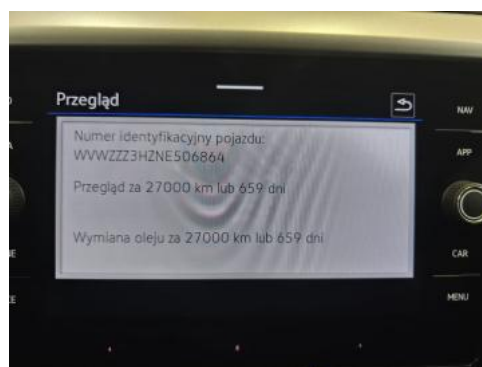

Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

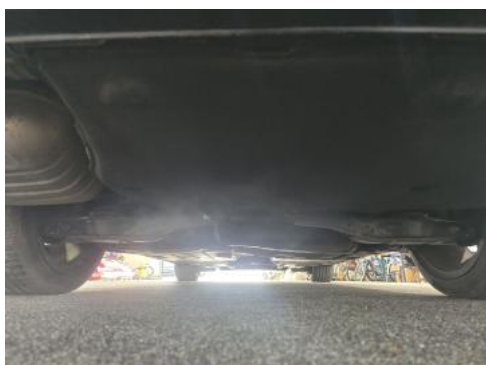

Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

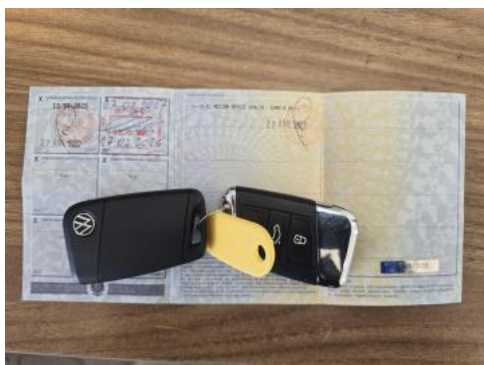

Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

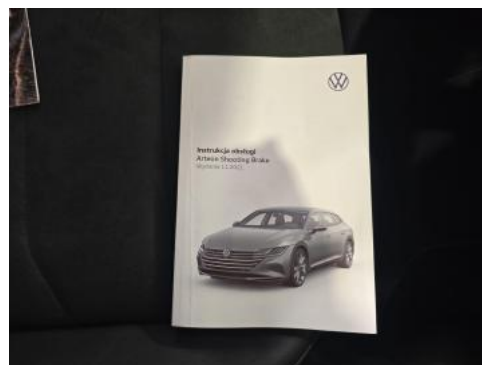

Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3