

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/60273/25/08/14
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 14-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146044	FORD, Grand Tourneo Connect 18-22, Gr. Tourneo Connect 1.5 Eco...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1498	120/88	automatyczna	121 244	5/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW694GC	WF0UXXWPGUNY75307		29-03-2022/2022	28-03-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 22-08-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1 - Wypożyczenie standardowe i opcjonalne w trakcie aktualizacji, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dach szklany panoramiczny, Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym (brak zwykłego kluczyka), Dywaniki welurowe - tył, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny) z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją przesuwu i pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentne ładowanie regeneracyjne, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Komputer pokładowy, Krata wlotu powietrza z aktywną żaluzją, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko w górnej konsoli do kontroli dzieci, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD z DAB, Ford SYNC, ekran 6 cali, 6 głośników, Bluetooth, USB + kamera cofania, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Relingi dachowe, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System Auto-Start-Stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (ACS), Szyba przednia ogrzewana, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Fotele - 2 dodatkowe w 3 rzędzie, Koło zapasowe - pełnowymiarowe z obręczą stalową, Lakier metalik, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Reflektory ksenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej, System KeyFree z przyciskiem FordPower (centralny zamek z kluczem elektronicznym), System monitorowania martwego pola lusterkach (Blind Spot Information z funkcją Cross Traffic Alert).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 17 94W	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 17 94W	4,7 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 17 94W	4,7 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/55 17 94W	4,3 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Rama drzwi, przód R	1819948	wgniecenie	2
2	Listwa ochronna ściany bocznej R	2527510	inne: nieprawidłowe zamontowanie	0.3
3	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	1
4	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Słupek przedni (A), część górna R	III		
2	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
3	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	2436968	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni L	2638922	rysa/odprysk	
3	Pokrywa przednia	2407980	rysa/odprysk	
4	Szyba przednia barwiona	2491044	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2707404	wgniecenie	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2707400	rysa/odprysk	
7	Drzwi części ład.przesuwne R	2482771	wgniecenie, rysa/odprysk	
8	Próg R	1819957	rysa/odprysk	
9	Dolna dokładka tylnego zderzaka	2505635	rysa/odprysk	
10	Błotnik tylny, część dolna R	2243893	wgniecenie	
11	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

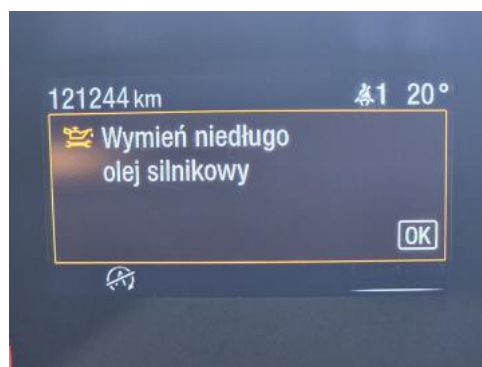


Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

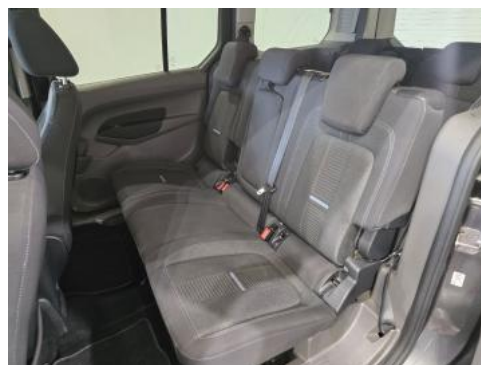

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37

Instrukcje



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 45
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1



Fot. 54
Listwa krawędzi błotnika tyl P() - Inne 3



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59
Rama dachu P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 60
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61
Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 63
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 64
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3