

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/37523/25/05/23
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 23-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Romuald Bocian (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146932	TOYOTA, Proace Verso 16-24, Proace Verso 2.0 D4-D Medium Busi...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1997	145/106	manualna	83 684	4/8
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5X609	YARVEEHTMGZ224174		04-05-2022/2022	15-04-2027	grafit/METALIK

Data oględzin: 02-06-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4 głośniki, 4 tweetery, ABS, Antena dachowa, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drzwi po prawej stronie sterowane manualnie, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z kołpakami i ogumieniem 215/65, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w schowku, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Klamki w kolorze nadwozia, Kluczyki (x2), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lampka dachowa w kabinie pasażerskiej, Lampka po lewej stronie bagażnika, Listwy boczne zewnętrzne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka boczne w kolorze czarnym nielakierowane, Lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Osłony przeciwbłotne z tyłu, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe (2 pasażerów), Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie do montażu haka holowniczego, Półka za 3 rzędem siedzeń - zabezpieczająca bagaż, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 4 głośniki, zdalnie sterowane, Schowek po stronie pasażera zamykany, podświetlany, Schowki w drzwiach przednich, Siatka zabezpieczająca bagaż, System Stop&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS, Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie regulowane elektrycznie z funkcją automatycznego domykania, Szyby w 2 i 3 rzędzie przyciemniane (przepuszczalność światła: 30%), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami, Zamek centralny, Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Drzwi po prawej i lewej stronie przesuwne sterowane manualnie, Lakier metalik, Pakiet Comfort Business → [Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotele przednie podgrzewane, Kamera cofania, Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą, Klamki w kolorze nadwozia z chromowanym akcentem, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Klimatyzacja dodatkowa w tylnej części kabiny, Lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie z czujnikiem martwego pola (BSD), Rolety

przeciwsłoneczne, System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System multimedialny Toyota PRO-Touch - Navi, ekran dot. 7 cali kolor, Apple Car, Android Auto, DAB, Szyba przednia akustyczna i atermiczna], Pakiet siedzeń Business 8 miejsc → [Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem oraz składanym oparciem, Kanapa składana w 2. i 3. rzędzie, dzielona 2/3, 1/3, montaż do zaczepów w podłodze, Isofix, Podłokietnik przedni].

Wyposażenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak półki bagażnika. Rysy na samochodzie.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wytlumienie boczne(od strony sil.)) R	SU001A4258	liczne, rozerwanie	
2	Szyba przednia barwiona	SU001A4027	punktowe, pęknięcie	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	PZ49I00C1131		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Rama drzwi,przód L	SU001B2559	liczne, ubytki materiału:powłoki lakierowejpróg	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki i wykładzin wnętrza		liczne, zaplamiona(y), liczne, zabrudzenie	
2	Półka bagażnika		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg, część przednia L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	SU001A4539	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	SU001B5053	rysa/odprysk, na krawędzi	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	SU001B5052	rysa/odprysk, na krawędzi	
4	Drzwi części ład.przesuwne L	SU001B4364	zarysowanie	
5	Drzwi części ład.przesuwne R	SU001B4134	liczne, zarysowanie	
6	Rama drzwi,przód R	SU001A3170	rysa/odprysksłupek A, zarysowaniesłupek B	
7	Okładzina zderzaka tylnego	SU001A3233	liczne, zarysowanie	
8	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	SU001B4535	zarysowanie	
9	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	SU001B4463	rysa/odprysk, na krawędzi, zarysowanie	
10	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	SU001A4550	rysa/odprysk, na krawędzi	
11	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	SU001A4546	punktowe, wgniecenie, zarysowanie	
12	Nakładka pokrywy tylnej dół L	SU001A6758	pęknięcie	
13	Nakładka pokrywy tylnej dół R	SU001A6757	pęknięcie	
14	Próg R		punktowe, wgniecenie: liczne	0.1

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

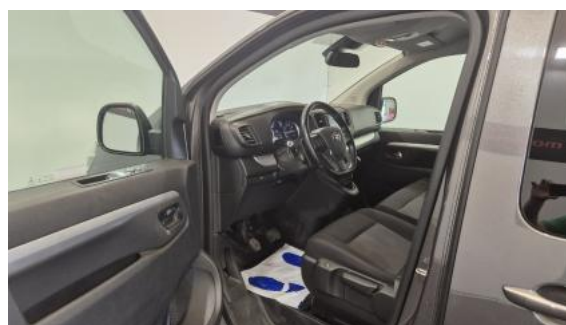

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

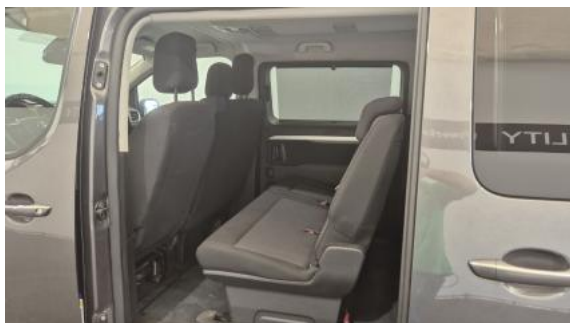

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze

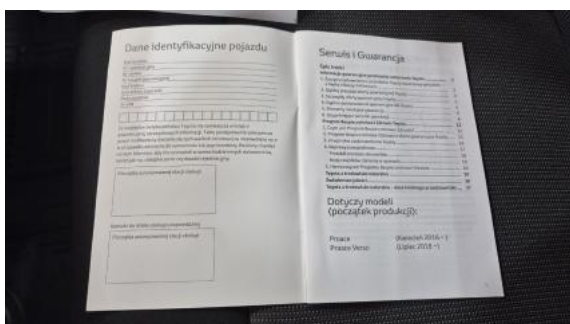

Fot. 29
Książka serwisowa – dane

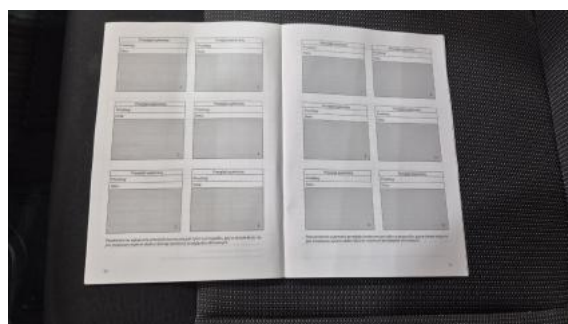

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Śłupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 51

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 52

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Drzwi tyłu lewe - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1