

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/53453/25/07/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142688	BMW, Seria 3 Touring [G21] 19-22, 318i Advantage aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	156/115	automatyczna	119 170	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5H127	WBA71DZ0X0FM14614		26-01-2021/2021	24-01-2027	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent uwagi, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, BMW Live Cockpit, zestaw wskaźników 5.7", ekran dotykowy 8.8", Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dodatkowe schowki, Dywaniki welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 17", V Spoke 775, z ogumieniem, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo 12V, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana, Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem chromowanym na wysoki połysk, Obramowania szyb - czarne, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy, Oświetlenie powitalne, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Progi drzwiowe z emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport, Przycisk Start/Stop, Reflektory przednie i tylne diodowe (LED), Relingi dachowe, czarne, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Speed Limit Info, System alarmowy sterowany pilotem, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowa Hevelius, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10,25 cali), Fotele przednie ogrzewane, Hotspot WiFi, Lakier metalik, Pakiet Connected Professional → [In-Car Experiences,

Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	225/50 17 98H	7,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	225/50 17 98H	7,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	225/50 17 98H	7,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	225/50 17 98H	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie mokre.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	do 150
2	Próg lewy	do 150
3	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupek środkowy lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni prawy	200 - 300
4	Dach	150 - 300
5	Drzwi przednie lewe	150 - 300
6	Drzwi tylne lewe	150 - 300
7	Drzwi tylne prawe	150 - 300
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
10	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51118496503	rysa/odprysk	1
2	Błotnik tylny L	41007493269	wgniecenie/odkształcenie	1.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Ostona lusterka zewnętrznego L	51168492897	rysa/odprysk	
2	Kierunkowskaz boczny L	63137498159	rysa/odprysk	
3	Okładzina zderzaka tylnego	51128493966	rysa/odprysk	
4	Tarcza koła przód R	36116876921	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane

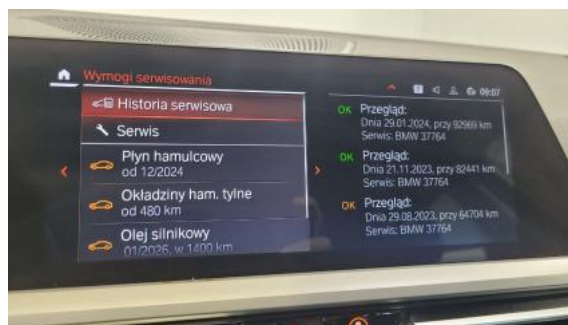

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 35
Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 39
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1