

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/58648/25/08/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147336	FORD, Focus Kombi 18-21, Focus 1.5 EcoBlue SCR Connected				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1498	120/88	manualna	120 012	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6S151	WF0PXXGCHPMC74940		16-08-2022/2021	15-08-2025	biały/UNI

Data oględzin: 13-08-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 16, wzór 5x2-ramienny, z ogumieniem 205/60, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk., funkc. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera cofania, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Krata wlotu powietrza górna, w kolorze tworzywa, z obramowaniem w kolorze satynowego aluminium, Lakier zwykły, Race Red, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne w 1 i 2 rzędzie, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Radio SYNC3, DAB, nawigacja, wysł. 8", Applink 3.0, ACP, AA, Bluetooth, 2 USB, z ster. kierow. głośniki, wysł. 4,2", Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED dla świateł mijania, halogenowe dla świateł drogowych, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Foundry w ciemnej tonacji, z szarymi

przeszyciami, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Tylny spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wydechowy - pojedyncza końcówka, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Światła przeciwmgielne, tylne.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier zwykły, Frozen White, Radio SYNC 2.5,DAB+,wyś. 8",Applink 3.0,ACP,AA,z.głośno.,Bluetooth,2 USB,z.sterow. kierow.,głośniki.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE	205/60 16 92V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE	205/60 16 92V	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE	205/60 16 92V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE	205/60 16 92V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2513128	wgniecenie, ślady korozji	0.8

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Drugi kluczyk		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	2202279	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	2644905	rysa/odprysk	
3	Okładzina zderzaka tylnego	2213581	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny CZ (fragment) R	2206889	rysa/odprysk	
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	2530890	zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa

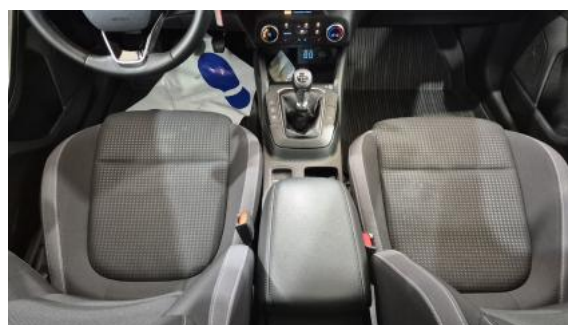

Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

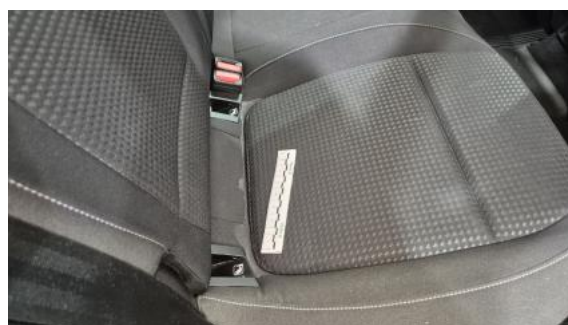

Fot. 40

Kanapa tyl. - Inne 1