

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/25567/24/04/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-04-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu PEUGEOT, Boxer Euro6 2179ccm-165KM 3,5t 19-, Boxer				Rodzaj nadwozia furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym	Pojemność [ccm] 2179	Moc [KM/kW] 165/121	Skrzynia biegów manualna	Stan licznika [km] (odczytany) 148 718	Ilość drzwi/miejsc 4/3
Nr rej. pojazdu WE5F173	Nr nadwozia (VIN) VF3YDCPFC12U30682		Data 1-rej./rok prod. 19-01-2022/2021	Następne bad. tech. 19-01-2025	Lakier biały/UNI

Data oględzin: 08-04-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Antena dachowa, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/75, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Grip Control, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Osłony przeciwbłotne przód, tył, Poduszka czołowa dla kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Przegroda pełna blaszana, Radio cyfrowe DAB/FM/USB z Bluetooth, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szuflada pod fotelem kierowcy, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Zawieszenie tylne wzmocnione, Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa ze stolikiem.

Wyposażenie dealerskie

Drzwi tylne nieoszkłone, 270 st., Fotel kierowcy aktywny, Klimatyzacja manualna, Multimedialny ekran dotykowy z radiem DAB + kamera cofania + czujniki cofania (UB09), Poduszka czołowa dla pasażera z przodu, Półka nad głową kierowcy i pasażera, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dodatkowe

Ogrzewanie postojowe, Zabudowa, Agregat.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, ROADIAN CT8	225/75 16 121S	4,9 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN CT8	225/75 16 121S	4,1 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VANCONCACT 4SEASON	225/75 16 121R	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCONCACT 4SEASON	225/75 16 121R	6,3 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Róg zderzaka boczny R	1612430080	pęknięcie/rozerwanie	
2	Listwa ochronna rantu zakola R	1685338280	pęknięcie	
3	Kierunkowskaz boczny L	6325H3	zarysowanie	
4	Zderzak, środek	1637184980	wgniecenie	
5	Zderzak, róg L	7410CX	pęknięcie	
6	Czujnik odstępu tylny, boczny zew. L	1624209280	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	1611654880	wgniecenie	1
2	Słupek środkowy (B) R	1609621380	wgniecenie	1
3	Narożnik, dół L	1681319680	wgniecenie	2.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	
2	Zaślepka		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		
2	Słupek drzwiowy za drzwiami przed., cz. górna A-B R	III		
3	Narożnik tylny, część dolna B-E L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	1686620980	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	1650899480	rysa/odprysk	
3	Lusterko zewn.sterow.elekt. L	1633561280	rysa/odprysk	
4	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	1685327280	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	1617322980	wgniecenie, rysa/odprysk	
6	Dywaniki dodatkowe		pęknięcie/rozerwanie	
7	Wnętrze komory bagażowej		wgniecenia eksploatacyjne, zarysowania eksploatacyjne	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu

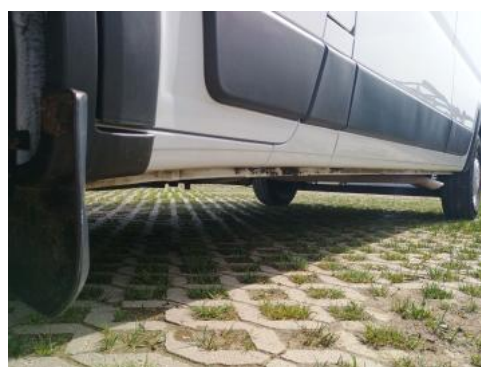

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze

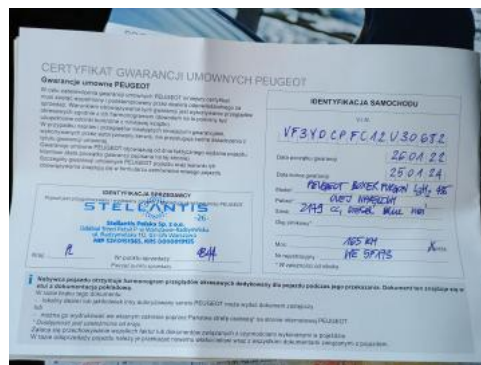

Fot. 34
Książka serwisowa – dane

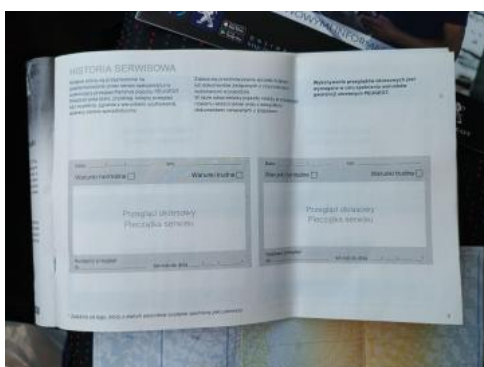

Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
olej



Fot. 38
chłodnia



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

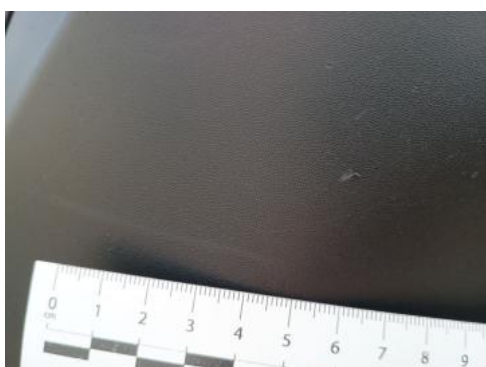

Fot. 43

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2




Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2

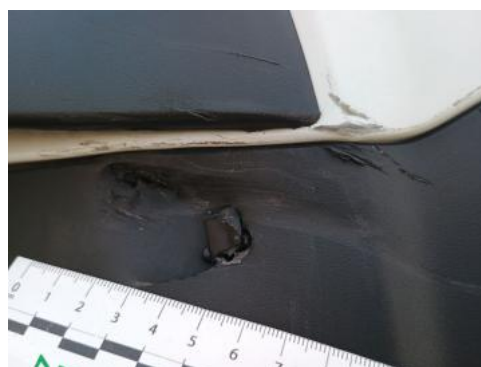


Fot. 46

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 47

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

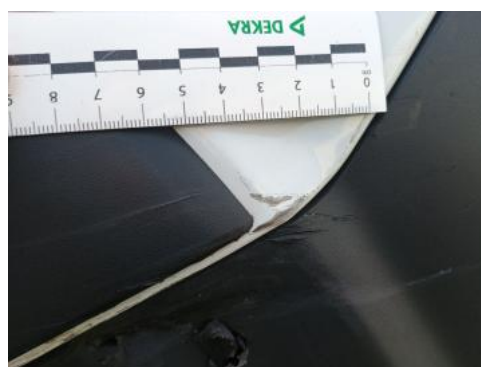

Fot. 48

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Drzwi przednie P - zdjęcie pogłądowe 2



Fot. 51
Drzwi przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52
Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 53
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Słupek środkowy P - zdjęcie pogłądowe 2



Fot. 55
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Czujniki parkowania tył - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 61

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2




Fot. 62

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 63

Zderzak tylny - Inne 1

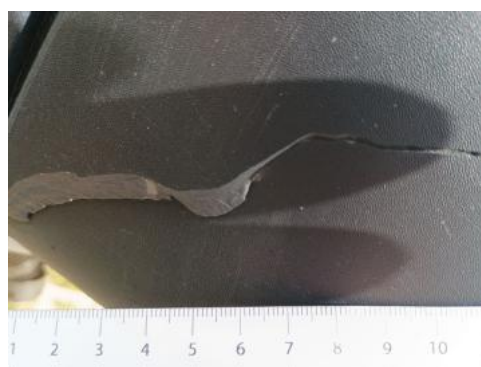

Fot. 64

Zderzak tylny - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny() - Inne 3



Fot. 66

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 67

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Łotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 71

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72

Łotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Lusterko zew L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 74

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 75

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 76

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 77

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 78

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 79

Fotel prz. praw. - Inne 2



Fot. 80

Wykładzina(y) słupka środkowego L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 81

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Inne 1



Fot. 82

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

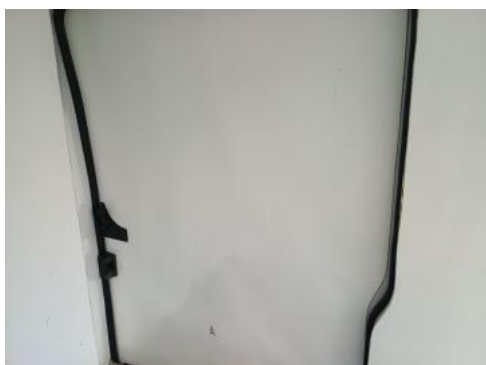

Fot. 83

Ściana działowa - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 84

Ściana działowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 85

Ściana działowa - Wgniecenie/odkształcenie 1

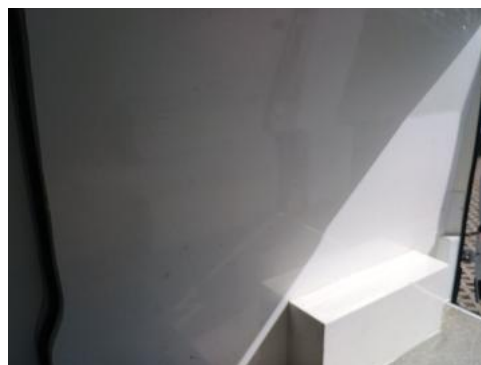

Fot. 86

Ściana działowa - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 87

Ściana działowa() - Wgniecenie/odkształcenie 3