

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/73412/25/09/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146532	VOLKSWAGEN, Passat [B8] 19-22, Passat 2.0 TDI 4Mot. Elegance D...				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	200/147	automatyczna	131 948	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5F439	WVWZZZ3CZNE029888		21-01-2022/2021	16-01-2027	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 03-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR-układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C,

Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schówek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka łączona Artvelour/Vienna, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wypożażenie dealerskie

Lakier specjalny - biały, Pakiet Innowacyjny → [Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, IQ. Light LED Matrix, Pakiet Travel Assist High, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana], Pakiet Premium → [Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, System Easy open / Easy close, bezdotykowe sterowanie bagażnikiem, bezkluczykowy dostęp do samochodu, System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus], Pakiet techniczny → [Kamera parkowania - rear assist, System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0], System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupiek przedni lewy	do 150
4	Słupiek przedni prawy	do 150
5	Słupiek środkowy lewy	do 150
6	Słupiek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150

11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Przysłona boczna R	3G0854322A9B9	wgniecenie/odkształcenie	
2	Pokrywa ozdobna koła tył R	5H0601171FOD	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	3G0823031C	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	0.5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G0831055AG	wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi przednie, kompletne K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3G5833056AC	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny L	3G5809843A	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

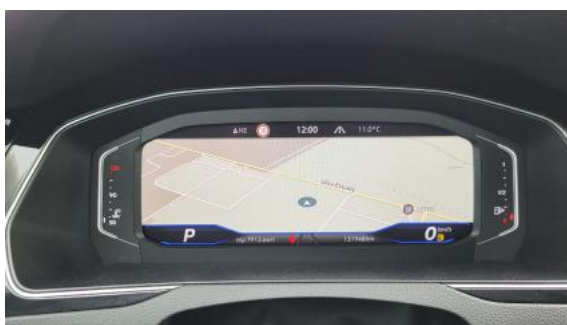

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa

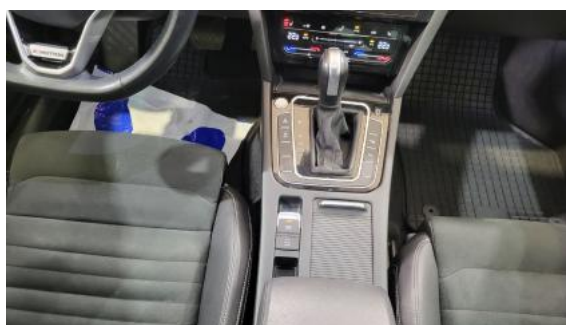

Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze

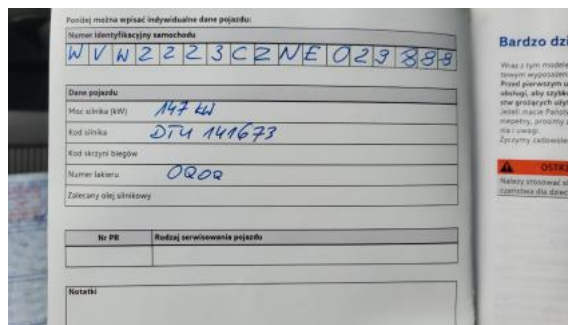

Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd

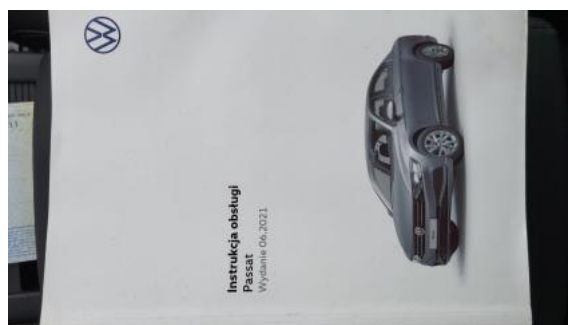

Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 39

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1