

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/73418/25/09/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154098	KIA, Sportage 21-, Sportage 1.6 T-GDI HEV Business Line 2WD aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	180/132	automatyczna	152 457	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7N753	U5YPV81GBNL025477		07-12-2022/2022	06-12-2025	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 03-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Asystent jazdy po autostradzie HDA, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate, Funkcja bezpieczeństwa i automatycznej pracy szyb z przodu, Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych, Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kameralne oświetlenie wnętrza, Kia Connect, zestaw usług cyfrowych, wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp, Kia Live - zestaw usług cyfrowych, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Koło zapasowe, dojazdowe, LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa, LKA - asystent utrzymania pasa ruchu, Lakier uni, Lampy LED mijania i drogowe adaptacyjne, inteligentne, Lampy tylne LED (diodowe), Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego, Listwy okien z satynowym wykończeniem, Listwy progowe srebrne, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny, Nawiewy dla pasażerów 2 rzędu z funkcją regulacji temperatury trzeciej strefy, Poduszka powietrzna kierowcy - centralna, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Pokrętko wyboru biegów typu Shift By Wire, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Relingi dachowe, Schowek pod podłogą bagażnika, System autonomicznego hamowania na

skrzyżowaniach FCA-JX, System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA, System inteligentnego kluczyka - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, System nawigacji z 12.3-calowym ekranem, Radio, DAB, Kia Connect, Apple CarPlay, AndroidAuto, System powiadamiania ratunkowego E-Call, Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne-tylne przyciemniane, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowo-skórzana, Tempomat aktywny z funkcją Stop and Go, Tempomat inteligentny z ogranicznikiem prędkości ISLA, Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40, Tylny podłokietnik z uchwytem na kubki, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika, Uchwyty do składania oparcí tylnej kanapy w bagażniku, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zestaw wskaźników kierowcy z 12.3 calowym wyświetlaczem i 12.3-calowym ekranem centralnym, Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 15W z funkcją chłodzenia, Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Drive Wise Plus → [Kamera 360 - system monitorowania otoczenia pojazdu, System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu BVM, System monitorowania martwego pola z funkcją korekty toru jazdy BCA, System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania, System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania + aktywacja hamulców w wypadku zagrożenia, System zdalnego parkowania], System nagłośnienia Harman Kardon.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 104V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Zderzak Część dolna	86512R2000	rysa/odprysk	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003R2000	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1
3	Rama drzwi, przód R	71120R2A00	wgniecenie/odkształcenie	1
4	Błotnik tylny L	71503R2C00	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1
5	Błotnik tylny R	71504R2C00	wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Grafika reklamowa		usunąć	
2	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Spoiler przedni e	K3		
2	Słupki środkowy (B) kompletny R	III		
3	Drzwi tylne kompletne K L	III		
4	Błotnik tylny K L	III		
5	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003R2000	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
2	Osłona lusterka zewnętrznego L	87616R2000	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004R2000	rysa/odprysk	
4	Próg L	71312R2D00	wgniecenie/odkształcenie	
5	Nakładka zderzaka tylnego, dół	86650R2010	rysa/odprysk	
6	Listwa ochronna ściany bocznej L	87741R2100	rysa/odprysk	
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	89160CJ010F23	zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy




Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

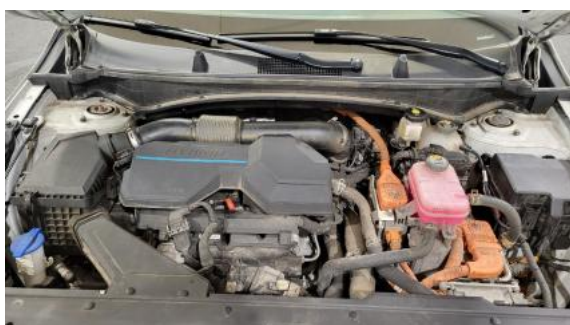

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze

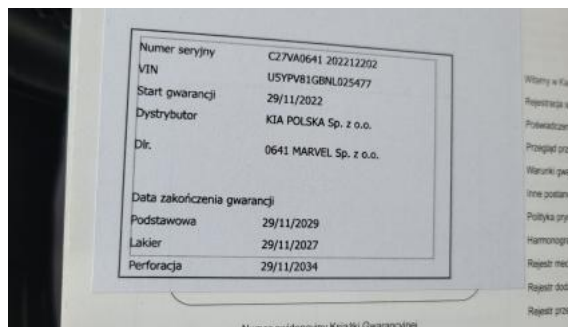

Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

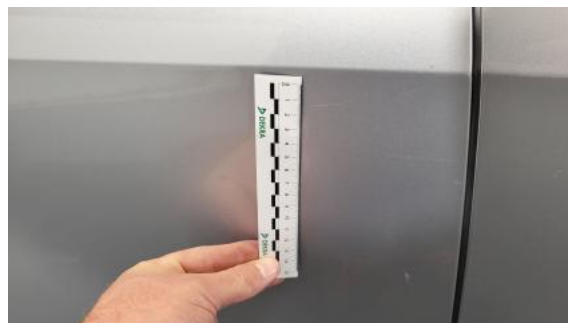

Fot. 34

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Blotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Blotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 43

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Kanapa tyl. - Inne 1