

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/88320/25/11/14  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 14-11-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzecznicy:**  
**Krzysztof Urcus (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                            |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                  |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0139155             | <b>AUDI, A4 Avant [8W] 19-24, A4 35 TFSI mHEV S tronic</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                            | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1984                                                       | 150/110     | automatyczna          | 101 239                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                          |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE5K813             | WAUZZZF43NA018776                                          |             | 17-02-2022/2021       | 16-02-2027                        | czarny/2-warstwowa |

**Data oględzin:** 19-11-2025

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Klaudyn

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Lampy w technologii LED (diodowe), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie w technologii LED, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

### Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe, Zestaw narzędzi z podnośnikiem.

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ               | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|------------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT | 205/60 16 92H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT | 205/60 16 92H | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT | 205/60 16 92H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT | 205/60 16 92H | 6,0 mm           |

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 16   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części        | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie lewe | 150 - 300                                  |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy  | Opis uszkodzenia                         | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego   | 8W0807065ASGRU | ostre, zarysowanie                       |            |
| 2    | Pokrywa przednia                | 8W0823029A     | liczne, rysa/odprysk                     |            |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 8W0831051B     | wgniecenie, zarysowanie                  | 1          |
| 4    | Okładzina zderzaka tylnego      | 8W9807067PGRU  | wgniecenie, pęknięcia powłoki lakierowej | 2          |

Inne

| Poz. | Nazwa części     | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń         | Czas [rbg] |
|------|------------------|---------------|------------------------|------------|
| 1    | Usunięcie oklein |               | nieoryginalna naklejka |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                    | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak przedni k               | K3                  |                  |        |
| 2    | Pokrywa przednia                | III                 |                  |        |
| 3    | Drzwi przednie, część dolna F L | III                 |                  |        |
| 4    | Zderzak tylny, kompletny k/e    | K3                  |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia         | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | 8W0831052B    | rysa/odprysk, wgniecenie |            |
| 2    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | 8W9833051G    | rysa/odprysk             |            |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | 8W9833052G    | wgniecenie, rysa/odprysk |            |
| 4    | Błotnik tylny L                 | 8W9809837C    | rysa/odprysk             |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa


## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

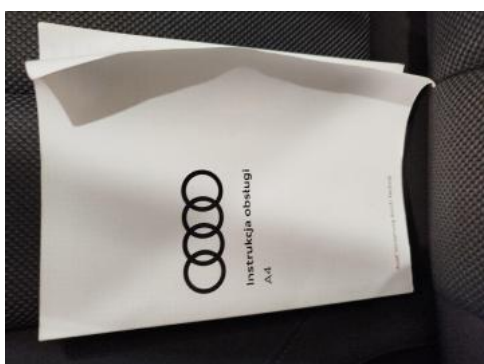

**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 37**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 39**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 40**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

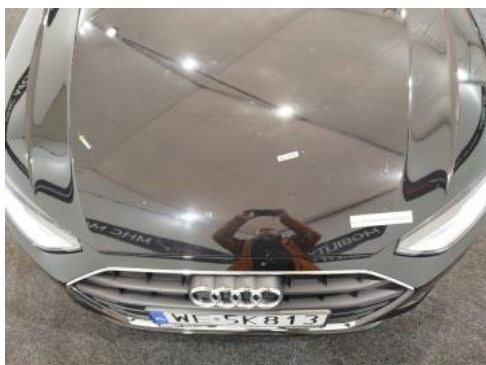

**Fot. 41**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 43**

Pokrywa komory silnika - Inne 1



**Fot. 44**

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 45**

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 46**

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 47**

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 51**

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 52**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 53**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 54**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 55**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 59**

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 60**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 61**

Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 62**

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 63**


Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 64**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

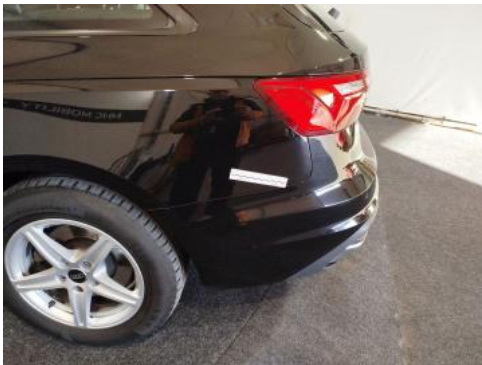

**Fot. 65**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 66**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 67**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 68**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 69**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 70**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 71**

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 72**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1