

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/65095/26/07/14
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 14-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151122	MERCEDES-BENZ, GLE [167] 18-23, GLE 300 d 4-Matic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1993	272/200	automatyczna	77 939	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1AT11	W1NFB0KB8PA857859		16-06-2023/2023	09-03-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 23-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm antykradzieżowy z preinstalacją wykrywania kolizji, Antena GPS, Asystent hamowania - aktywny, Asystent ograniczeń prędkości, Asystent parkowania aktywny z Parktronic, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Asystent znaków drogowych, Asystent świateł drogowych, adaptacyjny, Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu, Dywaniki welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium, Felgi aluminiowe 20" AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV), Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Gaśnica, Gniazda USB dodatkowe, Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa, Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa, Kokpit z szerokim ekranem, Lakier uni, Lampy LED High Performance, Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Nawigacja na dysku twardym, Oświetlenie ambientowe wnętrza, Pakiet Chrom wnętrze, Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna, Poduszka powietrzna kolanowa, Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information, Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego, Przygotowanie do instalacji systemu MBUX Entertainment, Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych, Radio cyfrowe, Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK, Rozrusznik-alternator EQ Boost, Rozszerzone funkcje MBUX, Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC, Stylizacja AMG, System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System wzywania pomocy Mercedes-Benz, Szyby elektrycznie sterowane przód i tył, Szyby przyciemniane, termoizolacyjne, Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - czarna, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Układ hamulcowy z większymi tarczami hamulcowymi na przedniej osi, Usługi Remote Services Premium, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie obniżone ze stalowymi sprężynami, Zbiornik paliwa o pojemności 85 litrów.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent opuszczania wnętrza pojazdu, Asystent układu kierowniczego - aktywny, Asystent świateł drogowych Plus, adaptacyjny, Felgi aluminiowe 21" AMG, wieloramienne z ogumieniem (RWB), Funkcja automatycznego startu w korkach, rozszerzona, Lakier metalik, Lampy MULTIBEAM LED, Pakiet AIRMATIC, Pakiet AMG - wnętrze → [Dywaniki AMG, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa, Podsufitka materiałowa, czarna, Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Dinamica mikrofibra], Pakiet AMG Line, Pakiet Keyless-Go Comfort → [Hands-Free Access - bezdotykowy dostęp przy otwieraniu kłapy bagażnika, Keyless-go], Pakiet Night → [Szyby przyciemniane, termoizolacyjne], Pakiet Pamięci → [Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci], Pakiet Premium → [Asystent martwego punktu, Fotele przednie podgrzewane, Pakiet parkowania z kamerą 360], Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy → [Asystent odległości DISTRONIC, aktywny], Podsufitka materiałowa, kryształowy szary, Rezygnacja z oznaczenia modelu na pokrywie bagażnika, System nagłośnienia Burmester surround, Tempomat adaptacyjny monitorujący ograniczenia prędkości, Zawieszenie z adaptacyjnym systemem tłumienia drgań, Zintegrowany rozrusznik generacja 2.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	275/45 21 107Y	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	275/45 21 107Y	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	315/40 21 111Y	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	315/40 21 111Y	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne zaprawki lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	1676303403	wgniecenie/odkształcenie, inne:Wady lakiernicze	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	1678800300	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	1676701102	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	1677200600	wgniecenie/odkształcenie	
4	Ostona lusterka zewnętrznego R	16781062059999	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny L	1676303303	wgniecenie/odkształcenie	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	16740134007X21	rysa/odprysk	
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	16740134007X21	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

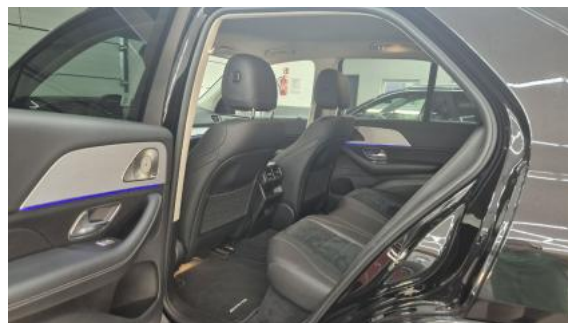

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

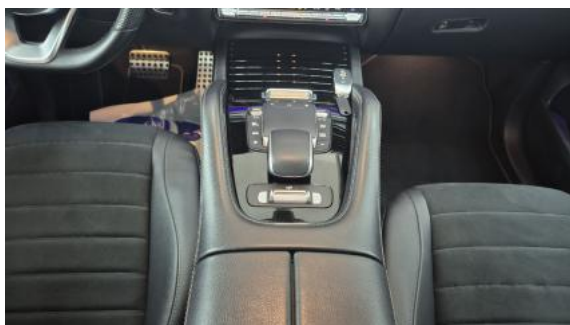

Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34
Dowód rej. str. 2



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 47

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2