

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/64043/26/07/10  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 10-07-2026

DEKRA Polska - Centrala  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Marcin Sosnowski.**  
DEKRA Polska - Centrala  
**mgr inż. Romuald Bocian (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                       |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                             |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0155563             | TOYOTA, Corolla Sedan 22-, Corolla 1.8 Hybrid Comfort |             |                       |                                   | sedan              |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                       | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1798                                                  | 98/72       | automatyczna          | 76 359                            | 4/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                     |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE8CH19             | NMTBD3BEX0R044218                                     |             | 08-05-2024/2024       | 07-05-2027                        | czarny/METALIK     |

**Data oględzin:** 20-07-2026

**Miejsce oględzin:**

Półczyńska  
Półczyńska 5  
01-378 Warszawa

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa typu płetwa rekina (Shark-fin), Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmierzchu i automatyczne światła, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3), Dywaniki welurowe, EBD, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 R16, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej, Gniazdo USB-C, Gniazdo USB-C - tył, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana trójramienna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Listwa okienna chromowana, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka jasna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Skrzynia automatyczna bezstopniowa, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym kolorowym 10,5" HD, System oświetlenia wnętrza, System przypominający

o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), System zdalnego odblokowywania i blokowania zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, System zdalnego sterowania klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, System zdalnego uruchamiania świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne LED.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Lakier metalik.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, ECOPIA EP150 | 205/55 16 91V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, ECOPIA EP150 | 205/55 16 91V | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, ECOPIA EP150 | 205/55 16 91V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, ECOPIA EP150 | 205/55 16 91V | 5,0 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                  | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                                    | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego | 52119F2911    | łuszczenie powłoki lakierowej, liczne, rysa/odprysk |            |
| 2    | Dach                          | 6311102680    | głębokie, odpryski lakieru, ślady korozji           |            |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L  | 6700402550    | wgniecenie                                          | 0.5        |
| 4    | Okładzina zderzaka tylnego    | 521590Z953    | liczne, zarysowanie: głębokie                       |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                 | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak przedni k            | K3                  |                  |        |
| 2    | Drzwi tylne, część dolna F L | III                 |                  |        |
| 3    | Dach, część środkowa         | III                 |                  |        |
| 4    | Zderzak tylny, kompletny k   | K3                  |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                     | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia                | 5330102490    | rysa/odprysk                         |            |
| 2    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 6700202550    | zarysowanie, na krawędzi             |            |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | 6700102560    | rysa/odprysk                         |            |
| 4    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | 6700302550    | punktowe, wgniecenie: 2, zarysowanie |            |
| 5    | Błotnik tylny L                 | 6160202670    | płytkie, wgniecenie/odkształcenie    |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód




**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa

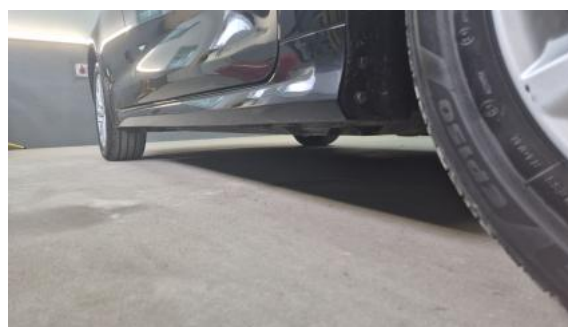

**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu

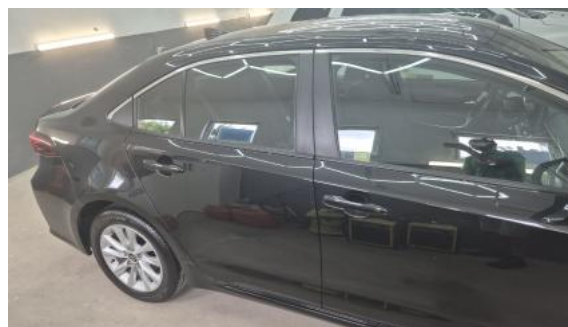

**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa




**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

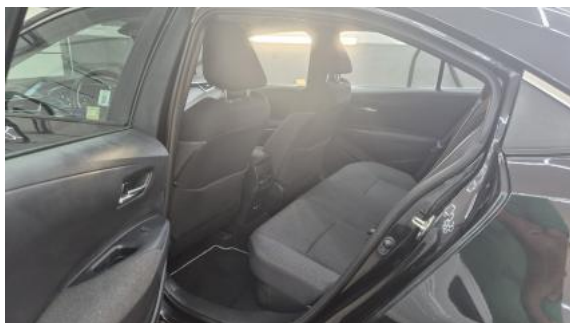

**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa

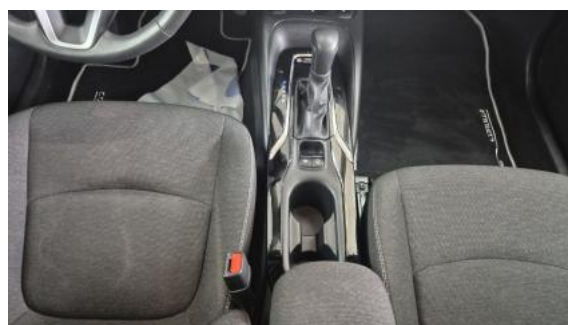

**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**  
Książka serwisowa – dane

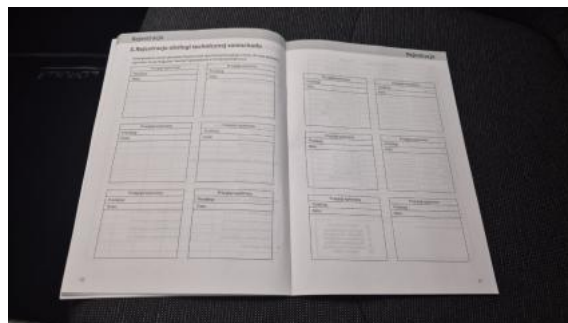

**Fot. 34**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 35**  
Dowód rej. str. 2

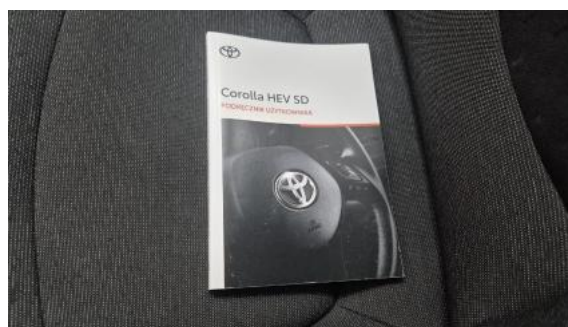

**Fot. 36**  
Instrukcje



**Fot. 37**  
Kluczyki



**Fot. 38**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 39**  
Pokrywa komory silnika - Inne 1



**Fot. 40**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - Inne 1



**Fot. 42**

Zderzak - Inne 2



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 47**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 50**

Dach - zdjęcie poglądowe 1

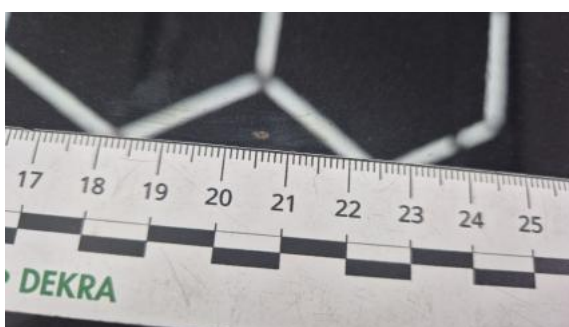

**Fot. 51**

Dach - Inne 1



**Fot. 52**

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 53**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 55**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1