

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/67198/26/07/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152580	MERCEDES-BENZ, C Klasa [W 206] 21-, C 220 d mHEV 4-Matic AMG				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1993	200/147	automatyczna	102 214	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7S758	W1KAF0FBXPR089342		29-12-2022/2022		czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent limitu prędkości, Asystent limitu prędkości aktywny, Asystent martwego pola, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu hamulcowego aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent świateł drogowych adaptacyjny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele sportowe, Gaśnica, Gniazda USB-C (2x), Integracja ze smartfonem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Kontrola trakcji, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me, Osłona chłodnicy o diamentowej strukturze, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet oświetlenie wnętrza, Pakiet schowków, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do cyfrowego transferu kluczy, Rozszerzone funkcje MBUX, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja nadwozia AMG, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, Szyby boczne przednie i tylne sterowanie elektrycznie, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Usługi Zdalne, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej i górnej części drzwi sztuczną skórą ARTICO o wyglądzie skóry nappa, Wykończenie konsoli centralnej - czarne w

wysokim połysku, Wykończenie wnętrza - struktura metalu, Wyświetlacz centralny, Wyświetlacz kierowcy, Wyświetlacz multimedialny (11.9"), Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem, Zawieszenie sportowe, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne (RSK), Lakier metalik, Opakowanie transportowe z haczykami do mocowania, Pakiet Night → [Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy, spojler)], System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System aktywnej kontroli odległości - DISTRONIC, Szyby atermiczne z izolacją akustyczną.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	225/45 18 91Y	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	225/45 18 91Y	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 18 97Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 18 97Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	2066703601	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	20688085019999	rysa/odprysk	0.5
2	Pokrywa przednia	2068800500	wgniecenie/odkształcenie	1
3	Okładzina zderzaka tylnego	20688026009999	rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	
2	Dowód rejestracyjny		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	2066308401	rysa/odprysk	
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	20691076019K46	zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Instrukcje


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zestaw naprawczy koła



Fot. 34
Kluczyki

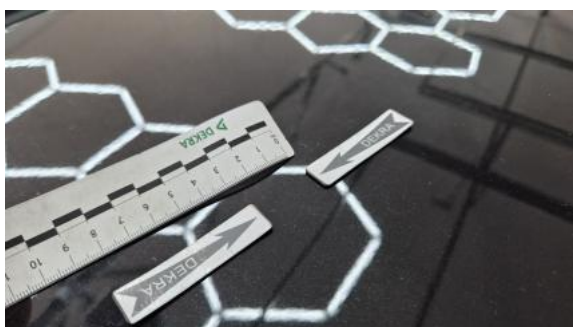

Fot. 35
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 37
Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 38
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 43

Fotel prz. lew. - Inne 1