

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/81496/26/09/01
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 01-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142126	SKODA, Octavia IV Kombi 20-24, Octavia 2.0 TDI Ambition DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	159 042	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD2156T	TMBJJ8NX0PY135108		07-11-2023/2023	06-11-2026	niebieski/METALIK

Data oględzin: 03-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7 J z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer - Blokada przeciwwuruchomieniowa, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Listwy wokół szyb w kolorze czarnym, matowe, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie części bagażowej - 2 lampki, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Poduszka powietrzna, centralna, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Regulacja wysokości przednich zagłówków, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na kamizelkę odblaskową, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Trzy zagłówki tylne, Tylne kanapa składana i dzielona, Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka szyby tylnej AERO,

Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i z LED, Światła przeciwmgielne tylne.

Wypożyczenie dealerskie

Bluetooth Plus: indukcyjna ładowarka smartfona, PHONE BOX, Fotele przednie obite skórą ekologiczną w tylnej części, Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy, Pakiet Selection → [SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu], Pakiet Winter Plus → [Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Blokada zamków tylnych drzwi, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa, Elektrycznie zwalniana półka bagażnika, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie], Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 17 91V	3,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 17 91V	3,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 17 91V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 17 91V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni prawy	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
6	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5E7833051B	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny R	5E7809602C	rysa/odprysk	
3	Pokrywa tylna	5E7827023A	rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
2	Błotnik tylny K R	III		
3	Drzwi tylne, część dolna D-E	II		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	5E3807221	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	5E3823031A	wgniecenie, rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	5E3845011NVB	rysa/odprysk	
4	Dach	5E7817111	wgniecenie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5E3831051B	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5E7833052B	rysa/odprysk	
7	Okladzina zderzaka tylnego	5E7807421	rysa/odprysk	
8	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu

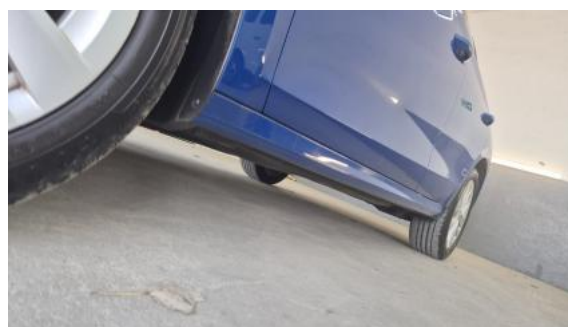

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa

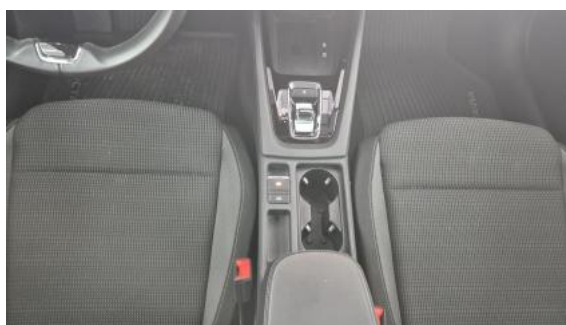

Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane




Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2

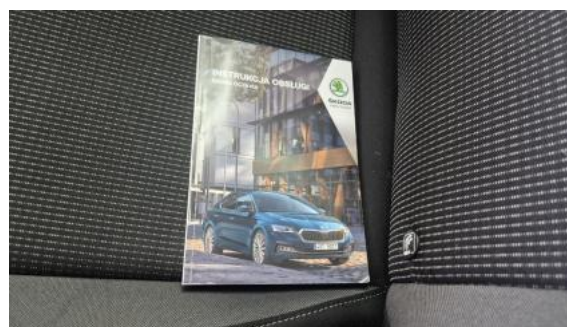

Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Kluczyki



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2