

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/86638/26/09/15  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 15-09-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecaniodawca:**

Hitachi Aukcja  
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
 DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                                 |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                       |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0155209             | <b>TOYOTA, Corolla TS Kombi 22-, Corolla 1.8 Hybrid Comfort</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                                 | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1798                                                            | 98/72       | automatyczna          | 138 559                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                               |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WW583GJ             | SB1ZB3AE60E028034                                               |             | 16-08-2023/2023       | 16-08-2028                        | srebrny/METALIK    |

**Data oględzin:** 21-09-2026

**Miejsce oględzin:**

Połączyńska  
 Połączyńska 5  
 01-378 Warszawa

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła), Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3), Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 R16, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej, Gniazdo USB-C, Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy, Gwarancja 2-letnia, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania BGM, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana trójramienna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne z ręczną regulacją dzień/noc, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Reflektory przednie typu LED (Basic), Relingi dachowe, czarne, Roleta przestrzeni bagażowej, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany

tor jazdy, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Lakier metalik, Pakiet Tech → [Czujnik deszczu, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki parkowania - przód i tył CS, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk), System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Układ detekcji przeszkód (ICS)].

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, VENTUS PRIME 4   | 205/55 16 91V | 3,5 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS PRIME 4   | 205/55 16 91V | 3,5 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, ECOPIA EP150 | 205/55 16 91V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, ECOPIA EP150 | 205/55 16 91V | 4,0 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Rysy na samochodzie. Pojazd mokry.

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150  $\mu$ m

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu$ m] |
|------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                           |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                           |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                           |
| 4    | Słupek przedni lewy    | do 150                                           |
| 5    | Słupek przedni prawy   | do 150                                           |
| 6    | Słupek środkowy lewy   | do 150                                           |
| 7    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                           |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                           |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                           |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 10 | Dach                                    | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe                     | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe                    | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

#### Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                              | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1    | Okladzina zderzaka przedniego   | 52119F2907    | liczne, rysa/odprysk                          |            |
| 2    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 6700202540    | wgniecenie                                    | 2          |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | 6700102550    | wgniecenie                                    | 1          |
| 4    | Okladzina zderzaka tylnego      | 521590Z948    | rysa/odprysk, inne:nieprawidłowe zamontowanie | 0.5        |
| 5    | Felga koła przedniego prawego   |               | zarysowanie                                   | 1          |

#### Inne

| Poz. | Nazwa części        | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|---------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Czyszczenie wnętrza |               | zabrudzenie    |            |

#### Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                    | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak przedni k/b-e           | K3                  |                  |        |
| 2    | Drzwi przednie, część dolna F L | III                 |                  |        |
| 3    | Drzwi przednie, część dolna F R | III                 |                  |        |
| 4    | Tarcza koła (ALU) - mała        | SP                  |                  |        |

#### Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                   | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Oslona lusterka zewnętrznego R | 8791502380B0  | rysa/odprysk     |            |
| 2    | Próg/Słupek środkowy (B) L     | 6131202350    | wgniecenie       |            |
| 3    | Nakładka pokrywy tylnej dół    | 6478002070C0  | rysa/odprysk     |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa

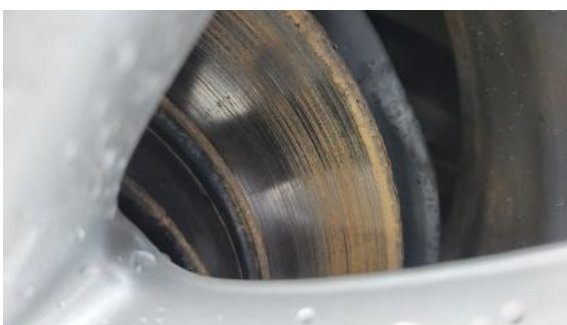

**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1

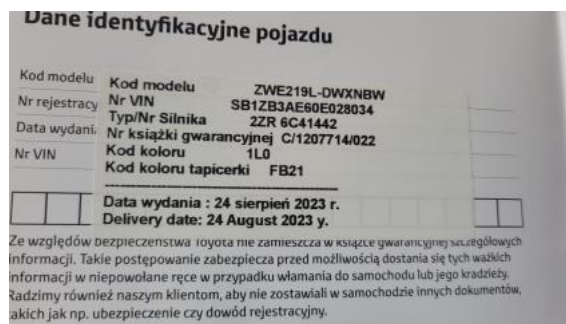

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

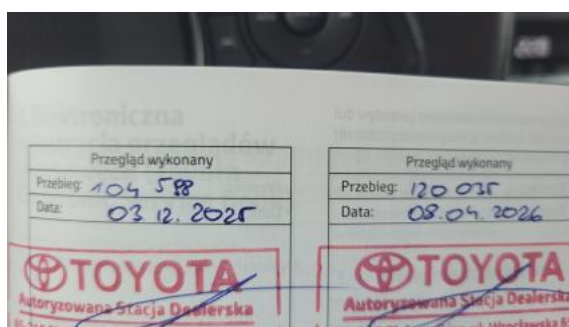

**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Dow. Rej. Str. 2



**Fot. 37**

Instrukcje



**Fot. 38**

Kluczyki



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 43**

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 45**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 47**

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Zderzak tylny - Inne 1



**Fot. 50**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 51**  
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**  
Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 53**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 54**  
Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 55**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1