

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/87239/26/09/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138960	VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 2.0 TDI EVO Busi...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	68 405	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW177GG	WVWZZZ3CZPE011411		23-11-2022/2022	20-11-2027	srebrny/METALIK

Data oględzin: 21-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem o obniżonym oporze toczenia 215/60, Felgi aluminiowe 17 Nivelles z ogum. samouszczel. o obniżonym oporze 215/55 + śruby antykradzieżowe, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C (45W) do obsługi iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach przednich Cross Hatch, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - czarne, Roleta przestrzeni

bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wypożyczenie dealerskie

Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik/perłowy, Pakiet Comfort → [Pakiet zimowy 1, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka, System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus], Pakiet Easy Park → [Kamera parkowania - rear assist, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd mokry. Widoczne wady lakiernicze.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 1000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3G0807217ALGRU	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	3G0823031C	wgniecenie, rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G0831055AG	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3G9833055AE	wgniecenie	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3G9833056AE	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny L	3G9809843	wgniecenie	
7	Pokrywa tylna	3G9827025A	wgniecenie	
8	Nakładka pokrywy tylnej dół	3G986760582V	rysa/odprysk	
9	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

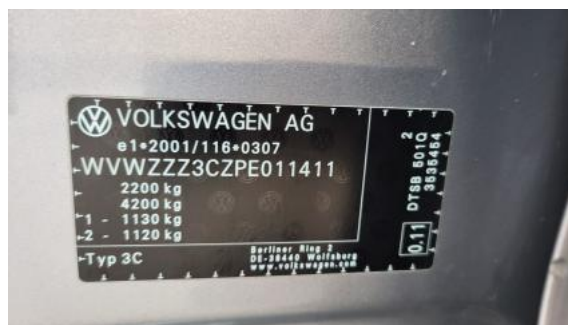

Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

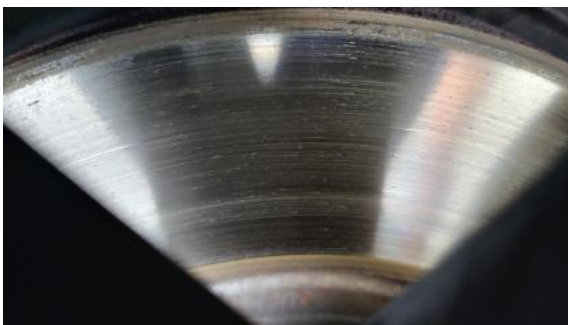


Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa

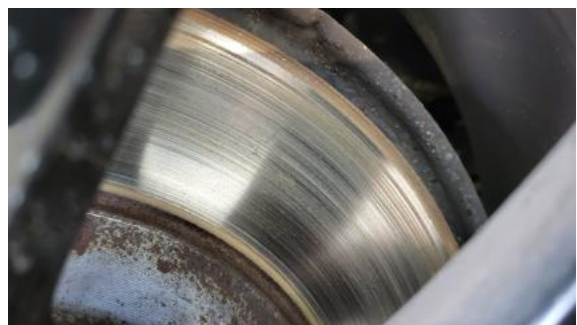


Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

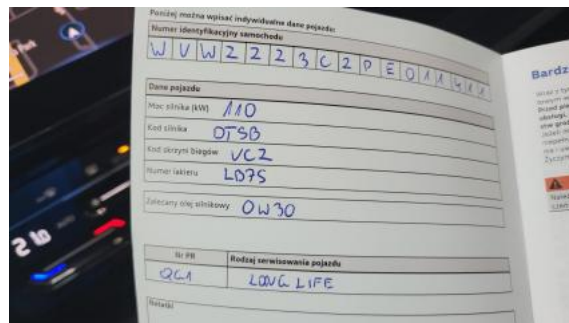


Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

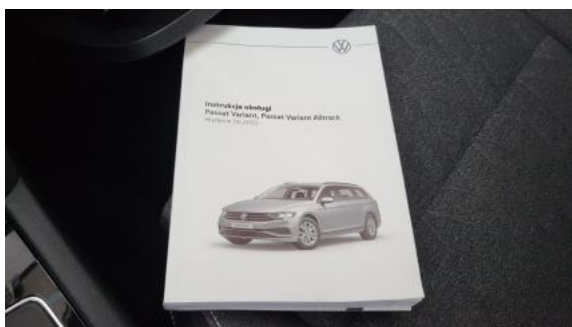

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1