

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/15517/21/03/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Łukasz Węgrzyniak
DEKRA Polska - Centrala
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0125035
Producent	OPEL
Model	Insignia B Grand Sport 17-20
Typ/wersja	Insignia 2.0 CDTI Elite S&S aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1538
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2220
Rozstaw osi 1/2	2829
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1956
Moc silnika [KM/kW]	170/125
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WD2954H
VIN	W0VZT6EG4J1035357
Data 1. rejestracji	07-02-2018
Data nast. bad. techn.	03-02-2023
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	120 759 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Czarny/2-warstwowa metalizowana
Data oględzin	2021-03-15

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, Ultragrip Performance	245/45 R18 100V	5,5 mm
	lewe	Goodyear, Ultragrip Performance	245/45 R18 100V	6,0 mm
tylna	prawo	Goodyear, Ultragrip Performance	245/45 R18 100V	6,5 mm

lewe	Goodyear, Ultragrip Performance	245/45 R18 100V	7,0 mm
------	------------------------------------	-----------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Antena radiowa w tylnej szybie | 31. Lusterko wsteczne światłoczułe |
| 2. Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie | 32. Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli |
| 3. Automatyczny włącznik świateł drogowych | 33. Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1 |
| 4. Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu | 34. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED |
| 5. Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH) | 35. Oświetlenie wnętrza typu ambient |
| 6. Czujnik deszczu | 36. Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe |
| 7. Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu | 37. Podłokietnik centralny z tyłu |
| 8. Czujnik wilgotności | 38. Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi |
| 9. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | 39. Reflektory przeciwmgielne |
| 10. Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza | 40. Reflektory przednie halogenowe |
| 11. ESP - program stabilizacji toru jazdy | 41. Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna |
| 12. Elektryczne szyby, tył | 42. Sterowanie radiem z kierownicy |
| 13. Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45 | 43. System Opel OnStar |
| 14. Filtr przeciwpylkowy z wkładem węglowym | 44. System Start&Stop |
| 15. Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją | 45. System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie) |
| 16. Fotele przednie ogrzewane | 46. System monitorujący ciśnienie w oponach |
| 17. Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika | 47. System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników) |
| 18. Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania | 48. System wykrywania pieszych z przodu |
| 19. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 49. System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu |
| 20. Kierownica skórzana | 50. Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne |
| 21. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 51. Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocana |
| 22. Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa | 52. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 23. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 53. Tylne oparcie składane, dzielone 40/60 |
| 24. Lakier uni | 54. Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji |
| 25. Lampy tylne LED | 55. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 26. Lane Keep Assist | 56. Zagłówek tylny, środkowy |
| 27. Listwa czarna błyszcząca w linii dachu | 57. Zawieszenie Flex Ride |
| 28. Listwa czarna matowa w linii dachu | 58. Zestaw Dobrej Widoczności |
| 29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie | 59. Światła do jazdy dziennej LED |
| 30. Lusterka w osłonie przeciwsłobecznej bez podświetlenia | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Fotel kierowcy z regulacją elektryczną, pakiet | - |
| 2. Lakier metalik | - |

3. Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne -
4. Tapicerka skórzana, perforowana Siena ze sportowymi, podgrz.fotelami przednimi i tylnymi - czarna -
5. Wyświetlacz projekcyjny, pakiet -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-03-2021

Rzecznik DEKRA:
Łukasz Węgrzyniak
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

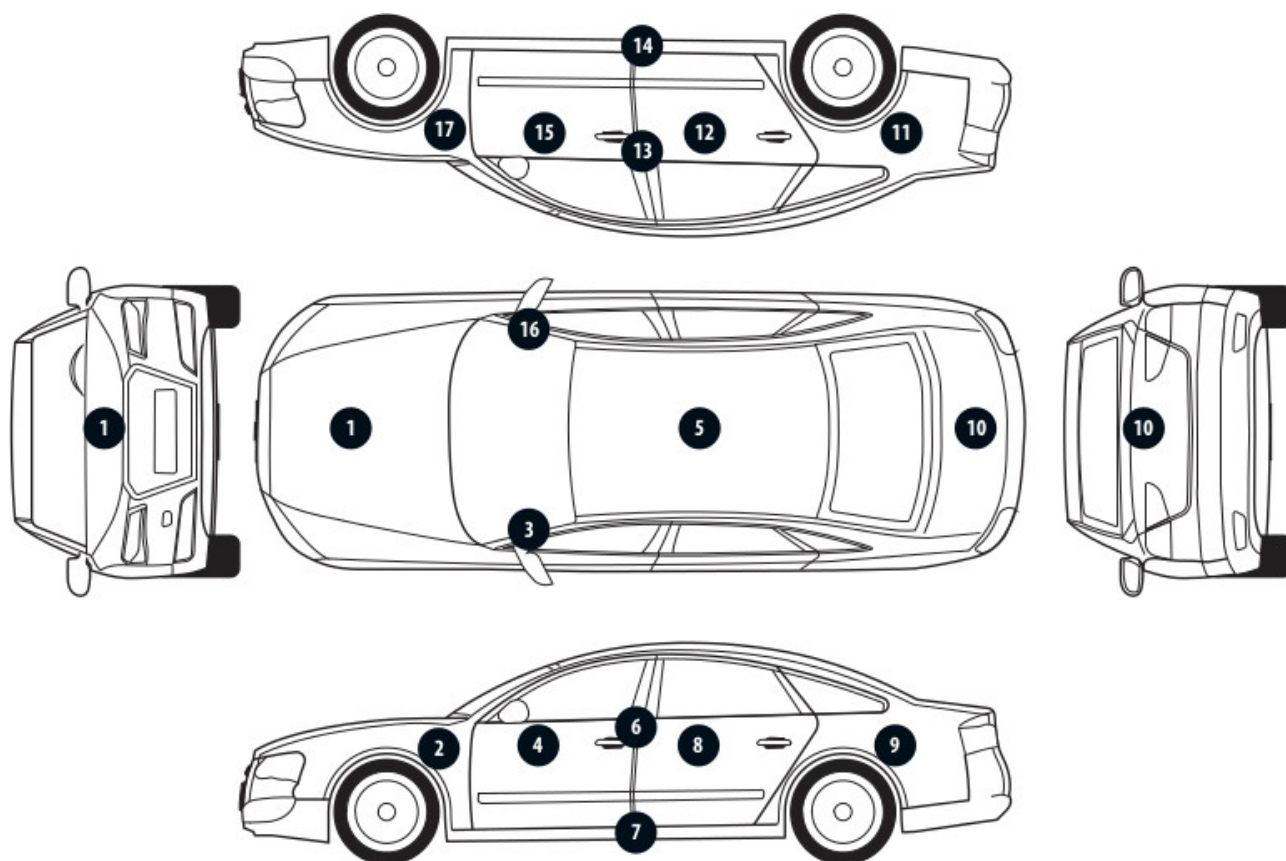

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zgłoszone szkody komunikacyjne Widoczne wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Klimatyzacji i nawiewu nie weryfikowano ze względu na pandemię.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model
INSIGNIA

Numer identyfikacyjny pojazdu
NOV2T6EG64J1035357

Typ silnika, numer silnika
B20DTH - 17F37645

Skrzynia biegów
AT8

Kod koloru lakieru
GB9

Kod wykonczenia wnętrza
TATW

Numer kluczyka
Z4269

Data pierwszej rejestracji
2020

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd
AUTO-POINT SP. Z O.O.

Adres
ul. HELIOTROPÓW 23

Miejscowość, data
WARSZAWA

Dane rejestrowe
P10049

AUTO-POINT
Auto Point Sp. z o.o. ul. Heliotropów 23
Autoryzowany Dealer marki Opel
DZIAŁ SPRZEDAŻY FLOTOWEJ
tel.: 22 102 62 00
www.opelpoint.pl (1)

Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 03/04/2020 km 85923

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☒ ☐ °C

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców

AUTOWOLA Sp. z o.o.
ul. Polna 31, 01-377 Warszawa
tel (22) 533 11 11, fax (22) 533 11 44
VIP 522-00-12-195, REGON 010385239
autoryzowany serwis

Następny przegląd według wskaźnika
Data 03/04/2020 km 12923
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☐ ☐ °C

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data _____ km _____
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☐ ☐ °C

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data _____ km _____
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Wykładzina pokrywy komory silnika (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 28.
Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 30.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Lusterko zewnętrzne prawe (Pęknięcie/Rozzerwanie)



Fot. 34.

Słupek przedni prawy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36.
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 40.

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ. 1)



Fot. 42.

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 44.

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 46.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 48.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 50.

Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 52.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 54.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 56.
Próg lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 58.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 60.
Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 62.
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 64.
Błotnik przedni lewy (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 66.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 68.
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.