

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/61793/21/09/24  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 24-09-2021

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecniodawca:**

Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kamil Budzik**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Michał Świątek**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                |             |                       |                                   |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                      |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia                    |
| 0112981                | <b>VOLVO, S60 13-19, S60 D5 Drive-E Summum</b> |             |                       |                                   | sedan                              |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc                 |
| z zapłonem samoczynnym | 1969                                           | 225/165     | automatyczna          | 14 091                            | 4/5                                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                              |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier                             |
| WD8712L                | YV1FSA4CDH2431282                              |             | 22-11-2016/2016       | 20-11-2021                        | platynowy/2-warstwowa metalizowana |

**Data oględzin:** 27-09-2021**Miejsce oględzin:**

Ul. Spacerowa 34,  
05-152 Adamówek

**Wypożyczenie standardowe wg Eurotax**

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik wilgotności powietrza, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dodatkowy pakiet oświetlenia wnętrza, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Filtr przeciwpyłkowy, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy bi-ksenonowe ABL, skrętne, Lampy bi-ksenonowe ABL, skrętne, pakiet, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Pakiet czyste wnętrze, Podwójne, zintegrowane końcówki układu wydechowego, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające się lusterko wsteczne oraz lusterka boczne, Przycisk blokady drzwi po stronie pasażera, Spryskiwacze lamp przednich, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System Start-Stop, System szybkiego ogrzewania wnętrza PTC, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS, Szyby barwione, Tempomat, Tylna kanapa dzielona 40/20/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Uchwyty na kubki z przodu, Układ RSC (Roll Stability Control), Układ kontroli trakcji Corner Traction Control, Układ ułatwiający ruszanie pod górę - HSA, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Shimmer Graphite, Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT (8-cali), Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła boczne obrysowe.

**Wypożyczenie dealerskie**

Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Felgi aluminiowe 17 SADIA z ogumieniem 235/45, Gniazdo 12V w bagażniku, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Lakier metalizowany, Mocowania ISOFIX z przodu, Osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby, Pakiet BUSINESS CONNECT, Pakiet Winter Pro, Składane oparcie siedzenia pasażera, Uchwyt na okulary, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera.

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ     | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | Pirelli, SOTTOZERO | 235/45 R17 94H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | Pirelli, SOTTOZERO | 235/45 R17 94H | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | Pirelli, SOTTOZERO | 235/45 R17 94H | 6,5 mm           |
|          | lewe  | Pirelli, SOTTOZERO | 235/45 R17 94H | 6,5 mm           |

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 5    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 6    | Dach                                    | do 150                                     |
| 7    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 8    | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 9    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 10   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |
| 11   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 14   | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 15   | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 16   | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 17   | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części             | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                      | NS [%] |
|------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| 1    | Spoiler zderzaka tylnego | 39818157      | wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie |        |

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części               | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka tylnego | 39808145      | zarysowanie      |            |

Inne

| Poz. | Nazwa części      | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Książka serwisowa |               | brak:, wpisów  |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                 | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Spoiler tylny, dolny e       | K3                  |                  |        |
| 2    | Zderzak tylny, kompletny k/e | K3                  |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                   | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia            | Czas [rbg] |
|------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| 1    | Błotnik tylny L                | 31349784      | zarysowanie, długość cm:< 3 |            |
| 2    | Tarcza koła aluminiowa przód R | 31439299      | zarysowanie, na krawędzi    |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**

Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**

Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**

Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**

Konsola środkowa



**Fot. 14**

Tunel środkowy



**Fot. 15**

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**

Komora silnika

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica




**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona

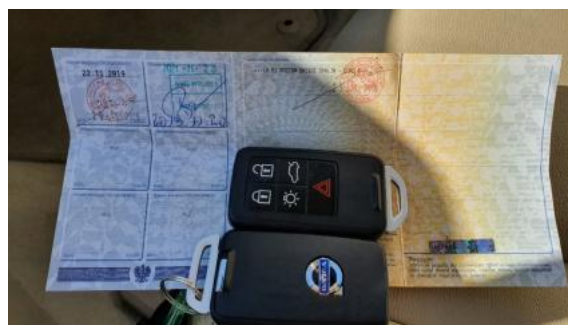

**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)

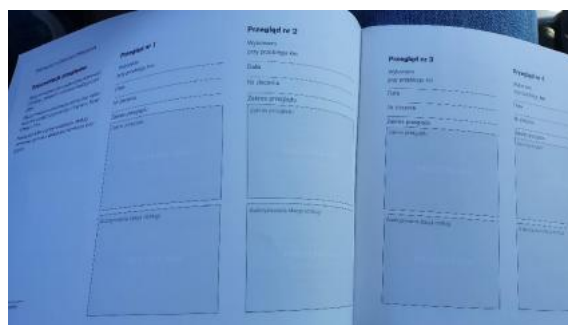

**Fot. 24**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Przebieg



**Fot. 26**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 27**  
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**  
Zderzak tylny (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 29**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



**Fot. 30**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 31**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)