

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/48211/23/07/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-07-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0128235	VOLVO, XC40 17-21, XC 40 T5 AWD Momentum (Intro E				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	250/182	automatyczna	97 264	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW9002J	YV1XZ13BCJ2015482		09-11-2018/2018	09-11-2023	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 24-07-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne Diamond Cut Black z ogumieniem 235/50 (kod: 922), Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele komfortowe z tapicerką tekstylno-wynylową Bella, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa drugiego rzędu i zagłówki składane elektrycznie, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowy dostęp do samochodu, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Nawigacja Sensus, Okno dachowe panoramiczne, Oświetlenia wnętrza poziom III, Oświetlenie wnętrza poziom II, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Przyciemniane szyby tylne, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System Audio Harman Kardon Premium Sound, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach

tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car Sharingu dla osób zaufanych, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Momentum, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca.

Wypożyczenie dealerskie

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Lakier metalik, Pakiet Connect, Pakiet Light, Pakiet Winter, Szyba przednia podgrzewana, Zawieszenie sportowe.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

nadwozie zakurzone; liczne drobne rysy na karoserii; brak kompresora zestawu naprawczego; grafika reklamowa;

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	31449340	rysa/odprysk, inne:nieprawidłowe zamocowanie	
2	Listwa ochronna rantu błotnika R	31448325	rysa/odprysk	
3	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	32347589	pęknięcie/rozerwanie	
4	Obudowa silnika, góra	32138305	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	39790894	rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	
2	Kompresor zestawu naprawczego		brak	
3	Grafika reklamowa		usunąć	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-d	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	31479742	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi przednich R	31479743	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi tylnych L	31479752	rysa/odprysk	
4	Nakładka zderzaka tylnego, dół	32219798	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny L	32310036	rysa/odprysk	
6	Felga przednia R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

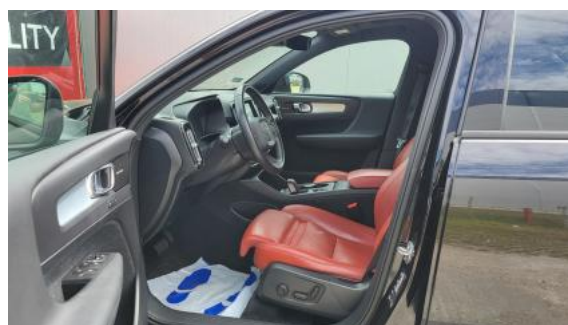

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

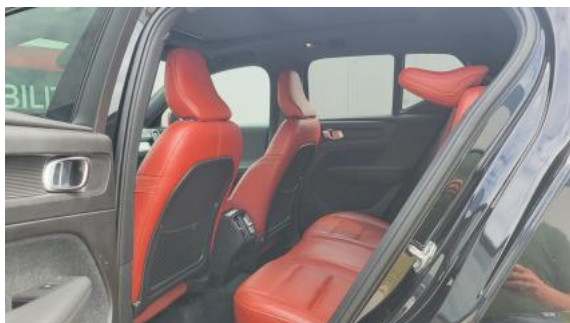

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze

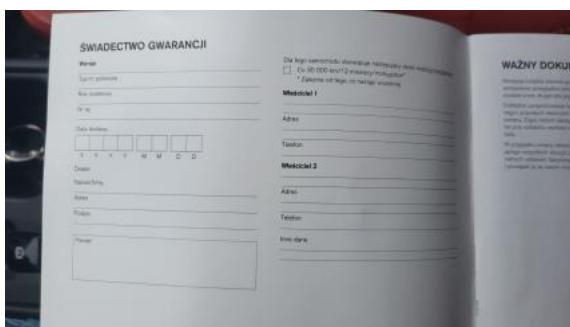

Fot. 29
Książka serwisowa – dane

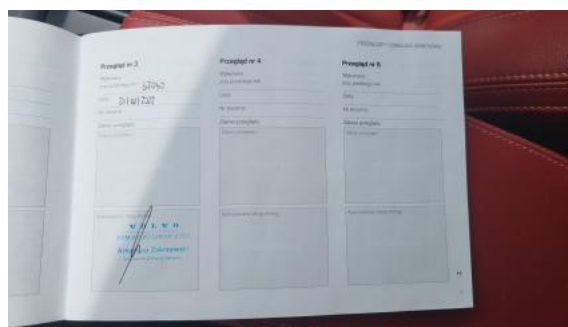

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 35
Obudowa silnika, góra (Pęknięcie/ Rozerwanie)



Fot. 36
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1