

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/32536/22/06/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-06-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124630	MINI [BMW], Countryman [F60] 16-20, Cooper ALL4 aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	136/100	automatyczna	53 492	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW0011W	WMWYS510503F23747		15-02-2019/2018	14-02-2024	Czarny/metalic

Data oględzin: 13-06-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Białe lampy kierunkowskazów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Dach w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16, Revolt Spoke z ogumieniem, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica skórzana, sportowa, 3-ramienna, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja, Kolor wnętrza: Carbon Black, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lakier metalizowany, Moonwalk Grey, Linia kolorystyczna: Carbon Black, Listwy atrapy chłodnicy chromowane, Lusterka zewnętrzne oraz dysze spryskiwaczy ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, MINI Connected, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX z przodu, Pięć miejsc siedzących, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podłokietnik z przodu, Powierzchnie wewnętrzne Hazy Grey, Radio MINI Visual Boost zestaw głośn. Bluetooth, 6 głośników, Servotronic, System kontroli trakcji DTC, System wspomagający hamowanie na zakrętach - CBC, Tapicerka materiałowa Firework, Trzecie światło STOP, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Wejście AUX-IN, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania, Automatyczne otwieranie i zamykanie bagażnika, Bak paliwa zwiększony o 10 litrów, Czujniki parkowania (PDC) z przodu i z tyłu, Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze białym, Kamera cofania, Kierownica skórzana MINI Yours Sport, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne Piano Black, Lusterka boczne składane elektrycznie (pakiet do lusterek zewnętrznych), Ogrzewanie przednich foteli, Pakiet Pepper, Polska wersja językowa, Przełącznik trybów jazdy MINI, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie diodowe, adaptacyjne, Relingi dachowe czarne, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji MINI, Tapicerka materiałowa - skórzana Cord, Tempomat z funkcją hamowania, Usługi ConnectedDrive, Zintegrowana instrukcja obsługi w języku polskim, Światła przeciwmgielne diodowe.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EFFICIENT GRIP	225/55 R17 97W	6,0 mm
	lewe	Goodyear, EFFICIENT GRIP	225/55 R17 97W	6,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, EFFICIENT GRIP	225/55 R17 97W	6,0 mm
	lewe	Goodyear, EFFICIENT GRIP	225/55 R17 97W	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Uszkodzona naklejka (tabliczka znamionowa) z numerem vin. Na aucie naklejki firmowe MHC MOBILITY. Pojazd zabrudzony - brak możliwości wykonania szczegółowej weryfikacji stanu nadwozia. Rysy i odpryski na pojeździe.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Próg prawy	do 150
11	Słupek środkowy prawy	do 150
12	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	51487375857	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007438595	rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	
2	Grafika reklamowa		usunąć	
3	Tabliczka znamionowa		rozerwanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	51317380734	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41007438596	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41007438597	rysa/odprysk	
4	Okładzina zderzaka tylnego	51127391197	rysa/odprysk	
5	Zderzak-część dolna	51127391202	zarysowanie	
6	Błotnik tylny R	41007449348	rysa/odprysk	
7	Przekładnia główna osi tylnej	33108692602	nieszczelność	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

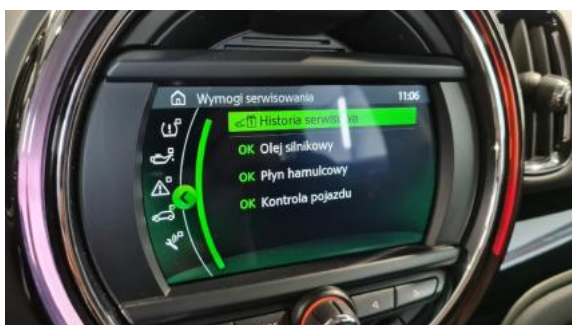

Fot. 23
Wskazanie serwisowe



Fot. 24
Wskazanie serwisowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Wykładzina pokrywy komory silnika (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 27
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Błotnik tylny/prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 35

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)