

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/39361/21/06/21
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 21-06-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
inż. Łukasz Kościanek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0114246	SKODA, Superb III Kombi 15-19, Superb 2.0 TDI 4x4 Style DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	190/140	automatyczna	182 064	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD7113H	TMBLJ7NP4J7594545		12-06-2018/2018	12-06-2023	Szary/metalic

Data oględzin: 25-06-2021

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem, Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podłokietnik

Jumbo Box, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC), Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa STYLE, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylnie oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wylłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw siatek w bagażniku, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Kamera ułatwiająca parkowanie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2	215/55 R17 94W	7,0 mm
	lewe	Goodyear, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2	215/55 R17 94W	7,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, CINTURATO P7	215/55 R17 94W	5,0 mm
	lewe	Pirelli, CINTURATO P7	215/55 R17 94W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady użytkowania pojazdu, drobne rysy, odpryski pojedyncze, wgniecenia punktowe. Ze względu na Covid działanie klimatyzacji nie weryfikowane. Rysy na pojeździe.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Próg lewy	do 150
3	Pokrywa bagażnika	do 150
4	Drzwi tylne prawe	do 150
5	Drzwi przednie prawe	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Drzwi przednie lewe	150 - 200
4	Słupek przedni prawy	150 - 200

5	Błotnik przedni prawy	150 - 200
---	-----------------------	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Dach	150 - 300
3	Drzwi tylne lewe	150 - 300
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Próg R	3V9809602C	ślady korozji	
2	Okładzina zderzaka tylnego	3V9807421	odpryski lakieru, zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Tapicerka		zaplamiona(y), zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg R	III		
2	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3V0807218	zarysowanie	
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	3V1941015	zarysowanie	
3	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	3V1941016	zarysowanie	
4	Błotnik przedni R	3V0821106	zarysowanie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3V0831051A	odpryski lakieru, wgniecenie	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3V0831052A	zarysowanie	
7	Listwa ozdobna drzwi przednich L	3V0837901	zarysowanie	
8	Nakładka dolna drzwi przednich L	3V0854939EGRU	odpryski lakieru	
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3V9833051B	zabrudzenie	
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3V9833052A	zarysowanie, wgniecenie	
11	Błotnik tylny L	3V9809601D	zarysowanie	
12	Błotnik tylny R	3V9809602D	wgniecenie	
13	Pokrywa tylna	3V9827023D	zarysowanie	
14	Tarcza koła tylna prawa		zarysowanie	


Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

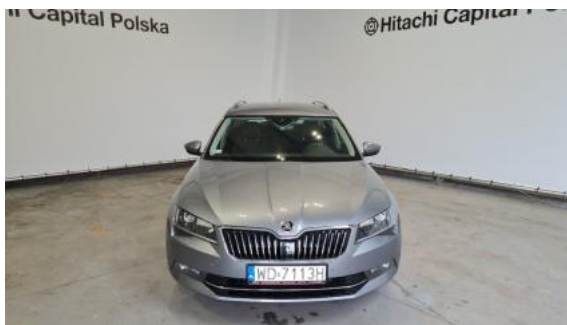

Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica




Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona

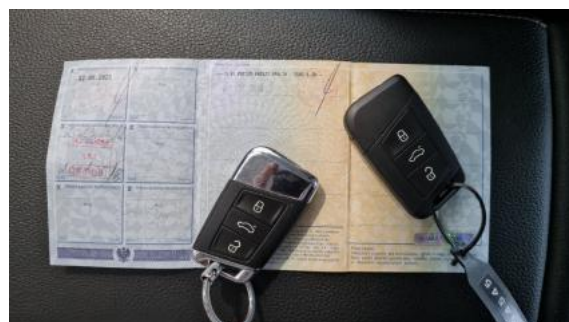

Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Reflektor prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Próg prawy (Inne)



Fot. 31
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 34

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 35

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 36

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37

Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 38

Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 39

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 40

Drzwi tylne lewe (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 42

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 43

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 44

Drzwi przednie lewe (Wgniec./Odształ.)



Fot. 45

Reflektor lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 46

Fotel lewy (Inne)



Fot. 47