

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/52746/21/08/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-08-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecienniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Łukasz Węgrzyniak
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0134438	VOLKSWAGEN, Passat [B8] 14-19, Passat 2.0 TDI SCR Comfortline ...				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	53 417	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW9990J	WWWZZZ3CZKE018429		08-02-2019/2018	07-02-2022	Fioletowy/metalic

Data oględzin: 25-08-2021**Miejsce oględzin:**

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Start/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun., Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wykończenie wnętrza Diamond Silver, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Zegarek

analogowy w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej.

Wposażenie dealerskie

Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów, Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Lakier metalik, Pakiet Business, Pakiet Lusterka, Pakiet zimowy 1, Rear Assist - Kamera parkowania.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ES	215/60 R16 95V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ES	215/60 R16 95V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ES	215/60 R16 95V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ES	215/60 R16 95V	3,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku L	3G0807937GRU	brak	
2	Nakładka pokryw tylnej	3G5867605CA9	ubytki materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	3G0823031C	liczne, rysa/odprysk, ślady korozji	
2	Dach	3G5817111	odpryski lakieru, ślady korozji	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G0831055AG	liczne, rysa/odprysk, wgniecenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	
2	Czyszczenie wnętrza/pranie		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa spryskiwacza reflektora L	K1R		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Drzwi przednie, część dolna C-E L	III		
4	Dach, część środkowa	SP		0.05

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3G0807217DGRU	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	3G0821022B	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3G0831056AG	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3G5833055AC	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3G5833056AC	rysa/odprysk	
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	3G5807417GRU	rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny L	3G5809843A	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny R	3G5809844A	rysa/odprysk, wgniecenie	
9	Pokrywa tylna	3G5827025A	rysa/odprysk	
10	Próg lewy L		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

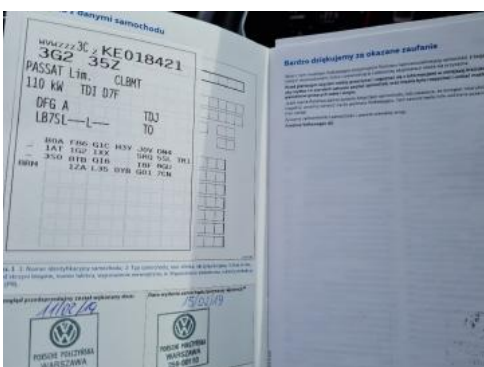


Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)

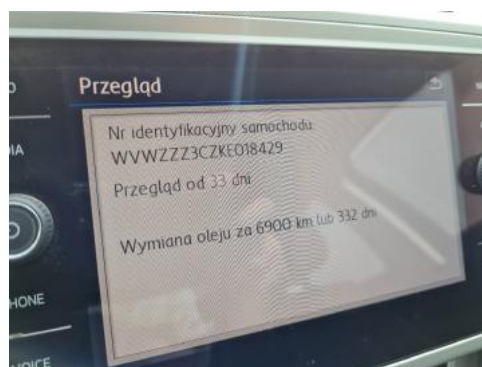

Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

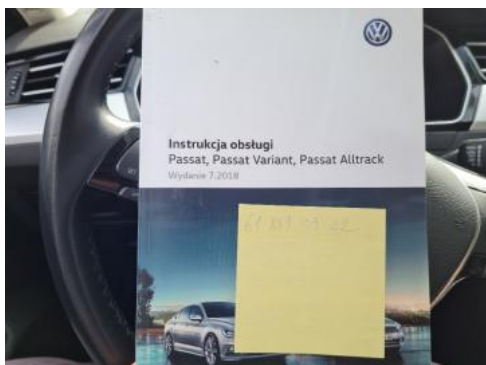

Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 27
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)




Fot. 29
Zderzak (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 30
Zderzak (Inne)



Fot. 31
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

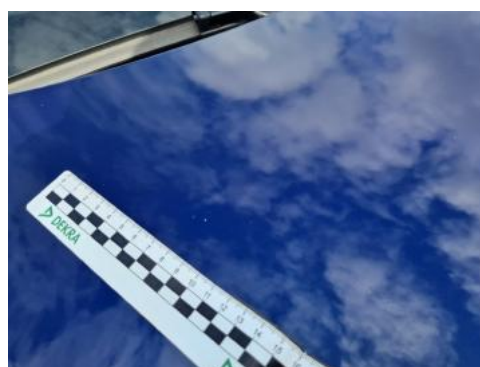

Fot. 32
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Pokrywa komory silnika (Inne)



Fot. 34
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 35
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37
Drzwi tylne prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 38
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 40
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 2)


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 42
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie poglądowe 2)

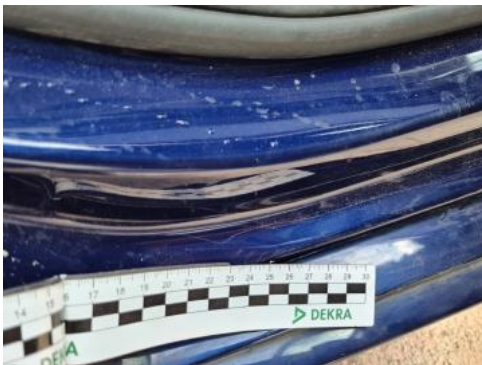

Fot. 43
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 44
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 45
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 46
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 47
Zderzak tylny (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 48
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 50
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 51
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 52
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 53
Dach (Inne)



Fot. 54
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 55
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)




Fot. 56
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 2)

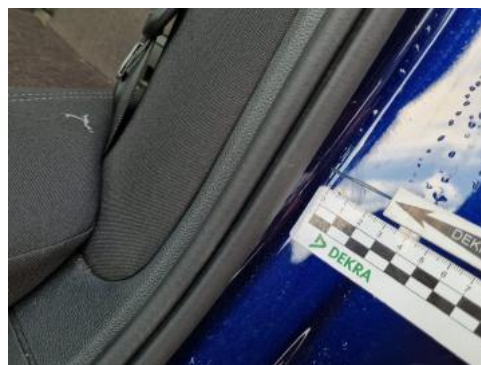

Fot. 58
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 59
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 60
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 61
Próg lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 62
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 63
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 64
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)




Fot. 66

Fotel lewy (Inne)



Fot. 67

Fotel lewy (Inne 1)

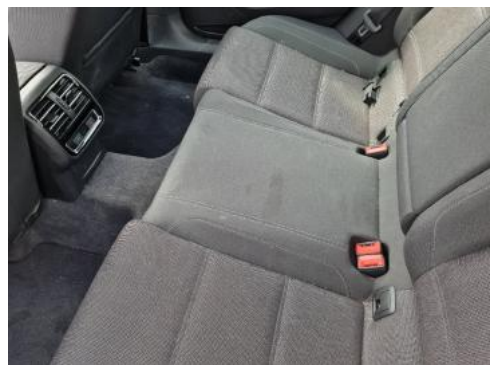

Fot. 68

Kanapa tylna (Inne)



Fot. 69

Wykładzina pokrywy tylnej (Inne)