

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/65469/21/10/11
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 11-10-2021

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0123574	SEAT, Leon ST 16-20, Leon 1.6 TDI Style Start/Stop				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	115/85	manualna	103 428	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD4267H	VSSZZZ5FZJR110442		16-03-2018/2018	16-03-2022	Biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 13-10-2021

Miejsce oględzin:

Opłotek
 Opłotek 38
 01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Auto Hold - Asystent podjazdu i zatrzymania, Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake), Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami, Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, EBA - system wspomagający nagłe hamowanie, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 Design z ogumieniem typ 30/2, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja SEAT 5 lat, Hamulec postojowy - elektryczny, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe 16 calowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej, Podwójna podłoga w bagażniku, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Przedni podłokietnik, Próg bagażnika w kolorze srebrnym, Relingi dachowe, chrom, Roleta przestrzeni bagażowej, Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5 TFT, Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Bluetooth, System Seat Media Colour 5 cali dotykowy (Radio SD, USB, 6 głośników, Bluetooth, AUX), System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System łatwego składania tylnych siedzeń, Szyby podnoszone elektrycznie, przód, Szyby podnoszone elektrycznie, tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa, składana i dzielona, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Czujnik odległości przy parkowaniu, przód i tył z optycznym systemem informacyjnym, Lakier uni biały White, Pakiet praktyczny, Pakiet zimowy, System nawigacji 8 cali dotykowa (Radio CD/MP3/WMA/USB/SD/AUX/Bluetooth/ 8 głoś/rozp.mowy/wyśw.3,5).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, ventus prime2 K115	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	Hankook, ventus prime2 K115	205/55 R16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	Dunlop, Sport Bluresponse	205/55 R16 91V	6,0 mm
	lewe	Dunlop, Sport Bluresponse	205/55 R16 91V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.
Nie weryfikowano działania klimatyzacji.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Słupek przedni prawy	do 150
15	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	5F9807421ADGRU	liczne, zarysowanie	
2	Błotnik tylny R	5F9809838	odpryski lakieru	
3	Oslona podłogi R		nieprawidłowe zamocowanie	0.3

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Klucz do uruchamiania pojazdu		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K R	III		
2	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5F9833055	odpryski lakieru, na krawędzi, długość cm:< 0,3	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5F9833056	wgniecenie, długość cm:< 2, odpryski lakieru, na krawędzi, długość cm:< 0,3	
3	Błotnik tylny L	5F9809837	łagodne, wgniecenie, długość cm:< 2	
4	Próg R		zarysowanie, długość cm:< 4	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

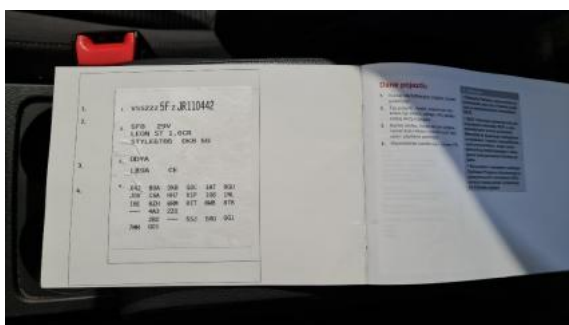

Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)




Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi

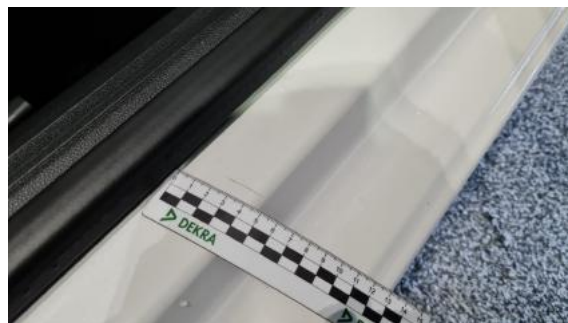

Fot. 26
Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 29
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 31
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 34

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 35

Ośłona prawa (nieprawidłowe zamocowanie)