

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/00873/22/01/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-01-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Mateusz Anc
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Romuald Bocian
DEKRA Polska - O. Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0110903	TOYOTA, Auris TS Kombi 15-19, Auris 1.6 Active				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	132/97	manualna	75 889	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WH76790	SB1ZE3JE10E114536		29-08-2018/2018	26-08-2023	Srebrny/metalic

Data oględzin: 10-01-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolka napięcia pasów bezpieczeństwa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Podłokietnik przedni, Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth, Roleta przestrzeni bagażowej, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana z bagażnika, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wejście Aux-In, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Wyposażenie dodatkowe

Czujniki parkowania - tył, Felgi aluminiowe 15" z ogumieniem.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, ContiPremiumContact 2	195/65 R15 91H	5,0 mm
	lewe	Continental, ContiPremiumContact 2	195/65 R15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	Continental, ContiPremiumContact 2	195/65 R15 91H	5,0 mm
	lewe	Continental, ContiPremiumContact 2	195/65 R15 91H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nie zweryfikowano układu klimatyzacji z powodu zagrożenia COVID, rysy i odpryski na samochodzie, rysy i odpryski na szybie czołowej, substancje obce na alufelgach, aktywna kontrolka ciśnienia w oponach, brak książki serwisowej oraz instrukcji obsługi,

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Słupek przedni prawy	do 150
15	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202530	wgniecenie	0.5
2	Błotnik tylny R	6160102381	liczne, zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Pranie tapicerki		zaplamiona(y), zabrudzenie	
2	Książka serwisowa		brak	
3	Instrukcja obsługi		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	521190Z962	rysa/odprysk, dół	
2	Pokrywa przednia	5330102260	rysa/odprysk	
3	Dach	6311102391	wgniecenie, płytkie	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700102540	rysa/odprysk	
5	Kierunkowskaz boczny R	8173102120	zarysowanie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700302390	liczne, zarysowanie	
7	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z927	rysa/odprysk, liczne	
8	Błotnik tylny L	6160247091	rysa/odprysk	
9	Pokrywa tylna	6700502250	rysa/odprysk	
10	Nakładka pokrywy tylnej dół	6478002020C1	zarysowanie	
11	Dysza nawiewu L		zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 24
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 26

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 27

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 29

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 30

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 34
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 35
Dach (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 36
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)




Fot. 37
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 38
Fotel lewy (Inne)



Fot. 39
pp_dysze_nawiewu_deski_rozdzielczej (Rysa/Odprysk)

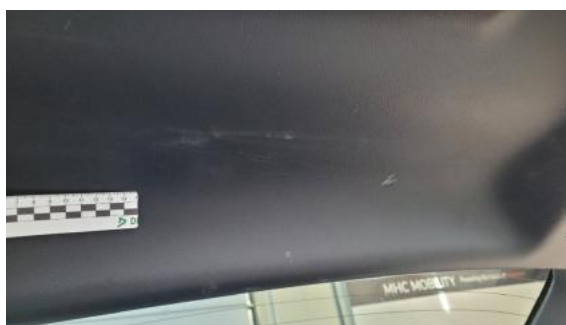

Fot. 40
Wykładzina pokrywy tylnej (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Fotel prawy (Inne)