

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/05108/22/01/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-01-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0110903	TOYOTA, Auris TS Kombi 15-19, Auris 1.6 Active				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	132/97	manualna	62 257	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WN0328L	SB1ZE3JE70E114931		27-08-2018/2018	11-08-2023	Srebrny/metalic

Data oględzin: 31-01-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolka napięcia pasów bezpieczeństwa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Podłokietnik przedni, Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth, Roleta przestrzeni bagażowej, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana z bagażnika, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wejście Aux-In, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalik.

Wyposażenie dodatkowe

Felgi aluminiowe 15" z ogumieniem.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, W	195/65 R15 91T	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, W	195/65 R15 91T	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, W	195/65 R15 91T	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, W	195/65 R15 91T	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z926	wgniecenie	
2	Zaślepka zderzaka L	5215302031	pęknięcie	
3	Lampa tylne LED, zew. L	8156102A51	pęknięcie	
4	Światło odbłaskowe L	8192002260	pęknięcie	
5	Światło odbłaskowe R	8191002260	pęknięcie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, kompletny k/d-e	K1R		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	521190Z964	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	5330102260	wgniecenie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202530	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	6700402390	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny L	6160247091	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny R	6160102381	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

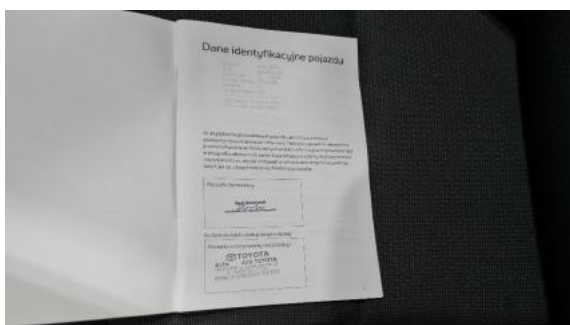


Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

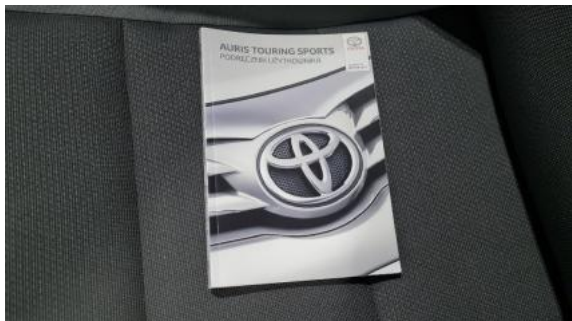

Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)




Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 29
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Zderzak tylny (Zdjęcie poglądowe 1)

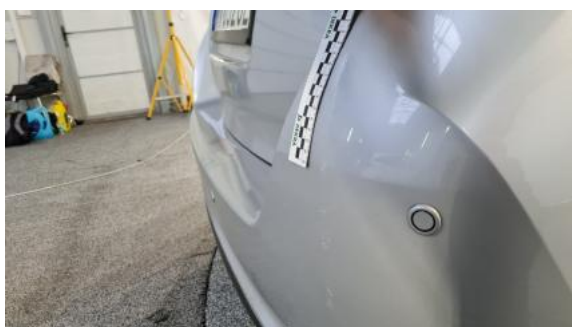

Fot. 31
Zderzak tylny (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 32
Zderzak tylny (Wgniec./Odkształ. 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny (Wgniecie./Odształ. 2)



Fot. 34

Zderzak tylny (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 35

Lampa zespolona tylna lewa (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 36

Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 37

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 38

Drzwi przednie lewe (Inne)