

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/28786/22/05/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-05-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Romuald Bocian
DEKRA Polska - O. Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0109884	VOLKSWAGEN, Passat [B8] 14-19, Passat 1.8 TSI BMT Comfortline				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	180/132	manualna	79 431	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD4355J	WVWZZZ3CZHE164615		15-05-2017/2017	06-05-2023	Granatowy/metalic

Data oględzin: 27-05-2022

Miejsce oględzin:

Warszawa
Łączyny 8
00-900 POL Region Dystrybucji Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp., Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR-układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio MP3/WMA Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Start/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun., Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy,

elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wykończenie wnętrza Diamond Silver, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Zegarek analogowy w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej.

Wposażenie dealerskie

Boczne poduszki powietrzne - tył, Felgi aluminiowe 17 Nivelles z ogum. samouszczel. 215/55 + śruby antykradzieżowe + koło zapas. 17, Lakier metalik, Siatka na bagaż w bagażniku.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, ContiPremiumContact 5	215/55 R17 94W	4,0 mm
	lewe	Continental, ContiPremiumContact 5	215/55 R17 94W	4,0 mm
tylna	prawe	Continental, ContiPremiumContact 5	215/55 R17 94W	3,0 mm
	lewe	Continental, ContiPremiumContact 5	215/55 R17 94W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Próg prawy	do 150
12	Słupek środkowy prawy	do 150
13	Słupek przedni prawy	do 150
14	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	3G0823031C	głębokie, odpryski lakieru, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G0831055AG	liczne, rysa/odprysk, na krawędzi	
2	Błotnik tylny R	3G5809844A	wgniecenie/odkształcenie, punktowe	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył

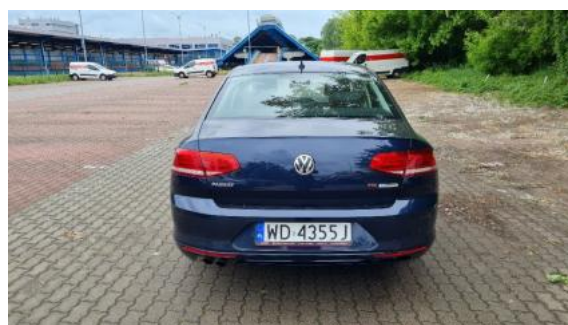

Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 27
Pokrywa komory silnika (Inne)

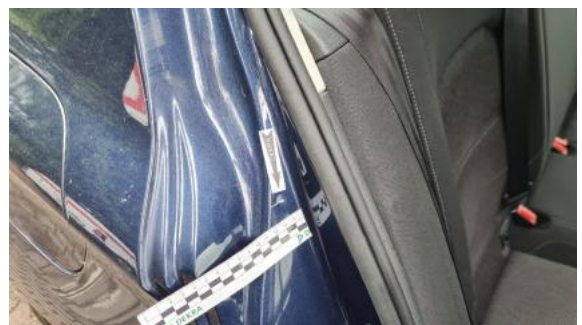


Fot. 28
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 29
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)

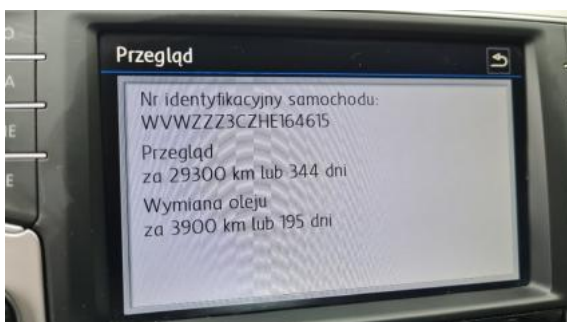

Fot. 31