

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/21293/22/04/20
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 20-04-2022

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124348	SKODA, Octavia III 17-20, Octavia 1.4 TSI Ambition				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1395	150/110	manualna	90 618	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD2907J	TMBAC7NE3J0021970		31-03-2017/2017	24-03-2023	Czarny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 26-04-2022

Miejsce oględzin:

Warszawa
 Łączyny 8
 00-900 POL Region Dystrybucji Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, EI. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna Climatic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Radio Skoda Auto Swing CD/MP3 z MDI, gniazdo SD, MIB, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bluetooth Plus z obsługą głosową dla nawig. (połączenie z anteną zewn., Wi-Fi, Phone box, ładowarka), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Funkcja SmartLink+, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier perłowy,

Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami, Light and rain assist, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+) +Car Connect, Tempomat, Zestaw siatek w bagażniku.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55 R16 91H	3,5 mm
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55 R16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55 R16 91H	5,5 mm
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55 R16 91H	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Słupek środkowy prawy	do 150
11	Słupek przedni prawy	do 150
12	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5E0823031B	odpryski lakieru, ślady korozji	
2	Pokrywa tylna	5E5827023D	wgniecenie, odpryski lakieru	0.2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Obicia tapicerskie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi tylne, część dolna B-C	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5E0807221T	zarysowanie, dół	
2	Kierownica sportowa z Airbag	6V0419091G1QB	zarysowania eksploatacyjne	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	5E0601025H8Z8	zarysowanie, na krawędzi	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Inne)



Fot. 29
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Pokrywa bagażnika (Wgniecie./Odkształ.)




Fot. 31
Fotel lewy (zabrudzenia)



Fot. 32
Koło kierownicy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

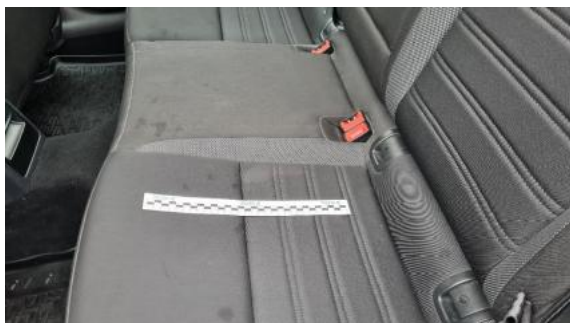

Fot. 33

Kanapa tylna (zabrudzenia)