

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/22368/22/04/25  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 25-04-2022

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
 Hitachi Aukcja  
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Marcin Sosnowski.**  
 DEKRA Polska - Centrala  
**Dariusz Gomuliński**  
 DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                           |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                 |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0124348             | <b>SKODA, Octavia III 17-20, Octavia 1.4 TSI Ambition</b> |             |                       |                                   | hatchback          |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                           | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1395                                                      | 150/110     | manualna              | 138 058                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                         |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WD2906J             | TMBAC7NEXJ0021948                                         |             | 31-03-2017/2017       | 28-03-2023                        | Czarny/metalic     |

**Data oględzin:** 26-04-2022

**Miejsce oględzin:**

Warszawa  
 Łączyny 8  
 00-900 POL Region Dystrybucji Warszawa

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomaganie pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

### Wyposażenie dealerskie

Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji światła AFS ze spryskiwaczami, Light and rain assist, Lusterko wsteczne ściemniające się

automatycznie z czujnikiem wilgotności, System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+) +Car Connect, Tempomat, Zestaw siatek w bagażniku.

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | Bridgestone , BLIZZAK | 205/55 R16 91H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | Bridgestone , BLIZZAK | 205/55 R16 91H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | Bridgestone , BLIZZAK | 205/55 R16 91H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | Bridgestone , BLIZZAK | 205/55 R16 91H | 5,0 mm           |

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 5    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 6    | Dach                                  | do 150                                     |
| 7    | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 8    | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 9    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 10   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 12   | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 13   | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 14   | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 15   | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 300                                  |

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części                 | Nr katalogowy  | Opis uszkodzenia     | NS [%] |
|------|------------------------------|----------------|----------------------|--------|
| 1    | Tapicerka siedziska 1.rząd R | 5E0881406BRFQA | pęknięcie/rozerwanie |        |

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                              | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia         | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L              | 5E5833051B    | wgniecenie, rysa/odprysk | 0.5        |
| 2    | Listwa ozdobna okna dolna drzwi tylnych R | 5ED839908     | wgniecenie               | 0.2        |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                   | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Drzwi tylne, część górna B-D L | III                 |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy  | Opis uszkodzenia         | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego   | 5E0807221S     | rysa/odprysk             |            |
| 2    | Błotnik przedni R               | 5E0821106C     | rysa/odprysk             |            |
| 3    | Pokrywa przednia                | 5E0823031B     | rysa/odprysk             |            |
| 4    | Szyba przednia barwiona         | 5E0845011DFNVB | rysa/odprysk             |            |
| 5    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 5E0831051B     | rysa/odprysk             |            |
| 6    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | 5E0831052B     | wgniecenie               |            |
| 7    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | 5E5833052B     | rysa/odprysk             |            |
| 8    | Okładzina zderzaka tylnego      | 5E5807421G     | rysa/odprysk             |            |
| 9    | Błotnik tylny L                 | 5E5809601D     | rysa/odprysk             |            |
| 10   | Błotnik tylny R                 | 5E5809602D     | wgniecenie               |            |
| 11   | Pokrywa tylna                   | 5E5827023D     | wgniecenie, rysa/odprysk |            |
| 12   | Tapicerka siedziska 1.rząd L    | 5E0881405BRFQA | zabrudzenie              |            |
| 13   | Gałka dźwigni zmiany biegów     |                | rysa/odprysk             |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył

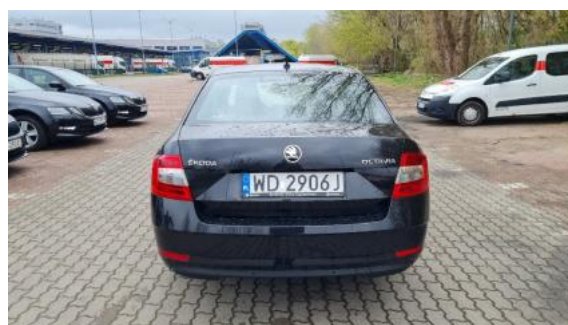

**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**

Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**

Widok przez lewe przednie drzwi

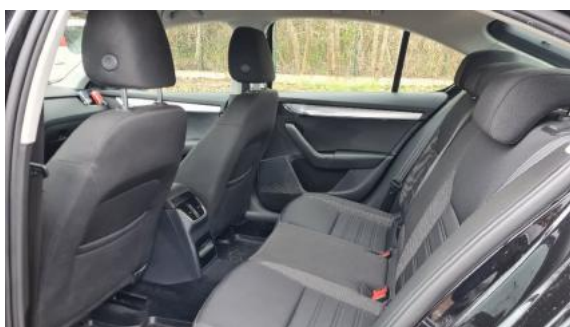

**Fot. 11**

Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**

Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**

Konsola środkowa



**Fot. 14**

Tunel środkowy



**Fot. 15**

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 24**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 26**  
Zderzak (Rysa/Odprysk)



**Fot. 27**  
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**  
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 29**  
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



**Fot. 30**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 31**  
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 32**  
Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ. 1)



**Fot. 34**

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 35**

Uszczelka szyby drzwi tyl. P (Inne)



**Fot. 36**

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



**Fot. 37**

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ. 1)



**Fot. 38**

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



**Fot. 39**

Pokrywa bagażnika (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 40**

Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywa bagażnika (Wgniec./Odształ.)



**Fot. 42**

Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 43**

Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 44**

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 45**

Drzwi tylne lewe (Wgniec./Odształ.)



**Fot. 46**

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 47**

Fotel lewy (Inne)



**Fot. 48**

pp\_galka\_dzwigni\_zmiany\_biegow (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Fotel prawy (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 50**

Fotel prawy (Pęknięcie/Rozerwanie)