

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/22164/24/03/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-03-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznawcy:
Bartłomiej Kułak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Grodzisk Mazowiecki
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124600	VOLKSWAGEN, Golf VII Variant 17-20, Golf VII 2.0 TDI BMT Highline				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	manualna	35 956	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW1425W	WVWZZZAUZKP580544		13-06-2019/2019	13-06-2024	srebrny/METALIK

Data oględzin: 25-03-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1 - wyposażenie standardowe i opcjonalne, w trakcie edycji, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Car-Net: Security&Service Basic i Plus, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - Linearus, Felgi aluminiowe 16 Hita z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowe, Funkcja automatycznego włączania świateł, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia zm. biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Piano Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Global/ Alcantara, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet business.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SNOW CONTROL 3	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	PIRELLI, SNOW CONTROL 3	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SNOW CONTROL 3	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SNOW CONTROL 3	205/55 16 91H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5G0807217GAGRU	liczne, rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5G9833056H	wgniecenie	2

3	Błotnik tylny R	5G9809844	wgniecenie	3
---	-----------------	-----------	------------	---

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
3	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	5G0821106B	wgniecenie, rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5G4831056AR	rysa/odprysk	
3	Oslona lusterka zewnętrznego R	5G0857538EGRU	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5G9833055H	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	5G9807417MGRU	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny L	5G9809843	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)




Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa

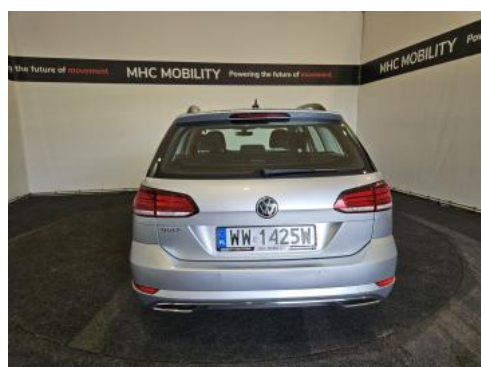

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa

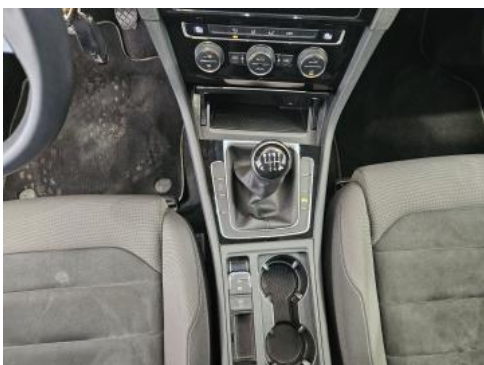

Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 37
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

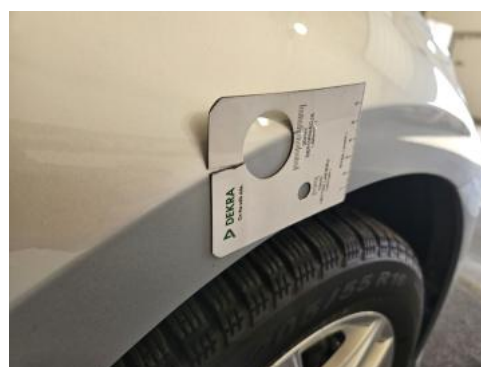

Fot. 40
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 45

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

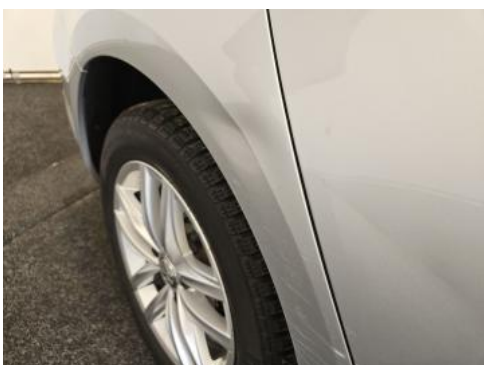

Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 58

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 59

Kanapa tyl. - Inne 1