

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/85171/23/12/01
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 01-12-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137157	VOLVO, XC90 19-, XC 90 B5 D AWD Inscription 7os aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	235/173	automatyczna	110 160	5/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE3M213	YV1LFK2UCM1760641		31-05-2021/2021	30-05-2024	niebieski/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 06-12-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Android Auto i Apple Carplay, Asystent zjazdu i podjazdu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Dywaniki tekstylne, Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia, chromowane, Felgi aluminiowe 20, 10-ramienne Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Funkcja rozpoznawania głosu, Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica skórzana, trójramienna, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja Sensus, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pilot Assist, Podłokietnik tylny z uchwytyami na kubki i schowkiem, Podłokietniki z uchwytyami na kubki dla trzeciego rzędu, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Sterowanie systemem audio z kierownicy, Stylizacja nadwozia Inscription, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System Start/Stop, System audio High Performance Sound, System mocowania

fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat aktywny (ACC), Tuner radia cyfrowego DAB, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza w drewnie Linear Walnut, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zaglówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Touring, Zestaw do naprawy przebitej opony, Łączność Bluetooth.

Wypożyczenie dealerskie

Blokada tylnych drzwi, elektryczna, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Felgi aluminiowe 21, 5-ramienne Diamond Cut/Matt Black z ogumieniem 275/40, Funkcja masażu w fotelach przednich, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Okno dachowe panoramiczne, Pakiet Climate, Pakiet Lighting, Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy, System audio Premium Sound Bowers & Wilkins, System poprawy jakości powietrza z jonizacją, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa + Fotele wentylowane (Maroon Brown), Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SUV 4	275/40 21 107V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 4	275/40 21 107V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV 4	275/40 21 107V	7,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 4	275/40 21 107V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

grafika reklamowa

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150

11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	32244984	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	31416317	wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga przednia R		rysa/odprysk	
2	Grafika reklamowa		usunąć	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, góra	40001930	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

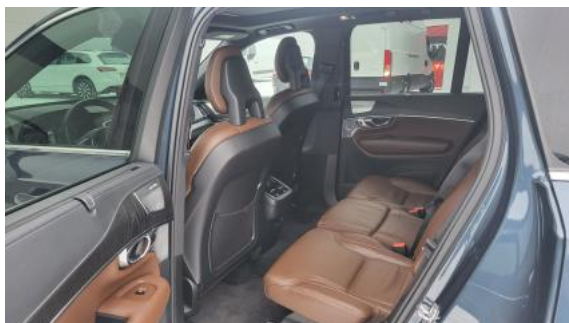

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze

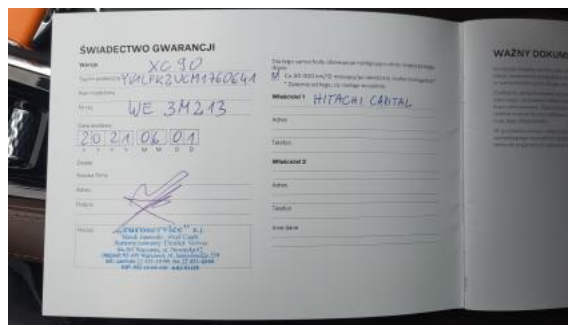

Fot. 30
Książka serwisowa – dane

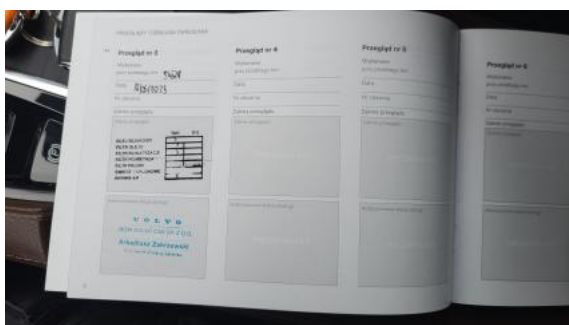

Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 37

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1