

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/70980/25/09/22
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 22-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
 DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137157	VOLVO, XC90 19-24, XC90 B5 D AWD Inscription 7os aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	235/173	automatyczna	105 228	5/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2S824	YV1LFK2VCM1732612		23-02-2021/2021	22-02-2026	brązowy/METALIK

Data oględzin: 24-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Android Auto i Apple Carplay, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń, Dywaniki tekstylne, czarne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia, chromowane, Felgi aluminiowe 20, 10-ramienne Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja Sensus, Oświetlenia wnętrza poziom III, Podłokietnik przedni z uchwyty na kubki, Podłokietnik tylny z uchwyty na kubki i schowkiem, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu

środkowym, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Skórzana dźwignia zmiany biegów, Sterowanie systemem audio z kierownicy, Stylizacja nadwozia Inscription, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat aktywny (ACC), Tuner radia cyfrowego DAB, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Touring, Zwalnianie pedału hamulca, Światła przeciwmgielne LED.

Wyposażenie dealerskie

Blokada tylnych drzwi, elektryczna, Fotele tylne ogrzewane, Funkcja masażu w fotelach przednich, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Okno dachowe panoramiczne, Pakiet Climate → [Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane, Fotele przednie ogrzewane, Kierownica podgrzewana], Pakiet Lighting → [Reflektory przednie LED, aktywne + światła do jazdy dziennej LED, Układ oczyszczania lamp przednich], Pakiet Navi Tech & Park Assist → [Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, System Audio High Performance Harman/Kardon - 14 głośników, USB/AUX], System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System poprawy jakości powietrza z jonizacją, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa + Fotele wentylowane (Blond), Uchwyty na torbę w bagażniku, Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	275/45 20 110V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	275/45 20 110V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	275/45 20 110V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	275/45 20 110V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	31680217	rysa/odprysk	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	31680217	rysa/odprysk	
3	Tarcze kół przód (2 szt)	KET		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	31651676	wgniecenie/odkształcenie	1
2	Listwa ochronna rantu błotnika L	31463342	rysa/odprysk	0.3
3	Podsufitka	32447085	zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		
2	Poszerzenie błotnika przedniego L	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	31477040	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	32244984	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	32420209	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	32133217	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	32321822	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	32420616	rysa/odprysk	
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	40001930	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy




Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

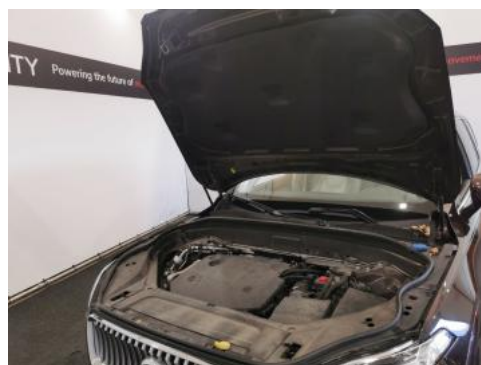

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

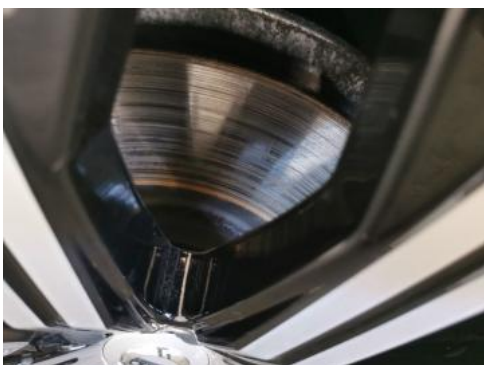

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

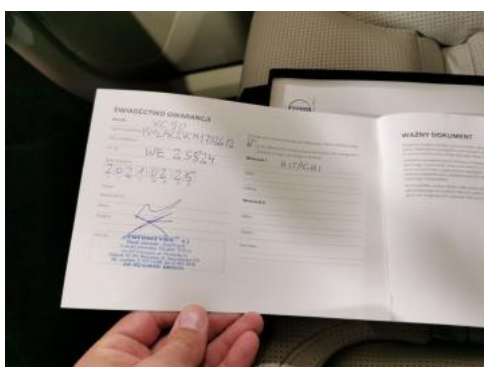

Fot. 35
Książka serwisowa – dane

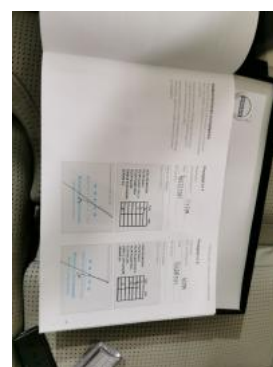

Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 45

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

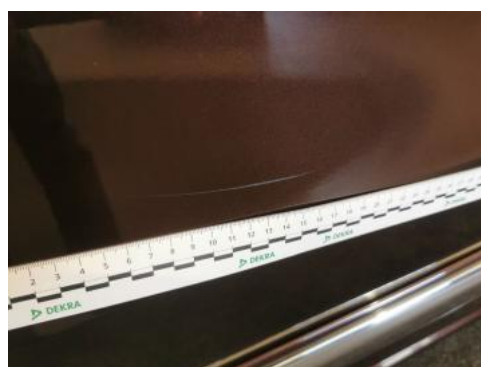


Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

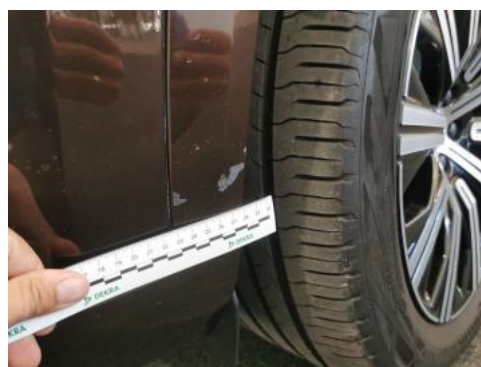

Fot. 54

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Podsufitka - Inne 1