

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83911/26/09/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148726	TOYOTA, Camry 21-24, Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	178/131	automatyczna	78 393	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6M754	JTNB23HK303119505		19-07-2022/2022	08-07-2027	brązowy/METALIK

Data oględzin: 10-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Chromowane elementy wykończenia wnętrza, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Gniazdo USB (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica regulowana w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Listwa okienna chromowana, Listwy boczne chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik, tył, Reflektory przednie w technologii Bi-LED, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Selektor profilów jazdy z trzema trybami, Spryskiwacze lamp przednich, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System audio - 6 głośników, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie

deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	7107233P70C5	przepalenie, zaplamiona(y)	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700333280	liczne, zarysowanie	
2	Nakładka progu zewn. R	7585033904	zarysowanie	
3	Błotnik tylny R	6160133410	zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Tarcza koła przedniego AL L		głębokie, zarysowanie: liczne	
2	Tarcza koła przedniego AL R		głębokie, zarysowanie: liczne	
3	Tarcza koła tylnego AL R		głębokie, zarysowanie: liczne	
4	Czyszczenie tapicerki i wykładzin wnętrza		zaplamią(y), zabrudzenie	
5	Zaślepka numeru VIN		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
2	Ośłona progu R	K3		
3	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	521193T935	płytkie, wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie, dół	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700133241	zarysowanie	
3	Pojemnik schowka	553033310C0	zarysowanie	
4	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	6763033E20C0	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

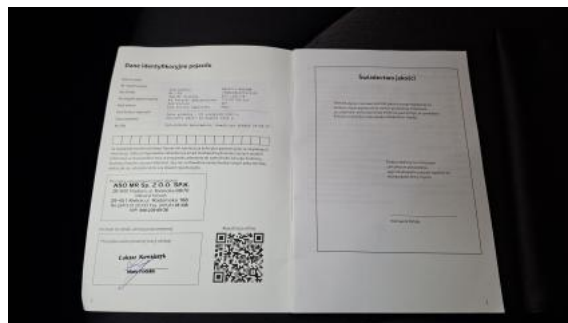

Fot. 34
Książka serwisowa – dane

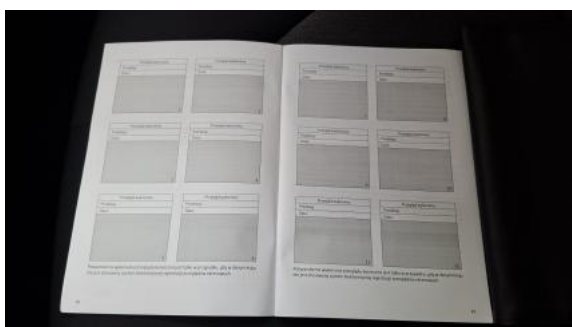

Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 37
Instrukcja



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu

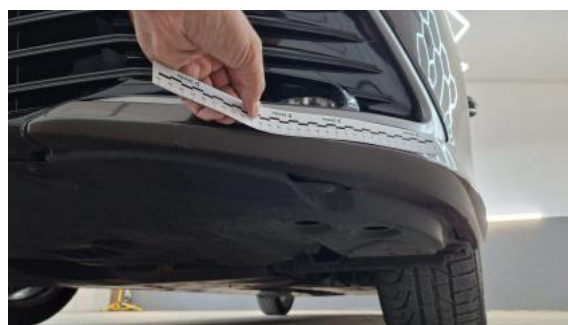

Fot. 40
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Ścianka aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 61

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 63

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 64

Kanapa tyl. - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 66
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 67
Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68
Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 69
Wykładzina podłogi - Inne 2

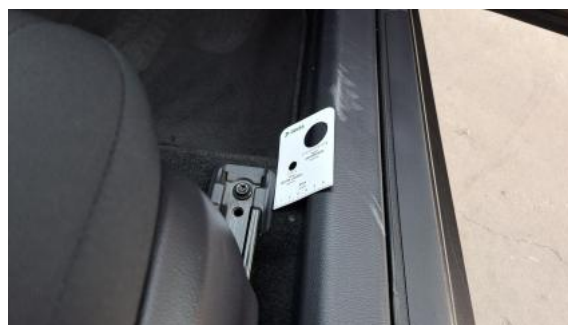

Fot. 70
Wykładzina podłogi() - Inne 3