

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/13679/22/03/10
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 10-03-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marek Byliniak
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Piotr Mirkowski
DEKRA Polska - O. Gdańsk

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0110153	OPEL, Insignia A Sedan 13-17, Insignia 2.0 CDTI Edition S&S				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1956	170/125	manualna	189 410	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD2953J	W0LGM5E15H1065402		03-04-2017/2017	01-04-2022	Czarny/metalic

Data oględzin: 16-03-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Felgi stalowe lub strukturalne 17x7 z oponami 225/55 R17, Fotele przednie typu high performance, Gniazdo 12V w konsoli środkowej dla drugiego rzędu siedzeń, Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Pakiet Dobrej Widoczności, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Radio RF 400 Color (wyświetlacz 4-calowy, USB, Aux-In, Bluetooth, Audio streaming), Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka materiałowa Lyra / Atlantis, Tapicerka materiałowa Quantum łączona ze sztuczną skórą, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 4,2-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R17, Lakier metalik, Pakiet Flotowy Edition, Światła do jazdy dziennej LED.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Blizzak LM01	225/50 17 98H	6,0 mm
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM01	225/50 17 98H	6,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, Sottozero 3	225/50 17 101V	7,0 mm
	lewe	Pirelli, Sottozero 3	225/50 17 101V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone, mokre, dokładne oględziny utrudnione.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupiek przedni lewy	do 150
3	Słupiek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Słupiek środkowy prawy	do 150
11	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Słupiek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	13222640	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	39056397	wgniecenie/odkształcenie	0.8

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	13237815	odpryski	
2	Ostona lusterka zewnętrznego R	13247130	zarysowanie	
3	Próg L	22908884	zarysowanie	
4	Okładzina zderzaka tylnego	23106814	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył

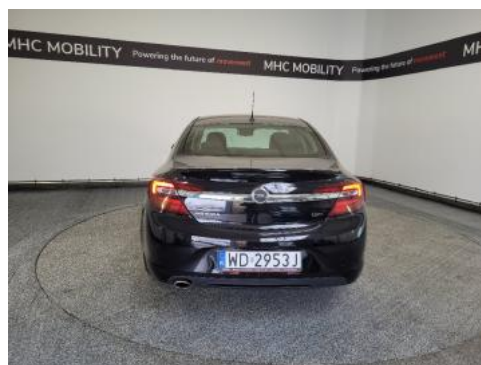

Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica




Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona

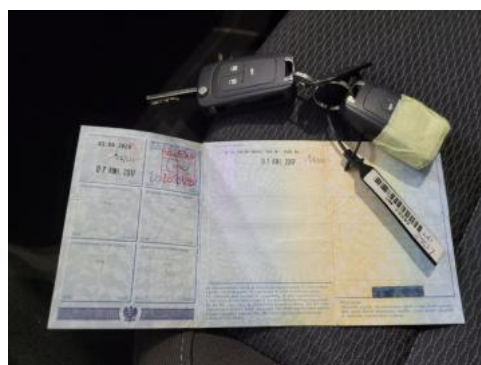

Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

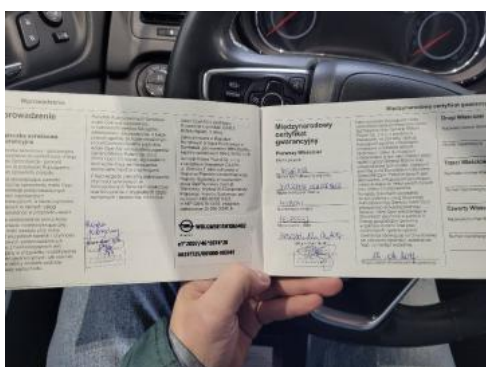


Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

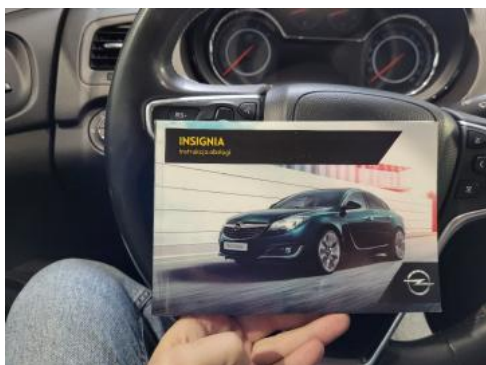

Fot. 25
Instrukcja obsługi




Fot. 26
Wykładzina pokrywy komory silnika (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 27
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)

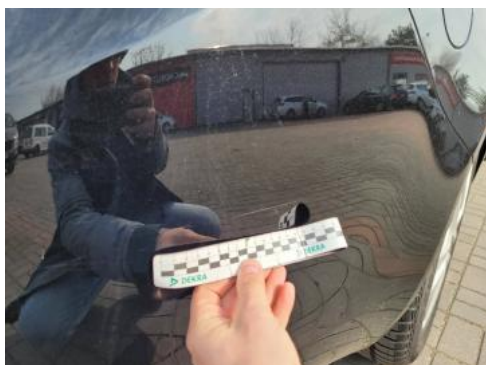

Fot. 29
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Dach (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 31
Próg lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Próg lewy (Rysa/Odprysk 1)