

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/69576/26/07/27
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 27-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146536	VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 2.0 TDI 4Mot. Ele...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	200/147	automatyczna	96 422	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4A821	WVWZZZ3CZME123242		10-08-2021/2021	07-08-2026	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 03-08-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55 + śruby antykradzieżowe, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej, Przygotowanie do montażu

fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka łączona Artvelour/Vienna, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy, przeglądy, raport, mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wposażenie dealerskie

App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Felgi aluminiowe 18 Bonville z ogum. samouszczeln. o obniżonym oporze 235/45 +śruby antykradzieżowe, Lakier metalik/perłowy, Pakiet Innowacyjny → [Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, IQ. Light LED Matrix, Pakiet Travel Assist High, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana], Pakiet Premium → [Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, System Easy open / Easy close, sterowanie bagażnikiem i roletą, bezkluczykowy dostęp do samochodu, System nawigacji Discover Media (8,0 cali) FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus], Pakiet techniczny → [Kamera parkowania - rear assist, System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0], System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/45 18 98V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/45 18 98V	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/45 18 98V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/45 18 98V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150

5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna zderzaka dół	3G0853245D2ZZ	wgniecenie/odkształcenie	
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	3G0863831A	pęknięcie/rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	3G0823031C	wgniecenie/odkształcenie	
2	Szyba przednia barwiona	3G0845011DDNVB	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3G9833055AE	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3G9833056AE	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	3G9807417MGRU	rysa/odprysk	
6	Próg R		wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2

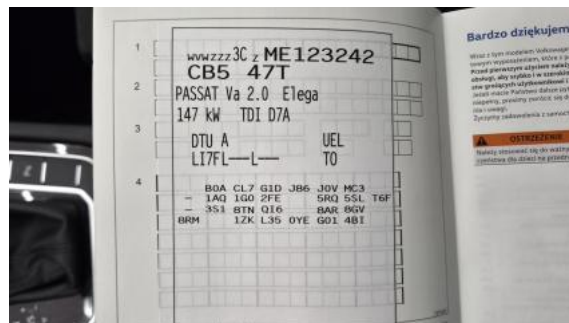


Fot. 34
Książka serwisowa – dane

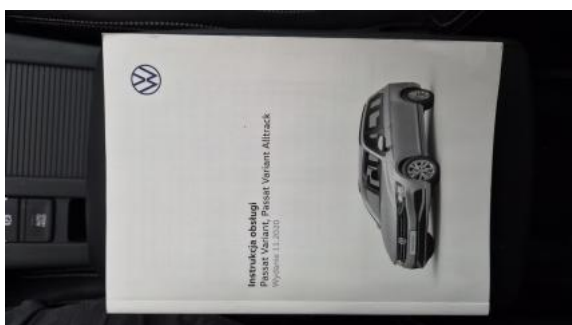

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

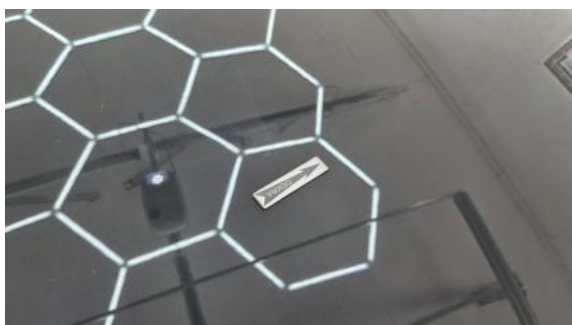

Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1