

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/56271/25/07/31
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 31-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Michał Strzelczyk (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
 DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142413	FIAT, Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22, D...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	105/77	manualna	269 434	4/2
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5X604	ZFA26300006W32920		04-05-2022/2022	28-04-2027	biały/UNI

Data oględzin: 06-08-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Czujnik temperatury zewnętrznej, Drzwi boczne przesuwne prawe, El. podnoszenie szyb, przód, Elektryczna blokada drzwi, Fotel kierowcy z zagłówkiem i regulacją typu "passive", Fotel pasażera pojedynczy z regulacją oparcia, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, Instalacja radiowa (bez głośników), Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Kołpaki kół, pełne, Listwy boczne czarne, Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Podłokietnik przedni, Przegroda stała bez szyby, Półka na drobne przedmioty zamykana na klucz, Półka pod sufitem, Radio VP1 MP3 + Bluetooth, System ESC (zaw. ABS, EBD, HBA, ASR, MSR, ESC i wspomaganie ruszania pod górę), System Start/Stop, Wspomaganie kierownicy, Wykładzina przestrzeni ładunkowej (PCV), Zamek centralny zdalnie sterowany.

Wyposażenie dealerskie

Czujnik parkowania tylne, Kamera cofania, Kierownica ze sterowaniem radia, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, Bluetooth, DAB i nawigacją, Tarcze hamulcowe przednie powiększone, Uchwyt dla pasażerów w centralnej części dachu, Ładowność zwiększona.

Wyposażenie dodatkowe

Zabudowa izotermiczna z agregatem.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	195/60 16 97H	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	195/60 16 97H	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	195/60 16 97H	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	195/60 16 97H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia atermiczna	51989633	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	71730189		

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	
2	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	735615285	zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	52015583	rysa/odprysk	

3	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	51822066	wgniecenie/odkształcenie	
---	-----------------------------------	----------	--------------------------	--

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

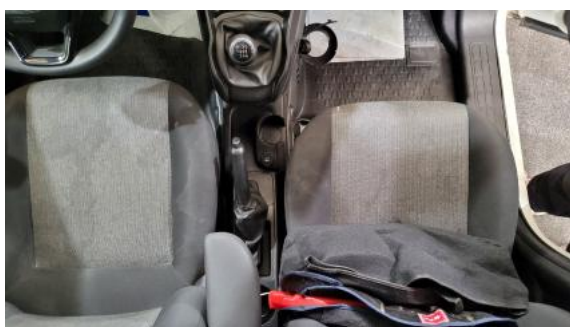

Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)



Fot. 21

Kierownica z lewej strony




Fot. 22

Komora silnika



Fot. 23

Bagażnik

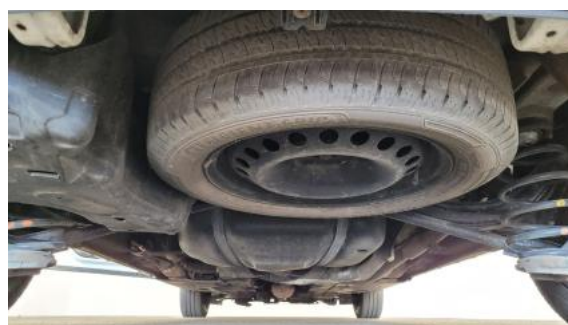

Fot. 24

Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37
Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38
Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 43

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 45

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1