

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/94929/25/12/04  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 04-12-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawca:**  
**Jan Rybołowik**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                             |             |                       |                                   |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                                   |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia                    |
| 0132914                | <b>CITROEN, Berlingo 18-23, Berlingo M 1.5 BlueHDI Live</b> |             |                       |                                   | KOM                                |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                             | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc                 |
| z zapłonem samoczynnym | 1499                                                        | 102/75      | manualna              | 168 624                           | 5/5                                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                                           |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier                             |
| WE2C305                | VR7ECYHYCLN509005                                           |             | 20-11-2020/2020       | 03-12-2026                        | grafitowy/2-warstwowy metalizowany |

**Data oględzin:** 10-12-2025

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Klaudyn

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, ASR, Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik zmięczenia, Drzwi boczne lewe przesuwne manualnie, Drzwi boczne prawe przesuwne manualnie, ESC, Felgi stalowe 16 czarne, z kołpakami, z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli środkowej, Hill Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne czarne, Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Klimatyzacja manualna, Lakier Uni, Listwy boczne ochronne Airbumps, czarne, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Półka podsufitowa przednia, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Schowek po stronie pasażera, zamykany, klimatyzowany, System audio RD6 + Radio AF/FM + bluetooth + USB i Jack + ekran, 6 głośników, System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA), System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości - rozszerzony, Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne, Słupki przy przedniej szybie w kolorze czarnym, Tapicerka materiałowa Mica Green, Tylna kanapa dzielona 2/3 - 1/3, Zamek centralny, Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5", Zestaw do naprawy przebitej opony.

### Wypożyczenie dealerskie

Czujniki parkowania, tył, Fotel kierowcy Komfort (regulacja wzdłużna, pochylenia, wysokości, lędźwiowa, zagłówka + podłokietnik), Koło zapasowe, Lakier metalik, Światła do jazdy diennej LED.

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 96H | 4,5 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 96H | 4,5 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 96H | 4,5 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 96H | 4,5 mm           |

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa bagażnika | 150 - 300                                  |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|-----------------|---------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak, środek | 1633557180    | rysa/odprysk     |        |
| 2    | Zderzak, róg L  | 9816789680    | rysa/odprysk     |        |

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                       | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                       | Czas [rbg] |
|------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|
| 1    | Nakładka zderzaka przedniego, góra | 1632656780    | rysa/odprysk                           | 0.5        |
| 2    | Rama drzwi, przód R                | 9827687280    | wgniecenie/odkształcenie               | 0.5        |
| 3    | Próg L                             | 9827672480    | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | 1          |

|   |                 |            |                          |   |
|---|-----------------|------------|--------------------------|---|
| 4 | Próg R          | 9827687380 | wgniecenie/odkształcenie | 1 |
| 5 | Błotnik tylny L | 9827681680 | wgniecenie/odkształcenie | 1 |
| 6 | Pokrywa tylna   | 9859549580 | wgniecenie/odkształcenie | 1 |

Inne

| Poz. | Nazwa części        | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|---------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Kluczyk zapasowy    |               | brak           |            |
| 2    | Czyszczenie wnętrza |               | zabrudzenie    |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                                     | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak przedni, część górna a-c                 | K3                  |                  |        |
| 2    | Słupek środkowy (B) kompletny R                  | III                 |                  |        |
| 3    | Próg (przy drzwiach bocznych) L                  | III                 |                  |        |
| 4    | Próg (przy drzwiach bocznych) R                  | III                 |                  |        |
| 5    | Ściana boczna, tylna, kompletna, przeszklona K L | III                 |                  |        |
| 6    | Drzwi tylne z ramą okna                          | III                 |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                   | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                          | Czas [rbg] |
|------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------|
| 1    | Szyba przednia barwiona        | 9816605880    | rysa/odprysk                              |            |
| 2    | Osłona lusterka zewnętrznego R | 98087411XT    | rysa/odprysk                              |            |
| 3    | Poszycie drzwi tylnych L       | 9816960780    | rysa/odprysk                              |            |
| 4    | Poszycie drzwi tylnych R       | 9816373880    | rysa/odprysk                              |            |
| 5    | Błotnik tylny R                | 9827687180    | rysa/odprysk,<br>wgniecenie/odkształcenie |            |
| 6    | Kołpak koła przód L            | 98214228TW    | rysa/odprysk                              |            |
| 7    | Kołpak koła przód R            | 98214228TW    | rysa/odprysk                              |            |
| 8    | Tapicerka siedziska 1.rząd L   | 9827996380    | zabrudzenie                               |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa

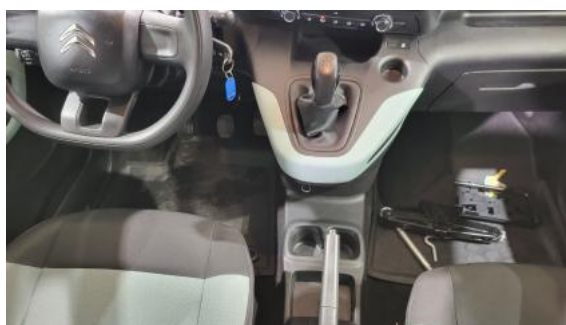

**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika




**Fot. 24**

Bagażnik

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód

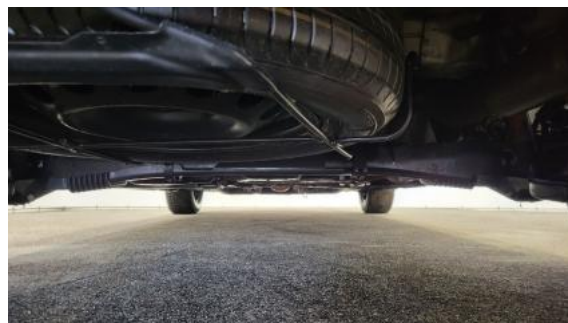

**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 27**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 29**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 35**  
Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 37**  
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 39**  
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 40**  
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 43**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 45**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 46**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 47**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 51**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 53**

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Fotel prz. lew. - Inne 1