

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/54266/25/07/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145570	BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive30d mHEV sport-aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2993	286/210	automatyczna	146 053	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW9514W	WBAJU810009H48376		22-07-2021/2021	22-07-2026	granatowy/2-warstwo wy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB, Szyby atermiczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrzynią tylną, Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, Asystent świateł drogowych, Dostęp komfortowy, Dyferencjał M Sport, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD, Lakier BMW Individual, Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline Stripe brązowe, błyszczące, Obramowania satynowe aluminium BMW Individual, Obsługa za pomocą gestów, Pakiet ogrzewania Comfort, przód → [Fotele przednie ogrzewane, Kierownica ogrzewana, Podłokietniki przednie ogrzewane], Pakiet sportowy M → [Adaptacyjne zawieszenie M, Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec, Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Kierownica sportowa M, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Pakiet aerodynamiczny M, Podsufitka M Anthracite, Relingi dachowe M Shadow Line, Tapicerka skórzana Vernasca, Układ hamulcowy sportowy M], Pakiet xOffroad → [Blokada dyferencjału tylna, Dodatkowe osłony podwozia z przodu i z tyłu, Tryby jazdy: xSand, xRocks, xGravel, xSnow], Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Aktywna ochrona przed kolizją boczną, Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent unikania kolizji, Asystent zatrzymania awaryjnego, Asystent zmiany pasa ruchu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu, Systemy asystujące kierowcę, pakiet, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o pełnym zakresie, Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Wyświetlacz Head-Up, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe, Światła laserowe BMW.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001 RFT	275/45 20 110Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001 RFT	275/45 20 110Y	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001 RFT	305/40 20 112Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001 RFT	305/40 20 112Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

nadwozie mokre.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150

6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	51487189921	pęknięcie/rozerwanie	
2	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane L	51168738303	pęknięcie/rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	36118071996	rysa/odprysk	
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	36118071997	rysa/odprysk	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	36118071997	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa

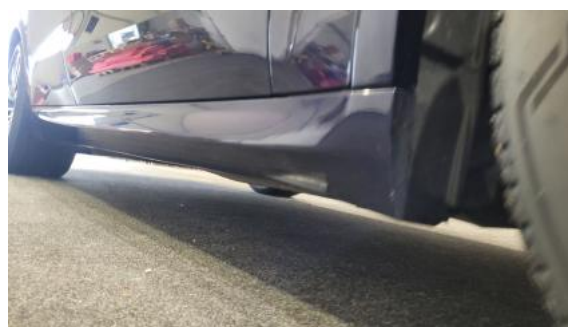

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

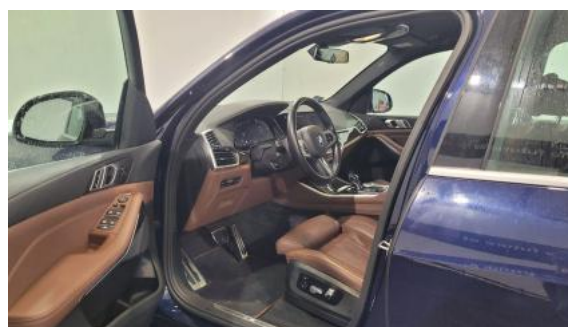

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

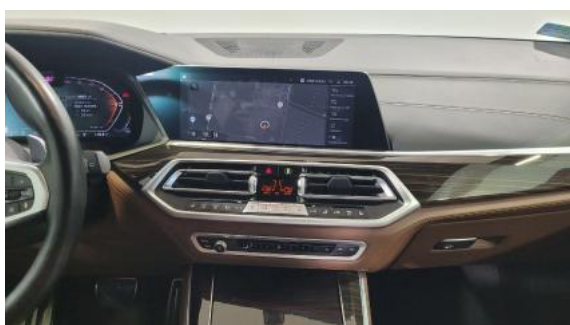

Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1




Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze

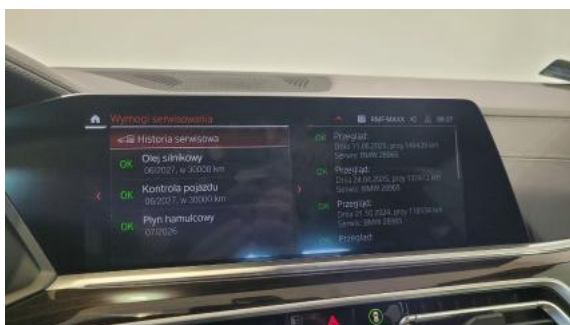

Fot. 29
Książka serwisowa – dane

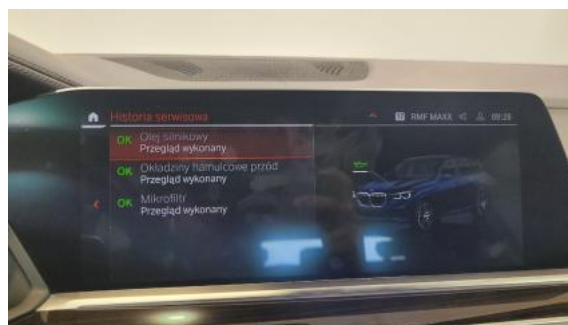

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd

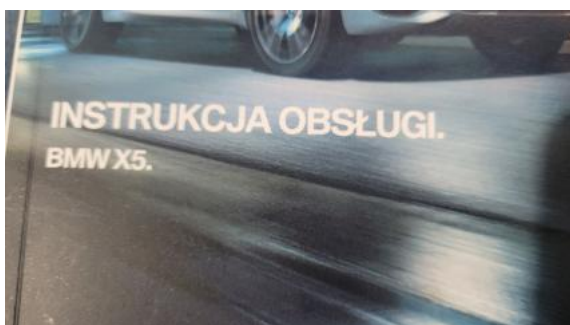

Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Lusterko L - Pęknięcie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3