

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/76218/25/10/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0140998	PEUGEOT, Boxer 335 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24, ...				PDD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2179	140/103	manualna	156 190	4/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE3S673	VF3YCBNHU12P76296		30-06-2021/2021	26-06-2026	biały/UNI

Data oględzin: 10-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Antena dachowa, ESP (system stabilizacji toru jazdy), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15" z ogumieniem 215/70, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kanapa w drugim rzędzie 4-miejscowa z zagłówkami, Kierownica regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Osłony przeciwbłotne przód, tył, Poduszka czołowa dla kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Półka nad głową kierowcy i pasażera, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Wzmocniona instalacja elektryczna, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Zawieszenie tylne standardowe, Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa.

Wyposażenie dealerskie

Klimatyzacja manualna, Lusterka boczne o polu widzenia 2,20 m, Osłona pod silnikiem, Radio cyfrowe DAB/FM/USB z Bluetooth, Zawieszenie wzmocnione tylne.

Wyposażenie dodatkowe

Hak holowniczy stały, Zabudowa 7 osób, Zabudowa skrzyniowa z opończą.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, PORTTRAN KC53	215/70 15 109107T	5,0 mm
	lewe	KUMHO, PORTTRAN KC53	215/70 15 109107T	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, PORTTRAN KC53	215/70 15 109107T	7,0 mm
	lewe	KUMHO, PORTTRAN KC53	215/70 15 109107T	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady po grafice reklamowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	1650899480	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	93165025		
3	Uszczelka drzwi przednich R	1623224080	pęknięcie/rozerwanie	
4	Lampa tylna kompletna R	9815126980	pęknięcie	
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	1607184380	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	1693166880	ostre, zarysowanie, ślady korozji	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	1682477580	rysa/odprysk, ślady korozji	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	1682477280	wgniecenie, rysa/odprysk	1.2
4	Rama drzwi,przód L	1610052180	wgniecenie, ślady korozji	0.5

5	Rama drzwi, przód R	8501T3	wgniecenie, ślady korozji	1
6	Ściana tylna, narożnik L	8503HY	wgniecenie	1
7	Zderzak tylny	1623861480	ślady korozji	
8	Drzwi tylne lewe		odpryski lakieru, wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	III		
2	Drzwi przednie, część dolna C-E L	III		
3	Drzwi przednie, część dolna C-E R	III		
4	Próg/łuk pod drzwiami przednimi L	III		
5	Próg/łuk pod drzwiami przednimi R	III		
6	Narożnik tylny komplet K L	III		
7	Zderzak tylny, kompletny	III		
8	Drzwi tylne lewe	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	1685545580	zarysowanie	
2	Róg zderzaka boczny R	1685545080	zarysowanie	
3	Pokrywa przednia	1686620980	rysa/odprysk	
4	Ściana tylna, narożnik R	8504FJ	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne prawe		rysa/odprysk	0.01
6	Zabudowa skrzyniowa		wgniecenia eksploatacyjne, ślady korozji, zarysowania eksploatacyjne	0.01
7	Opończa		zarysowanie, inne: ślady naprawy	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Inne 1



Fot. 53

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 55

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 59

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Próg L - Inne 1



Fot. 67
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 68
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70
Fotel prz. praw. - Inne 1

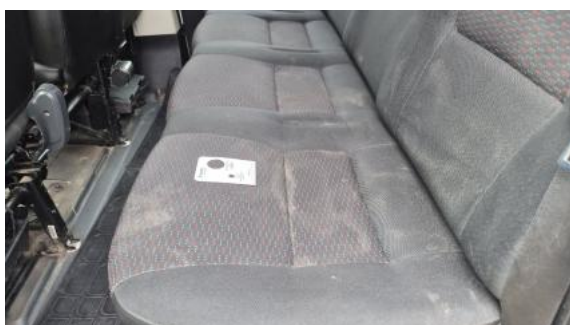

Fot. 71
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 72
Uszczelka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1