

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/32539/25/05/06  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 06-05-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Maciej Wiącek (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

**Ocena stanu technicznego pojazdu**

|                     |                                                              |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                    |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0144851             | <b>VOLKSWAGEN, Tiguan 20-24, Tiguan 1.5 TSI EVO Life DSG</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                              | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1498                                                         | 150/110     | automatyczna          | 38 364                            | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                            |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE2W252             | WVGZZZ5NZMW510189                                            |             | 17-03-2021/2020       | 17-03-2026                        | szary/METALIK      |

**Data oględzin:** 14-05-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Klaudyn

**Wyposażenie standardowe wg Eurotax**

Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, komfortowe, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lampy przednie LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Wave, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki, Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Rhombus, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylecia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziiskach tylnej kanapy, We Connect Plus:wzywanie pomocy, mobilne usługi online(3 lata),alarm o kradzieży, raport,lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z

pilotem.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 17 Tulsia z ogumieniem 215/65 + śruby antykradzieżowe, Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z funkcją masażu → [Brak funkcji składania oparcia przedniego fotela pasażera, Brak szuflad pod przednimi fotelami, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją masażu, Fotele przednie Top-Comfort, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Tapicerka materiałowa Art Velours], Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana, podgrzewana z f.Tiptronic, dźwignia biegów w skórze, Komputer pokładowy Digital Cockpit - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Lakier metalik, Pakiet Premium → [Kamera ułatwiająca parkowanie Rear Assist, Park Assist - System automatycznego parkowania równoległego i prostokątnego (tyłem i przodem) z czuj., Radio Ready2Discover z Streaming & Internet, 8 cal. wyśw., DAB+, MP3, WMA, 8 głośników, przygot. do naw., System Easy Open/Easy Close], Pakiet Zimowy 1 → [Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Podgrzewane dysze spryskiwaczy], Pakiet stylistyczny Chrome → [Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Relingi dachowe - srebrne], System nawi, Discovery Media z Streaming & Internet, 8 cal. wyśw., DAB+, MP3, WMA, 8 głośn., Sign Assist, Mapa.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                   | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE | 215/65 17 99V | 6,6 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE | 215/65 17 99V | 7,4 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE | 215/65 17 99V | 6,9 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE | 215/65 17 99V | 7,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|---------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 1    | Krtała wlotu powietrza boczna L | 5NA853665F9B9 | zarysowanie      |        |

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                  | Nr katalogowy  | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego | 5NA807217DHGRU | zarysowanie      |            |
| 2    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L  | 5NA833055L     | rysa/odprysk     |            |

Inne

| Poz. | Nazwa części      | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Kluczyk zapłonowy |               | brak           |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                 | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak przedni a-c          | K3                  |                  |        |
| 2    | Drzwi tylne, część dolna F L | III                 |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Zderzak Część dolna             | 5NA8059019B9  | rysa/odprysk     |            |
| 2    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 5NA831055N    | rysa/odprysk     |            |
| 3    | Ostona lusterka zewnętrznego L  | 5NA857537GRU  | rysa/odprysk     |            |
| 4    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | 5NA833056L    | rysa/odprysk     |            |
| 5    | Nakładka zderzaka tylnego, góra | 5NA807421GRU  | rysa/odprysk     |            |
| 6    | Błotnik tylny L                 | 5NA809843     | rysa/odprysk     |            |
| 7    | Próg prawy R                    |               | wgniecenie       | 0.01       |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

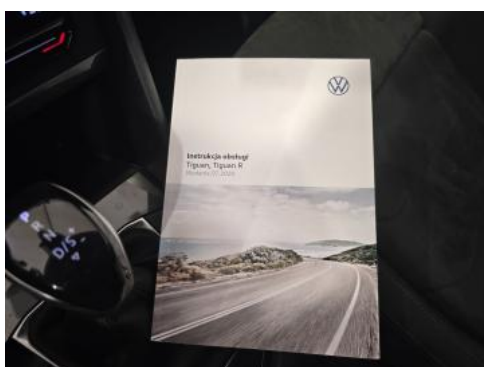

**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
nawigacja



**Fot. 37**  
asystent



**Fot. 38**  
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 39**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 42**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 43**  
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**  
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 45**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 47**  
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 48**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 51**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

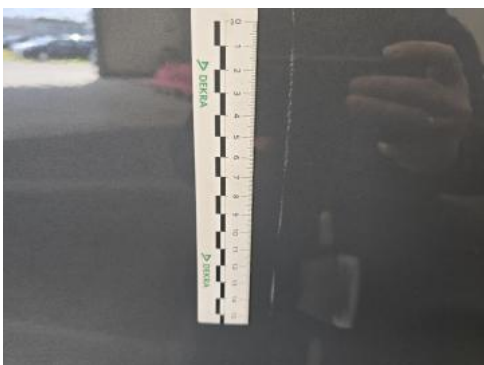

**Fot. 53**

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1