

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/81985/24/10/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-10-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142126	SKODA, Octavia IV Kombi 20-, Octavia 2.0 TDI Ambition DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	111 310	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4L504	TMBJJ7NX5NY021113		04-10-2021/2021	03-10-2026	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 25-10-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie bagażnika, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Pakiet Selection → [SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	205/55 17 91V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	205/55 17 91V	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	205/55 17 91V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	205/55 17 91V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak możliwości zamknięcia pokrywy przedniej. Brak gaśnicy.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	5E3845011NVB	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5E3807221	zarysowanie	0.5
2	Błotnik przedni R	5E3821106B	rysa/odprysk	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5E3831052B	rysa/odprysk	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5E7833051B	wgniecenie/odkształcenie	0.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5E7833052B	rysa/odprysk	0.5
6	Próg R	5E7809602D	rysa/odprysk	0.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	5E7807421	rysa/odprysk	0.5
8	Błotnik tylny L	5E7809601C	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1
9	Błotnik tylny R	5E7809602C	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Gaśnica		brak	
2	Czyszczenie wnętrza		zaplamiona(y):Fotel lewy	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		
3	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
4	Drzwi tylne kompletne K L	III		
5	Drzwi tylne kompletne K R	III		
6	Próg R	III		
7	Błotnik tylny K L	III		
8	Błotnik tylny K R	III		
9	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	5E3821105E	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	5E3823031A	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5E3831051B	rysa/odprysk	
4	Próg L	5E7809601D	rysa/odprysk	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	5E3601025E	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa

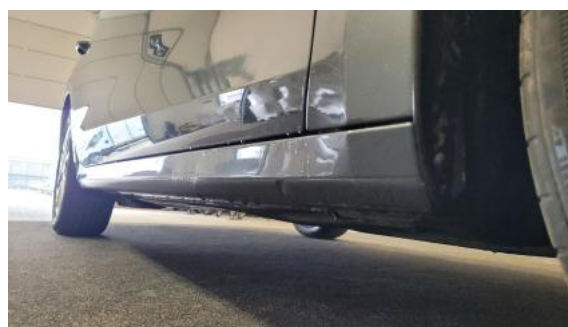

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa

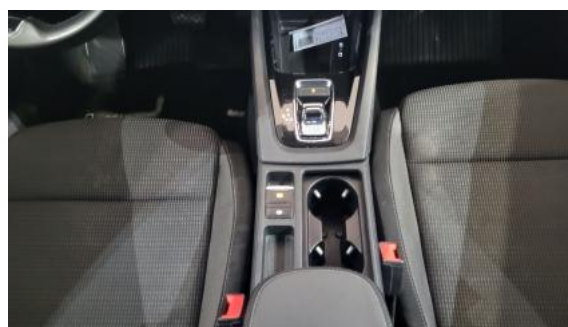

Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Instrukcje



Fot. 31
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 37

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

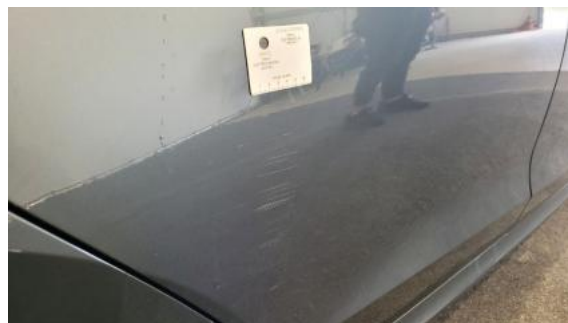

Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Łotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Fotel prz. lew. - Inne 1